

書名 同治十三年太廟東西兩廡等工一摺他十摺 同
治中鈔本
卷 冊十一
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-25
編號 B3900600

冊十一

[彩色首頁1](#)
[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3900600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-25](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#) [同治十三年太廟東西兩廡等工一摺他十摺 同治中鈔本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

5521

太廟東西兩廡等工一摺其他
同治十三年

十一張
（字一）



研東院學化文方東

5521

No.

正

知
思
價
估
工
程
陸
續
興
行
由

奏為續估工程敬謹奏

聞事竊臣載 臣潘 前於同治十年八月十五日奉

派查估

太廟三大殿等工當經敬謹查勘奏請先將

三大殿滲漏處所及東西洩水溝趕緊修治其餘各工分年

陸續興修奉

旨依議欽此欽遵在案嗣於十年十一月內准工部咨稱

太廟兩廡

社稷壇

神庫等工據太常寺續報均有應修情形咨由臣等查勘酌

量奏明復經臣等敬謹查勘請仍照前議分年陸續興修

奏准亦在案茲於本年四月內准工部咨稱據太常寺續報

太廟圍牆

社稷壇

御路等處均有應修情形咨由臣履勘酌量核辦等因前來

臣復經督率司員敬謹前往按照咨開各工逐一詳細查

勘除

太廟外圍牆情形尚輕擬請緩修外其餘各情形均與咨報相符

此外尚有

太廟內

琉璃花門三座亦有情形雖未據太常寺咨報第觀瞻所

繫自應一律營修惟查前項各工程臣前於初次查估時

太廟外圍牆情形尚輕擬請緩修外其餘各情形均與咨報相符
此外尚有

太廟內

琉璃花門三座亦有情形雖未據太常寺咨報第觀瞻所
繫自應一律營修惟查前項各工程臣前於初次查估時
因按戶部咨稱具奏部庫放款太鉅宜求節省一摺奉

旨允准通行在京各衙門遵照在案是以前於原估續估各案
內均經奏明分年陸續興修以期程限稍寬經費庶無支
絀查現在部庫仍未充盈臣職任度支更不敢不豫為籌
畫第太常寺續報各工統關緊要未敢議請停止臣再四
思維擬請仍照前議陸續興修庶

壇

廟重地可期次第聿新而部庫亦不至驟撥鉅款矣謹將應修各
工繕擬清單恭呈

御覽伏候

命下由臣將應修處所分別造具尺丈做法清冊咨送工部核
算錢糧咨交承修大臣咨第興修仍俟全工完竣再行
知照臣驗收再

太廟

社稷壇內緊要各工均經次第估修此外尚有零星之處情形均無
關緊要應請自此次查估後不得再行續報以昭核定而
節糜費所有續行查估工程敬擬陸續興修緣由理合

恭摺具

太廟

社稷壇內緊要各工均經次第估修此外尚有零星之處情形均無
關緊要應請自此次查估後不得再行續報以昭核定而
節糜費所有續行查估工程敬擬陸續興修緣由理合
恭摺具

奏 奏是否有當伏乞

聖鑒訓示遵行再臣潘 前因案革任改用是以此次經行由臣

查勘合併聲明謹

奏

謹將臣續查



太廟

社稷壇應修各工敬繕清單恭呈

御覽

計開

太廟

琉璃花門三座

現查琉璃瓦片鏤釉脫落擬拆修頭停

御路海墁甬路湊長一百六十二丈五尺

現查甃塊酥城擬挑墁

省牲亭前井亭一座

現查琉璃瓦片脫落木植間有糟朽擬拆修

東夾牆前洩水溝長一百四十三丈四尺

現查溝幫坍塌淤塞擬拆修溝幫挑挖淤泥

御路海墁甬路湊長一百六十二丈五尺

現查甌塊酥城擬挑墁

省牲亭前井亭一座

現查琉璃瓦片脫落木植間有糟朽擬拆修

東夾牆前洩水溝長一百四十三丈四尺

現查溝幫坍塌淤塞擬拆修溝幫挑挖淤泥

太監值宿房共五十四間

現查頭停滲漏椽箔糟爛木植間有糟朽擬揭瓦

鐘亭一座

現查頭停間有坍塌柱木歪閃擬拆修

社稷壇

御路香道海墁甬路湊長一百九十一丈一尺

現查甌塊酥城擬挑墁

南天門外遺官路曲尺湊長四十二丈

現查甌塊酥城多有不齊擬挑墁

洩水溝湊長二百五十八丈三尺

現查溝身積土填塞不通溝幫腋閃擬起刨積土清挑

淤泥拆修溝幫

神庫

省牲亭前井臺二座

現查石料糟城走錯擬拆修

四天門內外紅牆湊長三百十三丈

現查頭停琉璃瓦片鏽釉灰皮脫落下肩甌塊跨空酥

省牲亭前井臺二座

現查石料糟城走錯擬拆修

四天門內外紅牆湊長三百十三丈

現查頭停琉璃瓦片鏽釉灰皮脫落下肩甃塊跨空酥城擬拆修頭停錘抹灰皮剔砌下肩

西面臨河圍牆並泊岸長一百三十四丈

現查殿閃間有坍塌擬拆修

北面臨河泊岸殿閃二段湊長五丈五尺高一丈一尺

現查石料糟城殿閃擬拆修

臨河宇牆長十九丈

現查坍塌無存擬補修

西面臨街大牆長七十六丈五尺

現查坍塌無存長二十七丈五尺擬補修其餘長四十九丈牆

身殿閃間有坍塌擬拆修

通河洩水溝長七十六丈五尺

現查溝幫殿閃間有坍塌溝身淤淺不通擬拆修挑挖淤泥

關帝廟三間

現查頭停滲漏椽望糟朽柱木間有歪閃擬撥正

兵房二座三間

現查西二間柱木糟朽頭停間有坍塌擬拆修東一間頭停滲漏椽箔糟爛擬揭瓦

印宅西房六間

通河洩水溝長七十六丈五尺

現查溝幫殿閃間有坍塌溝身淤淺不通擬拆修挑挖
淤泥

關帝廟三間

現查頭停滲漏椽望糟朽柱木間有歪閃擬撥正

兵房二座三間

現查西二間柱木糟朽頭停間有坍塌擬拆修東一間
頭停滲漏椽箔糟爛擬揭瓦

印宅西房六間

現查頭停滲漏柱木歪閃間有糟朽擬拆蓋

東房三間

現查頭停滲漏瓦片破碎擬揭瓦

三面圍牆湊長四十四丈

現查殿閃多有坍塌擬拆修