

始



DATTSCH

ドイツ工業教育委員會

ガス熔接實習教程

基礎編

日本工業協會

**DATTSCH**

ドイツ工業教育委員會

**ガス熔接實習教程**

基 墊 編

日本工業協會

399  
547

特223  
356



ドイツ工業教育委員會

# ガス熔接實習教程

基 础 編

日本工業協會



# 日本版ノ發行ニ當ツテ

## 翻譯出版ノ主旨

日本工業協會ハ豫テカラ職工ノ養成ニ關シテ多大ノ關心ヲ持チ、鐵道省工作局ガ多年ヲ費シテ編纂サレツツアル「見習工教科書」ノ刊行ヲ續ケテ來タコトハ、世人ノ知ル通リデアル。

シカシナガラ、コレラノ教科書ハ學科トシテノ知識ヲ授ケルタメノ教科書デアツテ、見習生ノ實習問題ヲ集メタ教程ガ別ニ必要デアル。職工ノ養成ニハ、是非トモコレラ二ツノモノヲ併セ用イナケレバナラナイ。

シカルニ、各種ノ職業ニ對シテ、ソノ實習教程ヲ極メテ合理的ニ作り上ゲルコトハ、仲々ノ大事業デアツテ、ワガ國デ短時日ノウチニコレヲ完成スルコトハ到底望ミ難イ。コノ事ハコノ方面ノ仕事ヲ理解スル者ナラバ、ヒトシク認メザルヲ得ナイ事實デアル。

トコロガ、別項ニ述ベルヨウニ、F イ ッ 工業教育委員會 (DATSCH) ハ二三十年ニ亘ツテ、カノ地ノ豊富ナ經驗ト優秀ナ技能トニ基ズイテ、各種ノ職業ニ對スル極メテ系統的ナ・組織的ナ・且ツ統一ノトレタ實習教程ノ編成ヲ試ミ、既ニ成案ヲ得テ世ニ發表シタモノガ、10種ニ達シテ居ル。

ソノ數ハ決シテ未ダ多イト言ウ程デハナイガ、ソノ內容ノ精選セラレテ居ル點ト、信賴シ得ル點トニオイテ、他ニ餘リ類例ノナイモノデアル。實ニコレラノ教程ハ、眞ニ實地ノ技術ト指導トニ深イ經驗ト高イ見識ヲ持ツ人々ガ集マツテ、慎重ニ審議シタ結果出來上ツタ貴重ナ努力ノ結晶デアル。

コレヲ作り上ゲルニハ、別項ニ述ベル通り、先ズ各種ノ専門職業ノ仕事ノ內容ヲ突キ止メ、ソノ職業ノ眞ノ實態ヲ究明シ、ソノ職業ノ熟練工タル資格ヲ得ルニ必要ナ検定要項ヲ明カニシ、ナオ機械工業ニ對シテハ、各種ノ工作機械ニ對スル熟練工ニ共通ナ實習ノ基本教程ヲ確立シ、シカシテ後ニ各種ノ専門職業ニ對スル實習教程ヲ編成シタノデアル。

オソラク、カクノ如ク組織的ニ、マタ系統的ニ編成サレタ實習教程ハ、世界中ニ稀デアロウ。

ソコデ本協會ハ、ワガ國現下ノ情勢ガ、眞ノ熟練工ヲ要求スルコト、日ニ益々切デアルニ鑑ミ、1日モ早ク、最モ完全デ、最モ信賴シ得ル實習教程ヲワガ國ノ重工業界ニ提供スルコトノ急務デアルノヲ痛感シ、今回DATSCHカラソノ出版物ニ對スル包括的翻譯權並ニ出版權ノ讓リ渡シヲ受ケタ次第デアル。

## DATSCH ノ沿革ト組織

ソコデコレラノ實習教程ヲ編集シタ F イ ッ 工業教育委員會 Deutscher Ausschuss für Technisches Schulwesen (DATSCH) E. V. ニツイテ一言シナケレバナラナイ。

20世紀ノ初メニ、F イ ッ ノ 經濟界ハ大イニ發達シタ結果、技術者ノ不足ヲ痛感スルニ至ツタ。ソコデ F イ ッ 機械製造業協會 Verein Deutscher Maschinenbauanstalten 及ビ F イ ッ 技師協會 Verein Deutscher Ingenieure ナドノ有力ナ團體ノ首唱ノ下ニ、1908年5月29日ニコノ委員會ガ創立サレタ。

コノ會ノ目的ハ、ソノ設立ノ始メカラ一定シテ居ル。即チ工業學校ニオケル教育ヲ、實際界ノ要求ニ即シタモノトシ、且ツ實際界ガ將來熟練工・役付工・職長・マタハ技師タル者ニ對シテ要求スル資格ハ何デアルカヲ明確ニ決定スルコトガ、ソノ目的デアツタ。

コノ目的ヲ達成スルタメニ、コノ會ハ F イ ッ 國內各方面ニオケル實地ノ經驗者ヲ總動員シテ、組織的ナ熟練工ノ養成計畫ノ具體化ニ全力ヲ注イデ來タ。シカシテ現在ニオイテモ、ソノ目標トスルトコロハ、單ニ熟練工ノ不足ヲ充タスコトバカリデハナク、F イ ッ ノ 技術ヲ世界一流ノモノトシテ維持スルコトニアル。

コノ F イ ッ 工業教育委員會 (DATSCH) ハ、ソノ設立ノ始メカラ F イ ッ

機械製造業協會ト密接ナ關係ガアル。シカシテコノ機械製造業協會ハ現在デハ「全國工業團」 Reichsgruppe Industrie ノ一組成團體タル「機械工業經濟團」 Wirtschaftsgruppe Maschinenbau トナツテ、F イッノ大統制組織中ノ主要ナ一構成部門トナツテ居ル。カ、ル關係カラ、コノ會ハ現在デハ「全國工業團」ト密接ニ提携シ、從ツテソノ組成分子ナル各種ノ「經濟團」トモ深イ了解ガ出來テ居ル。

コノ會ノ仕事ハ、幾ツカノ特別委員會ニ分カレテ行ワレ、コノ特別委員ハソレゾレソノ方面ノ「經濟團」ノ代表者トソノ他ノ専門家トカラ成リ立ツテ居ル。

シカシテ最近1935年9月11日ニ至リ、コノ會ノ事業ハ、經濟大臣ノ正式ニ承認スルトコロトナリ、コノ會ハ、文部大臣ト協力シテ、事業ヲ行イ、會長及ビ代表理事ハ上記ノ文部大臣ノ承認ヲ經テ、經濟大臣ガ任命スルコトニ定メラレタ。

シカシテ1936年10月31日付ヲ以テ經濟大臣カラ全國工業團及ビ全國經濟會議所ニ對シテ發セラレタ訓令ニヨリ、「4年計畫ニ關聯シテ、技術上並ニ經濟上ノ教育、特ニ見習生教育ノ徹底ニ效果アル DATSCH ノ教材ハ、スペテノ關係企業ニオイテコレヲ適宜利用スペキ」コトヲ指令セラレルニ至ツタ。

現在 DATSCH ハフリードリッヒ クルップクル ヴン工場株式會社取締役工學博士クリースマン氏(Dr. Ing., Dr. Ing. E. h. A. Griessmann)ヲ會長トシ、文部省實業教育局長ヘーリング氏(Professor W. Heering)ガ代表理事トナリ、ソノ下ニ12名カラ成ル常務理事ガ居ル。

DATSCH ノ内部構成ハ次ノ通リニナツテ居ル。

#### I 一般部

専門委員會 1 職業學校問題

専門委員會 1a 工場學校問題

専門委員會 1b 教師問題

専門委員會 3 專門職業學校制度

専門委員會 4 工業大學教授要目

専門委員會 5 職業指導ト企業トノ協力問題

専門委員會 7 普通教育問題

#### II 職業部

専門委員會 2 熟練工養成

下記ニヨリニツノ小委員會ガ設ケラレテ居ル

熟練工養成

専門工養成

#### III 教材部

専門委員會 6 教材作製

#### DATSCHE ノ教材

以上ノ DATSCH 各部ノ活動ノウチ、今ワレワレニ最モ關係ノ深イノハ、言ウマデモナク、上記ノ専門委員會2ノ手デ行ワレテ居ル教材編成デアル。

ソコデ DATSCH ノ教材ニツイテ、ソノ組織系統ノ大體ヲ述ベルコトハ、コノ實習教程ヲ理解スル上ニ極メテ必要デアル。

前ニモ述ベル通り、DATSCH ノ教材ハ、スペテ遠大ナ目標ヲ定メテ、極メテ慎重ニ、マタ極メテ組織的ニ系統的ニ編成サレ、ソノ編成ニ當ツテ居ル人々ハ、皆今日ノF イッニオケル、ソノ方面ノ實地ノ技術ト熟練工ノ實地ニオケル養成トニ真ニ練達シタ専門家ヲ網羅シテ居ル。コノ點ニオイテ、コレラノ教材ハ世界中ニオイテアマリ類例ノナイモノデアル。

DATSCHE デハ、各職業ノ實習教程ヲ編成スルタメニハ、大要次ノヨウナ基礎的準備カラ着手シテ居ル。

#### (ア) 職業內容 (das Berufsbild) ノ調査

コレハ先づ各種ノ熟練工ノ作業範囲ヲ定メ、ソノ職業ノ內容ヲ確定シ、同時ニ他ノ職業トノ間ノ限界點ノ基準ヲ設定スルコトヲ意味スル。コレガ定メラレテ始メテソノ職業ニ對シテハ、如何ナル學科ト實習作業トガ絶対ニ必要

デアリ、マタ餘力アル場合ニハ、更ニ如何ナル學科ト實習ヲ課スルコトガ望マシイカト言ウコトガ明キラカトナル。シカシテコレニ基ズイテ、次ニ述べルヨウニ、各職業ニ對スル熟練工トシテ必要ナ資格ヲ検定スルニ要スル項目ノ內容ガ定メラレルノデアル。

#### (イ) 熟練工検定要項 (die Prüfungsanforderungen) / 決定

各職業ニ對スル上記ノ職業內容ノ調査ニ基ズキ、先ズ一般的ニ熟練工検定ノ要綱ヲ定メ、次イデ各専門職業ニ必要ナル作業並ニ知識検定要目ヲ定メル。カクシテ始メテ、工業界ニオケル熟練工検定要項ガ確立サレル。

#### (ウ) 職業教育計畫 (der Berufsbildungsplan) / 制定

コレハ實地養成ノ専門家ノ手デ、工場内ニオケル職工養成方法ノ基本要領ヲ定メル。先ズ新シイ見習工ノ收容方法、體育、人物訓練、公民教育ナドノ基準ヲ定メ、コレニ基ズイテ工場内ニオケル職業教育ニ對スル指導ヲ與エル。シカシテコノ點ニ關シテハ、上記ノ職業內容ノ調査ニヨツテ決定サレタ作業ノ概要ト、後ニ述べルコレラ各作業ニ對スル實習教程ニ示サレタ實習課題ノ例ヲ對照シテ示ス。

#### (エ) 實習教程 (der Lehrgang) / 編成

コレハ工場内ニオイテ、各種ノ職業ノ見習工ヲ養成スルニ必要ナ實習課題ヲ、最モ系統的ニ且ツ合理的ニ編集シタ教程デアル。

實習教程ニハ熟練工養成用ノモノト、専門工養成用ノモノトガアツテ、コノ専門工養成用ノ教程ハ年限ガ少シ短カクナツテ居ルガ、ソノ組識ハ勿論熟練工養成ノモノト同ジデアル。

#### 本協會發行ノ「見習工教科書」トノ關係

日本工業協會ハ既ニ昭和10年以來、各職業別ノ「見習工教科書」ヲ出版シテ、幸ニ廣ク世ノ好評ヲ得テ居ル。コノ教科書モマタ、鐵道省ノ技術家ガ、公務ノ間ニ多年ノ勞力ヲ費シテ、苦心編纂サレタモノデアルバカリデナク、ソノ編纂方針ハ、商工省ノ生理管理委員會ノ「見習工教育ノ改善」ニ述ベラレテ

居ル主旨ニ從イ、各職業ニ1冊ノ教科書ガアレバ、コレニ物理モ化學モ數學モ、皆ソレゾレノ職業ノ實際問題ト關聯シテ覺エ込ムコトガ出來ルヨウニナツテ居ル點デ、ワガ國ニ類ノナイモノデアル。一方 DATSCH ノ實習教程ハ、全然實習作業ノ教程デアルカラ、コレラニツヲ併セ用イルヲ可トスルデアロウ。

#### 感 謝

ワガ國ノ重工業ガ特ニ急速ナ發展ヲ必要トスル今日、優レタ完備シタ實習教程ガワガ國ニ缺ケテ居ルコトハ、最モ大キナ弱點ノ一ツデアル。

ソコデワガ協會ハ、コノ際外國ニオケル立派ナ實習教程ヲ翻譯シテワガ國ノ重工業界ニ提供スルノガ、何ヨリノ早道デアルト信ジ、今回 DATSCH ニソノ出版物ノ翻譯出版權ノ讓渡シヲ交渉シタノデアルガ、特別ノ好意ヲ以テ喜ンデ本協會ノ申出ヲ承諾シテ下サツタ DATSCH 當局者ニ對シ、深ク感謝スル次第デアル。

ソレト同時ニ、コノ交渉ノタメ特ニ便宜ヲ計ツテ下サツタ商工省並ニ外務省ノ御好意ニ對シテモ、コヽニ謹ンデ感謝スルモノデアル。

昭和13年11月

日本工業協會

## 第4版ノ序

熔接技術ノ進歩發達ハ躍進的デアル。熔接法ハ久シイ前カラ建築、船舶及び蒸氣罐ソノ他ノ製作ニ於テ、古クカラ慣用サレタ方法ニ比シ、幾多ノ優レタ地位ヲ保ツテ居ル。シカシテソノ應用範囲ノ擴大ト共ニ、ソノ手工業的及び機械工業的ノ基礎モ亦同様ニ發達シ且ツ變化シテ來タ。

廣ク紹介サレテ來タ本書ニハ16種ノ重要ナル圖GS 1～16ガ附屬シ、本文ハソノ説明トナツテ居ル。今回努力ノ結果、更ニ最近ノ情勢ヲ追加シテコノ新版ガ刊行サレルニ至ツタノデアル。然シテ多數ノ材料中カラ適當ナモノヲ選擇スルノハ相當面倒ナ仕事デアツタ。

全然新シク書キ直シタモノハ第Ⅰ章アセナレシ發生器デアル。第Ⅱ章ニ水式安全器及ビ減壓辨ヲ新タニ追加シ、第Ⅲ章ニ最モ重要ナル熔接吹管ヲ發表シタ。同様ニ又最新ノ方法、即チ氣密裝置其他ヲ書キ添エタ。尙又第7章工作物ノ熔接準備ニハ基本的ナ作業ガ説明シテアル。

第1版ニオケル定評アル協力者ノ外ニ、尙修正及ビ增補ノ勞ヲ取ラレタ夫人、特ニ前ノ工業評議員ザウエルブライ、及ビ技師長ホルン、技師長クルック、工學博士リットロッフ、並ビニ技師ロットネルノ諸氏ニ深甚ナル謝意ヲ表スル。

中央合理化協會、並ニカーバイF使用法宣傳委員會、及ビ合同カーバイF有限責任會社ニ對シ、本文及ビ表ノ作成ニ當リ最大ノ援助ヲ與エラレタコトヲココニ感謝スル次第デアル。

ベルリン、1934年4月、

リッヂ教材出版有限責任會社

## 第5版ノ序

前ニ計畫シタ第4版ハ、専門家ノ間ニ於テ非常ナ好評ヲ博シ、既ニ2年足ラズノ今日再ビ新版ガ必要トナツタ。コノ第5版デハ内容ノ改訂ハ行ワナカツタガ從來ノ版ト同様ニ讀者ノ希望ニ副ウコトガ出來ルデアロウ。

ベルリン、1936年3月、

Fイッ工業教育委員會

## 目 次

概 説	1
<b>第Ⅰ章 ガス發生裝置</b>	3
第1節 水室及ビ可動氣室ヲ有スル發生裝置	5
第2節 水室及ビ強制排水器ヲ有スルアセナレシ發生裝置	9
第3節 閉鎖型アセナレシ發生裝置	10
第4節 投入式ニヨル定置式アセナレシ發生裝置	15
<b>第Ⅱ章</b>	16
第5節 水式安全器	16
第6節 瓶及ビ辨	18
第7節 酸素減壓辨	23
第8節 酸素アセナレシ焰	26
<b>第Ⅲ章</b>	31
第9節 熔接吹管	31
第10節 切断吹管	36
第11節 アセナレシ熔接裝置	41
第12節 壓縮裝置	42
<b>第Ⅳ章</b>	46
第13節 工作材料ノ熔接準備	46
第14節 工作物ノ熔接準備	48
第15節 熔接準備	53
第16節 管及ビ接續管ノ熔接準備	54
附 錄 警視廳令第7號第7條	60

## 概 説

熔接トハ同質又ハ似タ金屬ヲ熱ニヨツテ粘性狀態，又ハ半熔融狀態トシテ接合シ，出來得ル限り緊密且ツ均一な性質ヲ與エルコトデアル。

熔接法ヲ大別スレバ次ノ2種トナル。


1. **壓接法**—半バ熔ケタ金屬ヲ高壓ノ下デ接合スル法。

2. **融接法**—金屬ノ端面ヲ熔ケタ狀態トナシ，壓力ヲ加エナイデ接合スル法，但シコノ際熔加材料ヲ用イル場合ト，用イナイ場合トガアル。

融接法ノ代表的ナモノハ，ガス熔接及ビ電弧熔接デアル。

ガス熔接ハ現今總テノ金屬工業ニ應用サレ，ソノ技術が進歩シ，改善サレルト共ニ，必要缺クベカラザル補助作業トナツタ。コノ作業ハ高溫ノ吹管焰ニヨル金屬ノ熔融ニヨツテ行ワレルガ，焰ハ燃焼ガスト純粹ナ酸素ノ燃燒ニヨツテ生ズル。熔融吹管又ハ單ニ吹管トモ稱スルモノハ，燃焼ガスト酸素トヲ必要ナ割合ニ混合スル器具デアル。焰ハ約3,200ノ高溫デアルタメ，一般ニ熔接用ガストシテハアセナレシガ用イラレル。アセナレシハ同容量ノ炭素ト水素 ( $C_2H_2$ ) トカラ成リ，水 ( $H_2O$ ) トカルシウムカーバイド ( $CaC_2$ ) トヲ特殊ノ發生器ノ中デ接觸セシメテ容易ニ得ラレル。ソノ最モ簡単ナ裝置ハ，夜店ノ燈火ナドニ用イラレル。然シテガス發生ニ際シテハ，粉ノ石灰ガ殘留物トナル。

熔接又ハ切断用ニ供セラレルアセナレシハ，ガス發生裝置トシテ特別ニ設ケタ發生器カラ直接ニ供給サレルカ，又ハ特別ノアセナレシ工場デ鋼ノ瓶ニ詰メタ溶解アセナレントシテ供給サレル。第1圖ハガス發生裝置ノ大略ヲ示スモノデアル。コノ圖ハ大規模ノ一般的發生裝置デアリ，各要素ヲ別々ニ示シタモノデアルガ，所謂工場設備トシテ主ニ用イラレル小型乃至ハ中型ノモノ，或ハ一般ニ熔接場ノミニ限ラレティル小規模ノ發生裝置デハ，後ニ圖ニ示ス如ク，コレ等ノ要素ハ多ク一體トナツテ，全裝置ガ移動式ニナツテ居ル。

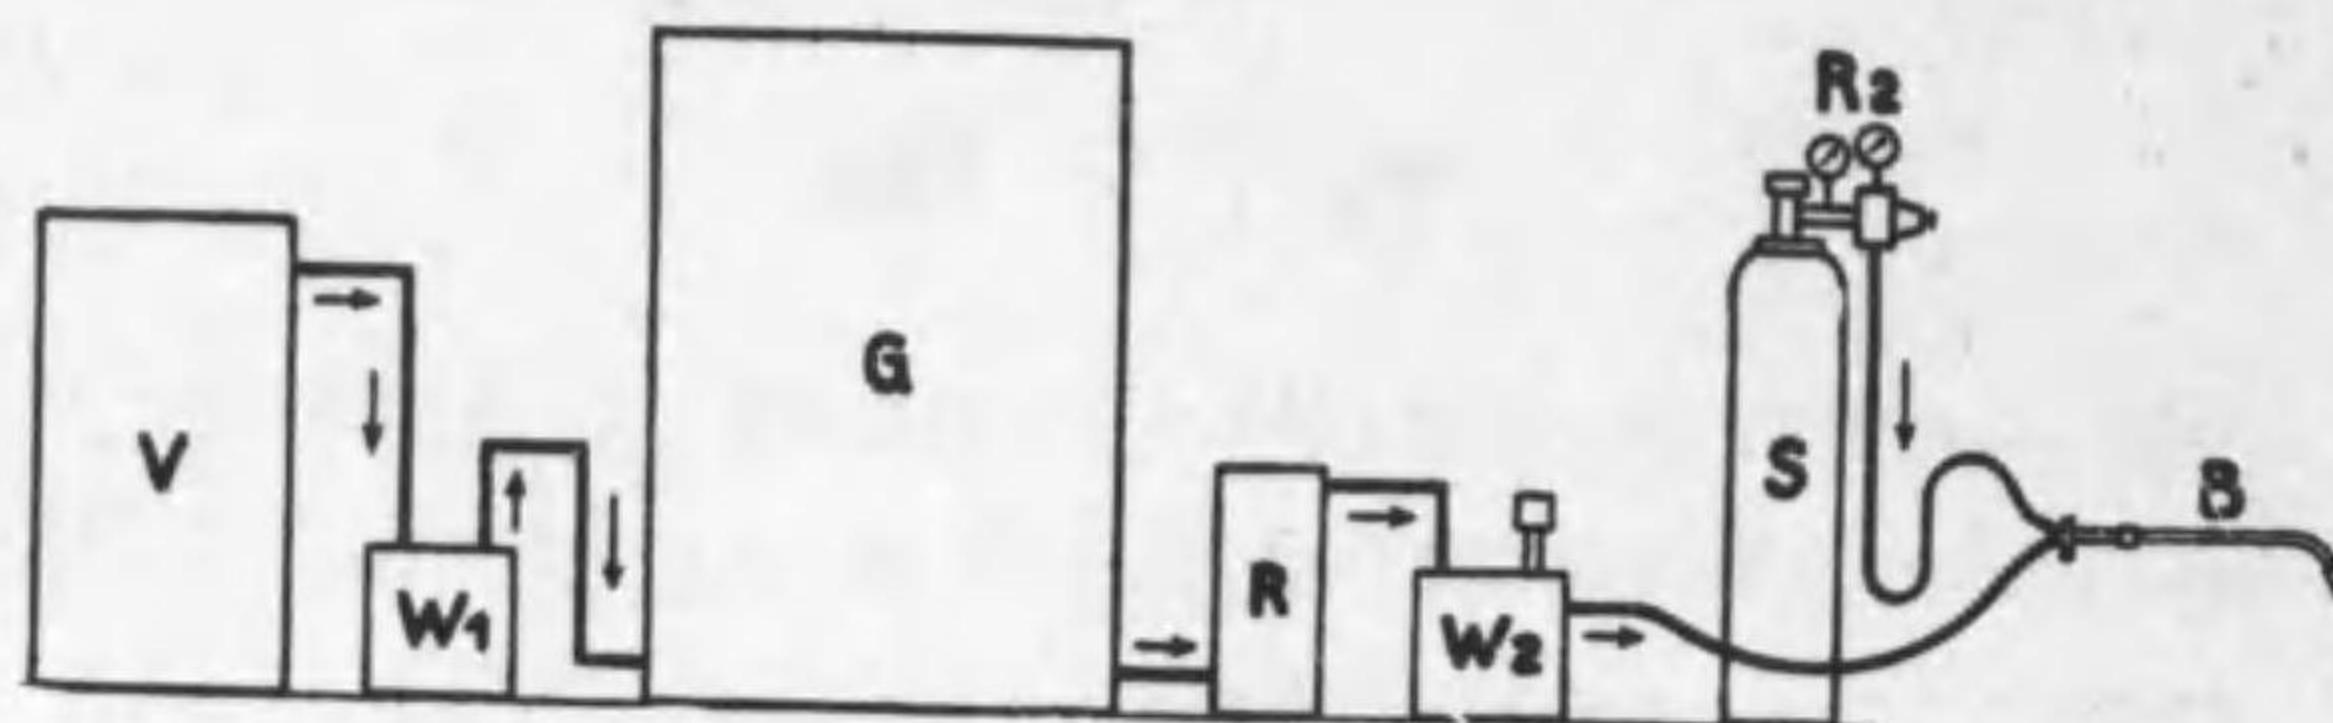

第1圖 了セナレン發生裝置

V = ガス發生室 G = ガス容器 W<sub>2</sub> = 水式安全器 R<sub>2</sub> = 酸素減壓弁

W<sub>1</sub> = 洗滌器 R = 清淨器 S = 酸素瓶 B = 吹管

了セナレンハ酸素ト共ニ非常ニ爆發シ易イ混合ガスヲ形成スルカラ、ガス發生裝置ニオイテハ、必ズ燃燒ニ用イル酸素ガ發生裝置中ヘ逆流シナイヨウニ注意セネバナラヌ。コノタメ第1圖ニ示シタW<sub>2</sub>、即チ水式安全器ト稱スル安全裝置が必要デ、コノ器具ハ必然起リ得ベキ酸素ノ逆流ヲ止メ、尙又任意ノ場合ニ逆火ヲモ防グモノデアル。從ツテカカル水容器ハ、一般ニ總テノ熔接場ニ設ケネバナラナイ。熔接場ガ多數ニ存スル大規模ノモノデハ、ガス發生裝置附近ニ、尙主安全器が必要トナル。

瓶詰ガスヲ用イル裝置デハ、コノ種ノ水式安全器ハ要ラナイ。コノ場合了セナレンハ高壓ノ下ニアセトン( $\text{CH}_3\text{COCH}_3$ ) = 溶解シテ鋼ノ瓶ニ詰メラレ、所謂不活性ガストシテ供給サレルカラデアル。シカシテコノ作業ハ、特別ノ了セナレン工場デ行ワレル。鋼ノ瓶ニハ安全ノタメニ多孔性ノ物質ガ詰メテアル。コノ詰メ物ハ、特ニ酸素ノ逆流及ビ逆火ノ衝擊ニ對シテ、安全度ヲ高メルモノデアル。高壓ノ了セナレンハ減壓弁ヲ通ジテ熔接部ヘ導カレル。コノ場合ハ上述ノ如ク水式安全器ヲ接續スル必要ハナイ。

熔接ニ必要ナ酸素ハ、酸素工場デ採取サレ、150 氣壓ノ高壓ノ下ニ鋼ノ瓶ヘ詰メテ取扱イニ便利ナヨウニナツテ居ル。1個ノ瓶ニハ約6 立方米ノガスヲ入レル。高壓酸素モ亦同様ニ減壓弁ヲ通ジテ吹管ヘ供給サレル。

## 第一章 ガス發生裝置

アセナレン發生裝置ハ次ノ諸點ニ從ツテ分類サレル。

### 1. 投入法ニヨルモノ

a) 手動發生器（現今殆ンド用イラレナイ）

b) 自動發生器

### 2. カーバイドノ積載能力ニヨルモノ

a) カーバイド積載能力 2 kg マデノ移動組立式發生器——コノ裝置ハ、ソノ構造ガ「イツ・アセナレン協會ニ所屬スル事務所ノ検定ヲ經タモノデアレバ、特別ニ警察ヘ届出ナクテモヨイ。

b) カーバイドノ積載能力 10 kg マデノ移動式工場用發生器——コノ裝置ハ前記同様ソノ構造ガ検定ヲ經タモノデモ、工場内デ使用スル場合ハ警察ヘ届出ネバナラナイ。コレヲ据付ケルベキ場所ノ床面積ハ最小 20 m<sup>2</sup>、空間容積ハ最小 60 m<sup>3</sup> デナケレバナラヌ。又同一場所ニ多クノ發生裝置ヲ設ケル場合ニハ、相互間ノ最小距離ガ 6 m デアル。熔接場ハコノ發生裝置ヨリ 3 m 以上離レルコトガ必要デアリ、又ガス導管ノ長サハ 5 m 以上デナケレバナラナイ。

c) カーバイドノ積載能力 10 kg 以上ノ定置式發生器——コノ發生裝置ハ必ズ警察署ヘ届出デソノ所轄技術官ノ許可ヲ得テ使用セネバナラナイ。コノ裝置ハ必ズ特別ノ建物（アセナレン發生工場）内ヘ設ケ、熔接場トハ固定ノガス管デ連絡スルノデアル。

### 3. カーバイドノ種類ニヨルモノ

a) 塊狀カーバイド用

b) 細粉カーバイド用

c) 微粉カーバイド用

d) ベアガッフ（細粉カーバイド煉瓦形ニ壓搾シタモノ）用

#### 4. ガス圧力ノ高サニヨルモノ

- a) 使用圧力 300 mm (水柱) 以下ノ低壓式發生器——コノ裝置ハ水室ヲ有シ且ツ一般ニガス容器ハ可動的(浮子)ナ鐘狀氣室ヲ具エテ居ル。
- b) 使用圧力 2,000 mm (水柱), 卽チ 0.2 氣壓以下ノ中壓式發生裝置——コノ裝置モマタ(a)ト同様ノ水室ヲ有シ, 且ツ一般ニガス容器ハ固定式ノモノデ, ガスガ滿ツルニ從ツテ水ガ押シ出サレル。
- c) 使用圧力 15,000 mm (水柱), 卽チ 1.5 氣壓以下ノ高壓式發生裝置——コノ裝置ハ一般ニ大氣ト絕緣サレタガス容器ヲ備エル。

#### 5. ガス發生室及ビガス容器ノ種類ニヨルモノ

- a) ガス容器内ニオイテガスノ發生が行ワレルモノ。
- b) ガス發生室及ビガス容器ガ, 一般ニ水室ニヨツテ分離サレタモノ。

#### カーバイド及ビ水ノ接觸方法ニヨルモノ

- a) 混合ニヨルガスノ發生——カーバイド及ビ水ハ別々ニ供給サレ, 必要ニ應ジテ一定量ガ混合サレル。從ツテガスガ消費サレルト直チニ發生ガ起ル。コレニ次ノ2種類ガアル。

**投入式**—小容量宛ノカーバイドヲ水室エ投入スルモノ

**注水式**—カーバイドノ容器中ヘ小量宛ノ水ガ流入スルモノ

- b) 接觸ニヨルガスノ發生——カーバイド及ビ水ハ發生裝置中ノ同一室ニ供給サレ, ガスノ需要ニ應ジテ相互ニ接觸シ, ガスノ需要ガナクナレバ又離レル。從ツテ分離後ハ, 今迄接觸室トシテ用イラレタ容器全部ガガスノ發生ニハ與カラナイコトニナル。コレニモ次ノ2種類ガアル。

**水浸式**—水ハ固定シテ動カズ, カーバイドヲ水ニ漬ケタリ, 又ハ引揚ゲタリスル。

**強制排水式**—カーバイドハ固定シ, 水ガ流レ込ンダリ又ハ押出サレタリスル。

前記ノ諸點ニ留意シテ, 市場ニ現ワレタアセナレシ發生裝置ヲ分類スレバ次ノ一覽表ノヨウニナル。

ガス容器内ニテガス ガ发生スルモノ		ガス發生室トガス容器ガ 別個ナルモノ					
混合法		接觸法		混合法		接觸法	
投入式		水浸式	强制排水式	投入式		注水式	强制排水式
水室 可動 氣室	全閉 型 強制 排水 式	水室 可動 氣室	全閉 型 強制 排水 式	水室 可動 氣室	全閉 型 可動 氣室	水室 可動 氣室	全閉 型 可動 氣室
Gs1 A1		Gs1 B1	Gs2 B2	Gs3 B1	Gs1 A2		Gs1 A3

### 第1節 水室及ビ可動氣室ヲ有スル 發生裝置(圖 Gs 1 參照)

#### A. 混合法

##### 1. 投入式—ガス容器内デガスガ發生スル場合

氣室 b ノ閉鎖水ヲ充タス環狀室 k ハ, 發生室 n ト隔離セラレテイル。マタ心棒 p 及ビ手動ハンドル q ヲ有スル固定裝置 o ハ, カーバイド容器ノ蓋ガ開放スルヲ防止シタリ, マタハ圓錐閉鎖蓋 e ヲ開イテ發生器ノ調整ヲカサドル。發生器ノ休止中ニ投込ンダカーバイドノ一定分量ガ氣化シタ後, ガスヲ使用スレバ最高位置ニアツタ氣室 b ハ沈下シ, 調整用心棒 f ハ受金 f<sub>1</sub>ニ突當ル。從ツテ心棒ノ上端ニ接續シテ居ル閉鎖蓋 e ガ持上ゲラレ, カーバイドハ容器 a カラ落下筒 c ヲ通ツテ水中ヘ落下スル。氣室 b ガ上ガレバ圓錐蓋 e ハ自動的ニ再ビ閉鎖スル。d ヲ貫通シテ居ル心棒 f ノ下端近クニ重リ g ガアル。コノ重リニヨリ e ハ氣室ノ上昇中ニオイテモ閉鎖シテ居ルノデアル。コノ重リハ圓錐狀トナツテ, カーバイドガ落下ノ際周圍ヘ一様ニ分配サレルヨウニナツティル。發生ガスハ i ヲ通過シテ採取サレル。カーバイド泥ハ發生器ノ底部 m ニ集マリ, 排出用コック l カラ取り出サレル。ガスノ壓力ハ重リト氣室ノ斷面積ニヨツテ定マリ, 水柱 k = 現ワレテ來ル。コノ壓力表示法ハ圖 Gs 1 並ニ圖 Gs 2 = 揭ゲルスペテノ構造ニ用イラレル。

r = 発生室 n の注水用コック

s = 環状室 k の水位標示用試シコック

コノ構造ハ現今餘り用イラレナイ。

### 2. 投入式一ガス發生室トガス容器ガ分離シテ居ル場合

發生室 o ト氣室 g トノ間ニ水室 e ガアル。發生室 o ハ環状室 f ニヨリ、氣室 g ト完全ニ遮断サレル。ガスノ消費ニヨツテ氣室 g ガ下ガレバ、直ニ浮子 s ガ押下ゲラレル。s ニハテコ i ガ附屬シテ居リ、之ニヨツテカーバイ f 容器 q の圓錐閉鎖辨 1 ヲ開ク。從ツテカーバイ f ハ落下筒 c ヲ通ツテ發生室ノ水中ニ落下シ、然ル後圓錐分配器 t ニヨリ篩狀ノ底板 k へ分配サレルノデアル。發生シタア c セラシハ發生器ノ水中ヲ通ツテ空室 o へ集マリ、ツイデ管 m 及ビ洗滌器 p ヲ通ツタ後、氣室 g = 集マル。從ツテ氣室 g 及ビ浮子 s ハ昇リ、圓錐閉鎖辨ハ再ビ閉ジルノデアル。ガスハ導管 n カラ採取サレル。發生室ノ底部ニ集マツテ居ルカーバイ f 泥ハ、排出用コック p ニヨリ取出サレル。篩狀ノ底板 k ハ、コレニ附隨スル適當ノ裝置ニヨツテ容易ニ上下ニ動クヨウニナツテイル。

### 3. 注水式一ガス發生室トガス容器ガ分離シテ居ル場合

充填器 c 内ニ置カレタカーバイ f ニ水ガ注ガレルト、直チニガスガ發生シ氣室 a ガ一定ノ高サマデ昇ル。カーバイ f ハ仕切板 d デ隔テラレタ充填器ノ室ヘ均一ニ分配サレルガ、カク充滿シタ充填器ハガス發生用レトルト b 内ヘ裝填サレルノデアル。充填スペキ高サ（室ノ高サノ半分）ハ制限裝置ニヨツテ分ル。氣室 a ガ沈メバ、テコ i ハ辨 m ヲ下カラ押上ヶ水管ガ開カレル。新鮮ナ發生用水ハ容器 h カラ水管 k ヲ通ツテ、レトルト f ハ流入スル。氣室 a ガ昇レバ、テコ i ハ水管 k ヲ閉ジ水ノ流入ハ止マル。水ハ先ズ充填器ノ第1室ヘ流レ込ミ、ソコニアルカーバイ f ヲ氯化セシメ、然ル後次室ヘアフレ出ス（小サイ矢ノ方向ヲ見ヨ）。b 中デ發生シタアセラシハ、管 f ヲ通ジテ容器内ヘ昇ル。然ルニ、管ノ上部ニハ圖ノ如ク、縁ヲ容器内ノ水ニ浸シタ倒立コック状ノ圓蓋 g ガアルカラ、アセラシハコレニ從ツテ水中ヘ導入サ

レ、ツイデ氣室内ヘ集マル。コレニヨツテアセラシハ同時ニ冷却及ビ洗滌ノ工程ヲ終リ、氣室 a ノ壓力ニヨツテ管 l カラ流レ出スノデアル。圓蓋 g ハ同時ニガス發生用レトルト b ト、氣室 a トノ間ニオケル水ノ聯絡ヲ止メル。從ツテレトルトヲ開イタ際、容器カラアセラシガ逆流スルヨウナ事ハナイ。水ノ流入中ニレトルトヲ開クコトハ、水管 k ノコック n ト聯絡シタテコノ運動裝置ニヨツテ出來ナイヨウニナツテ居ル。カーバイ f 泥ハ時々充填器 c ヲ抜キ出シテ取出スノデアル。

## B 接觸法

### 1. 水漫式一ガス容器内デガスガ發生スル場合

カーバイ f ハ、氣室 b 中ニ垂レテアル金網製カーバイ f 籠 d 中ヘ收納サレル。ガスノ消費ニ從ツテ氣室ハ沈ミ、カーバイ f 籠ハ水ノ中ヘ漬カル。然シテアセラシガ發生スレバ、氣室ハ昇リ、カーバイ f 籠ハ再ビ元ノ位置ヘ歸ル。氣室ノ誘導稈ハ水室 g ノ上部ヘ直接取付ケラレ、管ノ曲ガリ e 及ビコレヨリ一定距離（氣室ガ最低位置ニアル場合ニ於テ、水中ニ浸ルカーバイ f 容器ノ浸漬深サヨリ幾分大ナル距離）ノ位置ニ外シ金 f ガアル。氣室ガ最低位置ニアル場合ハ、コノ端蓋ノ弓形閉鎖器ノハンドルガ丁度前記ノ曲ガリ管 e ノ位置ニ相當スル。從ツテ容器ノ蓋ヲ開クニハ、最低位置ノミニオイテ可能トナル。コレハガスノ容積ヲ最小ニシテ、開放ノ際ニ於ケル損失ヲ最モ少クセンガタメデアル。又外シ金 f ニヨリ、氣室ノ最高位置ニ於テノミ弓形閉鎖器ヲ閉鎖（開放ニ非ズ）スルコトガ出來ル。從ツテカーバイ f 籠ノ取付ニ際シ、直接發生用水ニ漬カラナイカラ、開ケ放シタ儘ノ容器内デガスノ發生スルガ如キ事ハ起キナイノデアル。ガスハ c ヲ通ジテ流レ出シ、カーバイ f 泥ハ排出コック v ョリ取出サレル。又發生用水ト閉鎖用水ト同一デアル。

### 2. 排水式一ガス發生室トガス容器ガ分離シテ居ル場合

ガス發生器 b ハ氣室 e ト洗滌器 g ニヨツテ分離サレル。カーバイ f ハ塊狀ニテ籠 a 中ニ投入サレル。然シテ籠ハ發生室 e 内ニ存在シ、又發生室 e ハ管

f'ノ上部ニ接續セル別ノ管dニヨツテ、洗滌器gト連結スル。氣室cガ最低位置ニ下レバ、氣室ニ固定サレテイル止金i<sub>1</sub>ハ、調整用圓蓋ニ附イテ居ル把手i<sub>2</sub>ヲ押ス。從ツテ圓蓋ハ回轉シテ、今迄水中ニ浸ツテ居タ管mガ引揚ゲラレ、アセチレンハ氣室中ヘ自由ニ放出シ、管nヲ通ジテ外部ヘ流レ出ルコトガ出來ル。氣室cガ昇レバ、止金i<sub>1</sub>ト把手i<sub>2</sub>トノ接觸ガ外レ、管mハ再ビ水中ニ浸ル。カクテアセチレンハ管mノ浸漬ニヨリ、ソノ深サニ相應スル水柱ノ壓力ヲ附加サレル。從ツテ管f及ビdハ脊壓ヲ受ケテ、ガス發生室內ノ水ヲ排除シ、アセチレンノ發生ハ停止スルノデアル。又氣室cガ再ビ下レバ、アセチレンハ抵抗ノ無クナツタ管mヲ通ツテ流レ出スカラ、脊壓ハ無クナリ、カーバイド籠ハ又再ビ水中ニ漬カル。ガス發生室cノ底ニ集マツタ泥ハコレヲ引出シテ除去スル。

## 第2節 水室及ビ強制排水器ヲ有スル

### アセチレン發生裝置(圖Gs 2 參照)

#### A. 混合法

##### 1. 注水式—ガス發生室トガス容器トガ分離シテ居ル場合

充填室mハ仕切板Pニヨツテ多數ノ室ニ分レ、コノ各室ヘカーバイドハ均一ニ分配サレル。カーバイドヲ充タシタ充填器ハレトルトeノ中へ裝填サレ、充填量ハ計測制限裝置wニヨリ限定セラレル。ガスヲ採取スレバ、發生シタアセチレンハレトルトカラ導管fヲ通り、洗滌器及ビ水式安全器ヘ流レ込ム。過剰アセチレンハ管gヲ通ツテ發生器ノ下部ノ室bニ達シ、コレニ相應スル水ハ管dヨリ上部ノ室cヘ押シ出サレル。(コノ兩室ハ水平壁aニヨリ相互ニ隔離シテイル)。カクテb室ノ水面ハ管iノ入口以下ニ強制的ニ押シ下ゲラレ、カーバイド充填器ヘノ注水ハ中絶スル。貯藏サレタガス量ガ減少シテ、b室ノ水ガ再ビ管iノ入口マデ昇ツテ來ルト、水ハ再ビレトルトe内ヘ流レ込ム。コックvノ下部カラ管nガ分レテイルガ、コレハコックk及ビvガ閉鎖シ、レトルトe内ニ過剰壓力ガ發生シタ場合ノガス溢レ管トナル。通水管ノコックkハ、テコuニヨツテコックvト連動シ、二ツノコックハ必ず同時ニ動クヨウニナツテイル。然シテ二ツノコックヲ開イタ場合ニハ、kト連絡スル圓盤rガルツノ閉鎖蓋ヲ被イ、ガスノ發生用水ガ流レ込ム間ハ、ルツボヲ開クコトガ出來ナイヨウニナツテ居ル。又ルツボヲ開ク場合ハ、閉鎖蓋ノ開放ニヨツテ、當然コックvハ閉ジ、前ノ場合ト同様、ガス容器カラアセチレンノ逆流スルコトワナイ。カーバイド泥ハ充填器mヲ引出シテ除去スル。カカル構造ニオイテハガスノ壓力ハ、發生室ノ水面上ニ位スル水柱ノ高サニヨリ定ツテ來ル。コノ點ハ圖Gs 2ニ掲ゲル總テノ構造ニ對シテ皆同一デアル。

#### B. 接觸法

### 1. 強制排水式—ガス發生室トガス容器ガ分離シテ居ル場合

カーバイドハ發生室b（ケース）中ニ固定シテイルカーバイド容器dノ内ヘ入レラレル。b及ビdハ銃剣型接續デ結合シ，而モ發生器aノ中ニ於テbニ接續セル自由管ガ，管iヲ圓繞スル如ク配置サレテイル。從ツテ發生器bト管iトノ間ニハガスニ對シテ氣密ナ接續ガ形成サレルノデアル。カーバイドヲ充填シテ組立テレバbノ中ニ水ガ昇ツテ容器d中ノカーバイドハ水ニ漬カル。b内ニ發生シタガスハ管iヲ通ツテ洗滌器wへ這入り，コレヨリ管gヲ經テ氣室fニ至ル。又コノ室ヨリガスハ水柱hノ壓力ヲ受ケテ，導管kへ流レ込ムノデアル。ガスノ排出口ヲ閉鎖シタ後，ナヲガスガ發生シテfノ脊壓ガ昇レバ，コノ發生ガスニヨツテbノ水面ハ押下ゲラレ，從ツテガスノ發生ハ中絶スル。次ニ又新ラシクガスヲ採取スレバ，fノ水面ハ上昇シ，脊壓ガ減少スルニ從ツテ，b中ノ水モマタ昇ツテd内ノカーバイドヲ浸スノデアル。發生室b中ノ水面ガ下端ノ縁eマデ押下ゲラレタ場合ニ於テ，更ニソノ後ニ發生シタガスハ，コノ縁ヲ越エテガス容器fヘアフレ出ス。從ツテガスガ大氣中へ出ルヨウナコトハナイ。aノ底ニ集マツタ泥ハロカラ取出サレル。

### 2. 強制排水式—ガス容器内ニ於テガスガ發生スル場合

圖ニ示スモノハベアシコ用發生器デアル。市場ニアルベアミッF d（細粉カーバイドヲ煉瓦状ニ壓搾シタモノ）ヲ，鋼線ノ容器c内ニ積ミ重ネル。コノ容器cハ懸垂式デ，締金eニヨリ接續サレテ居ル。コノ締金ハ下部ニ折曲ゲフランジヲ有スル氣室bトモ結合シテ居ルカラ，從ツテ氣室bハ水室a内ヘ固定的ニ懸垂シテイル。ガスハ水柱hノ壓力ノ下ニfカラ採取サレ，カーバイド泥ハ裝置ヲ逆カサマニシテ取り出スノデアル。

### 第3節 閉鎖型アセチレン發生装置 (圖Gs 3 参照)

#### A. 混 合 法

##### 1. 注水式—ガス發生室トガス容器トガ分離シテ居ル場合

### アセチレン發生裝置 水室及ビ可動氣室付


ガス 緯接  
第1節 Gs 1

#### A. 混合法

##### 2. 投入式 ガス發生室トガス容器 トガ分離シテ居ル場合


##### 3. 注水式 ガス發生室トガス容器室 トガ分離シテ居ル場合

#### 1. 投入式 ガス容器内デ ガスノ發生スル場合

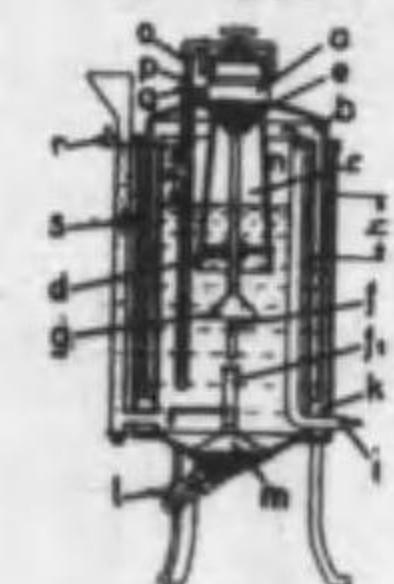


#### B. 接觸法


##### 1. 水浸式 ガス容器内デガス ノ發生スル場合 ガスノ放出後 ガスノ發生中

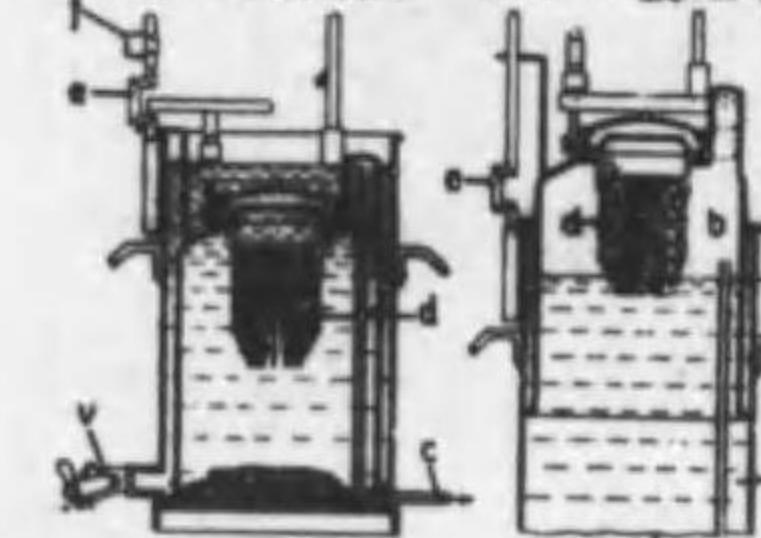

##### 2. 強制排水式 ガス發生室トガス容器 トガ分離シテ居ル場合

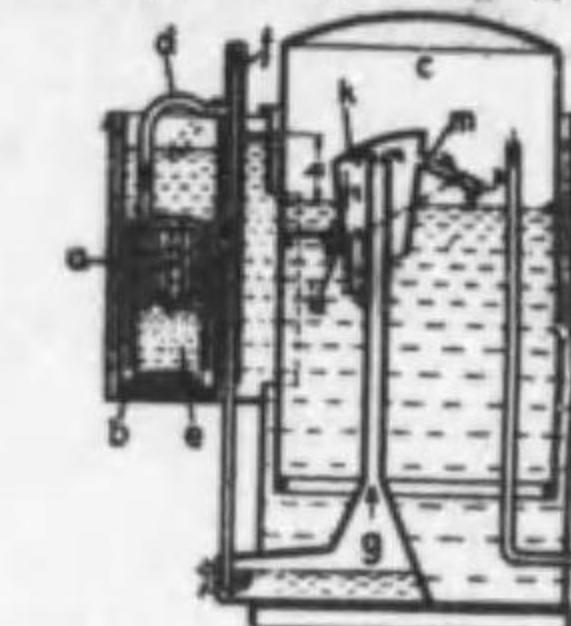

#### A. 混合法 1. ガス發生室トガス 容器トガ分離セル場合

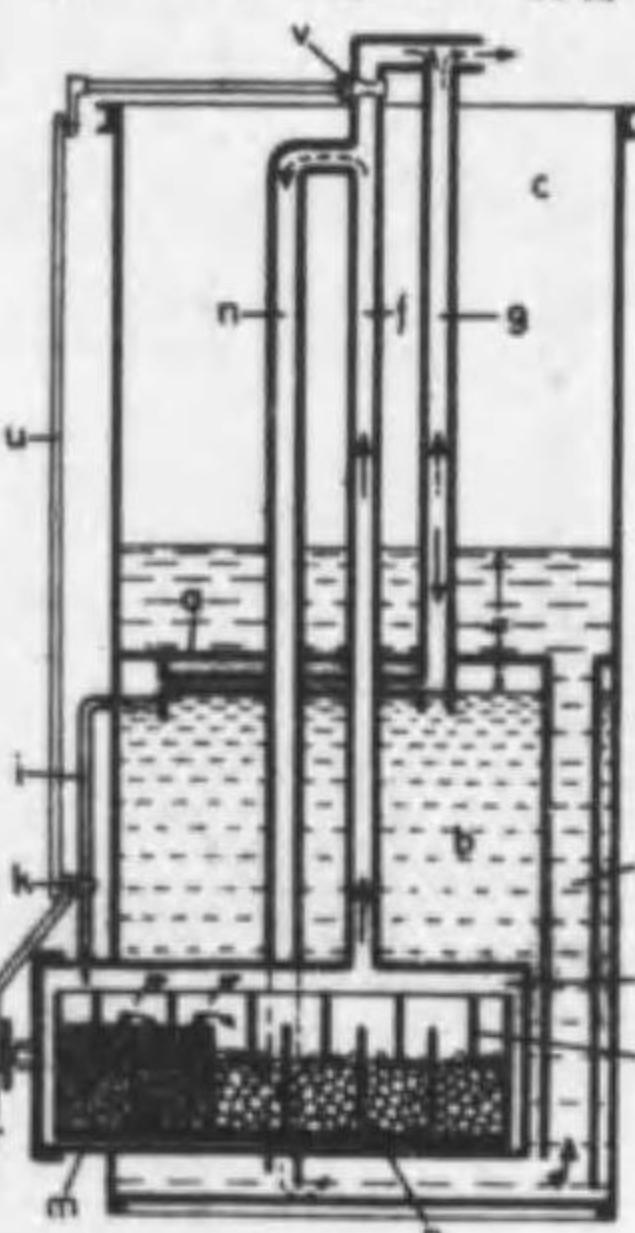


### アセチレン發生裝置 水室及ビ強制排水器付


ガス 緯接  
第1節 Gs 2


#### B. 接觸法

##### 1. 強制排水式 ガス發生室トガス容器 トガ分離セル場合

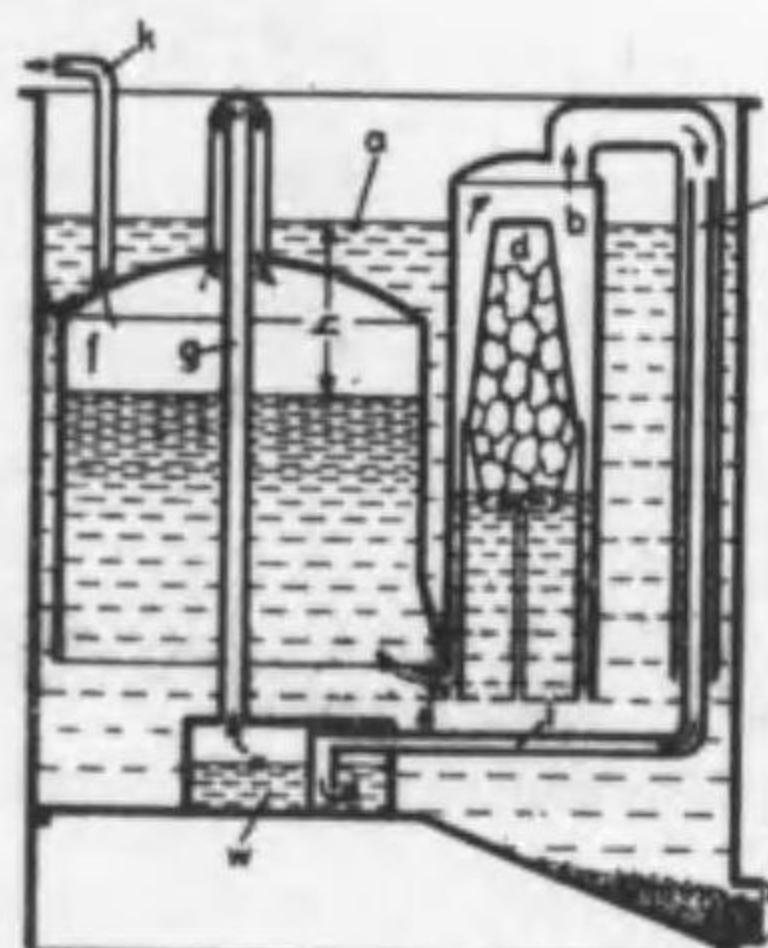

##### 2. 強制排水式 ガス容器内デガス ノ發生スル場合

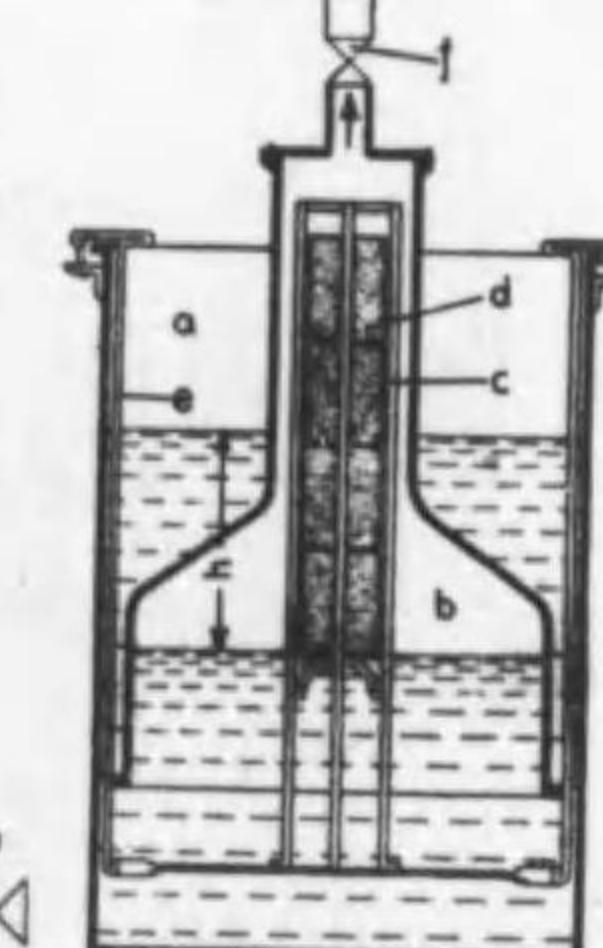

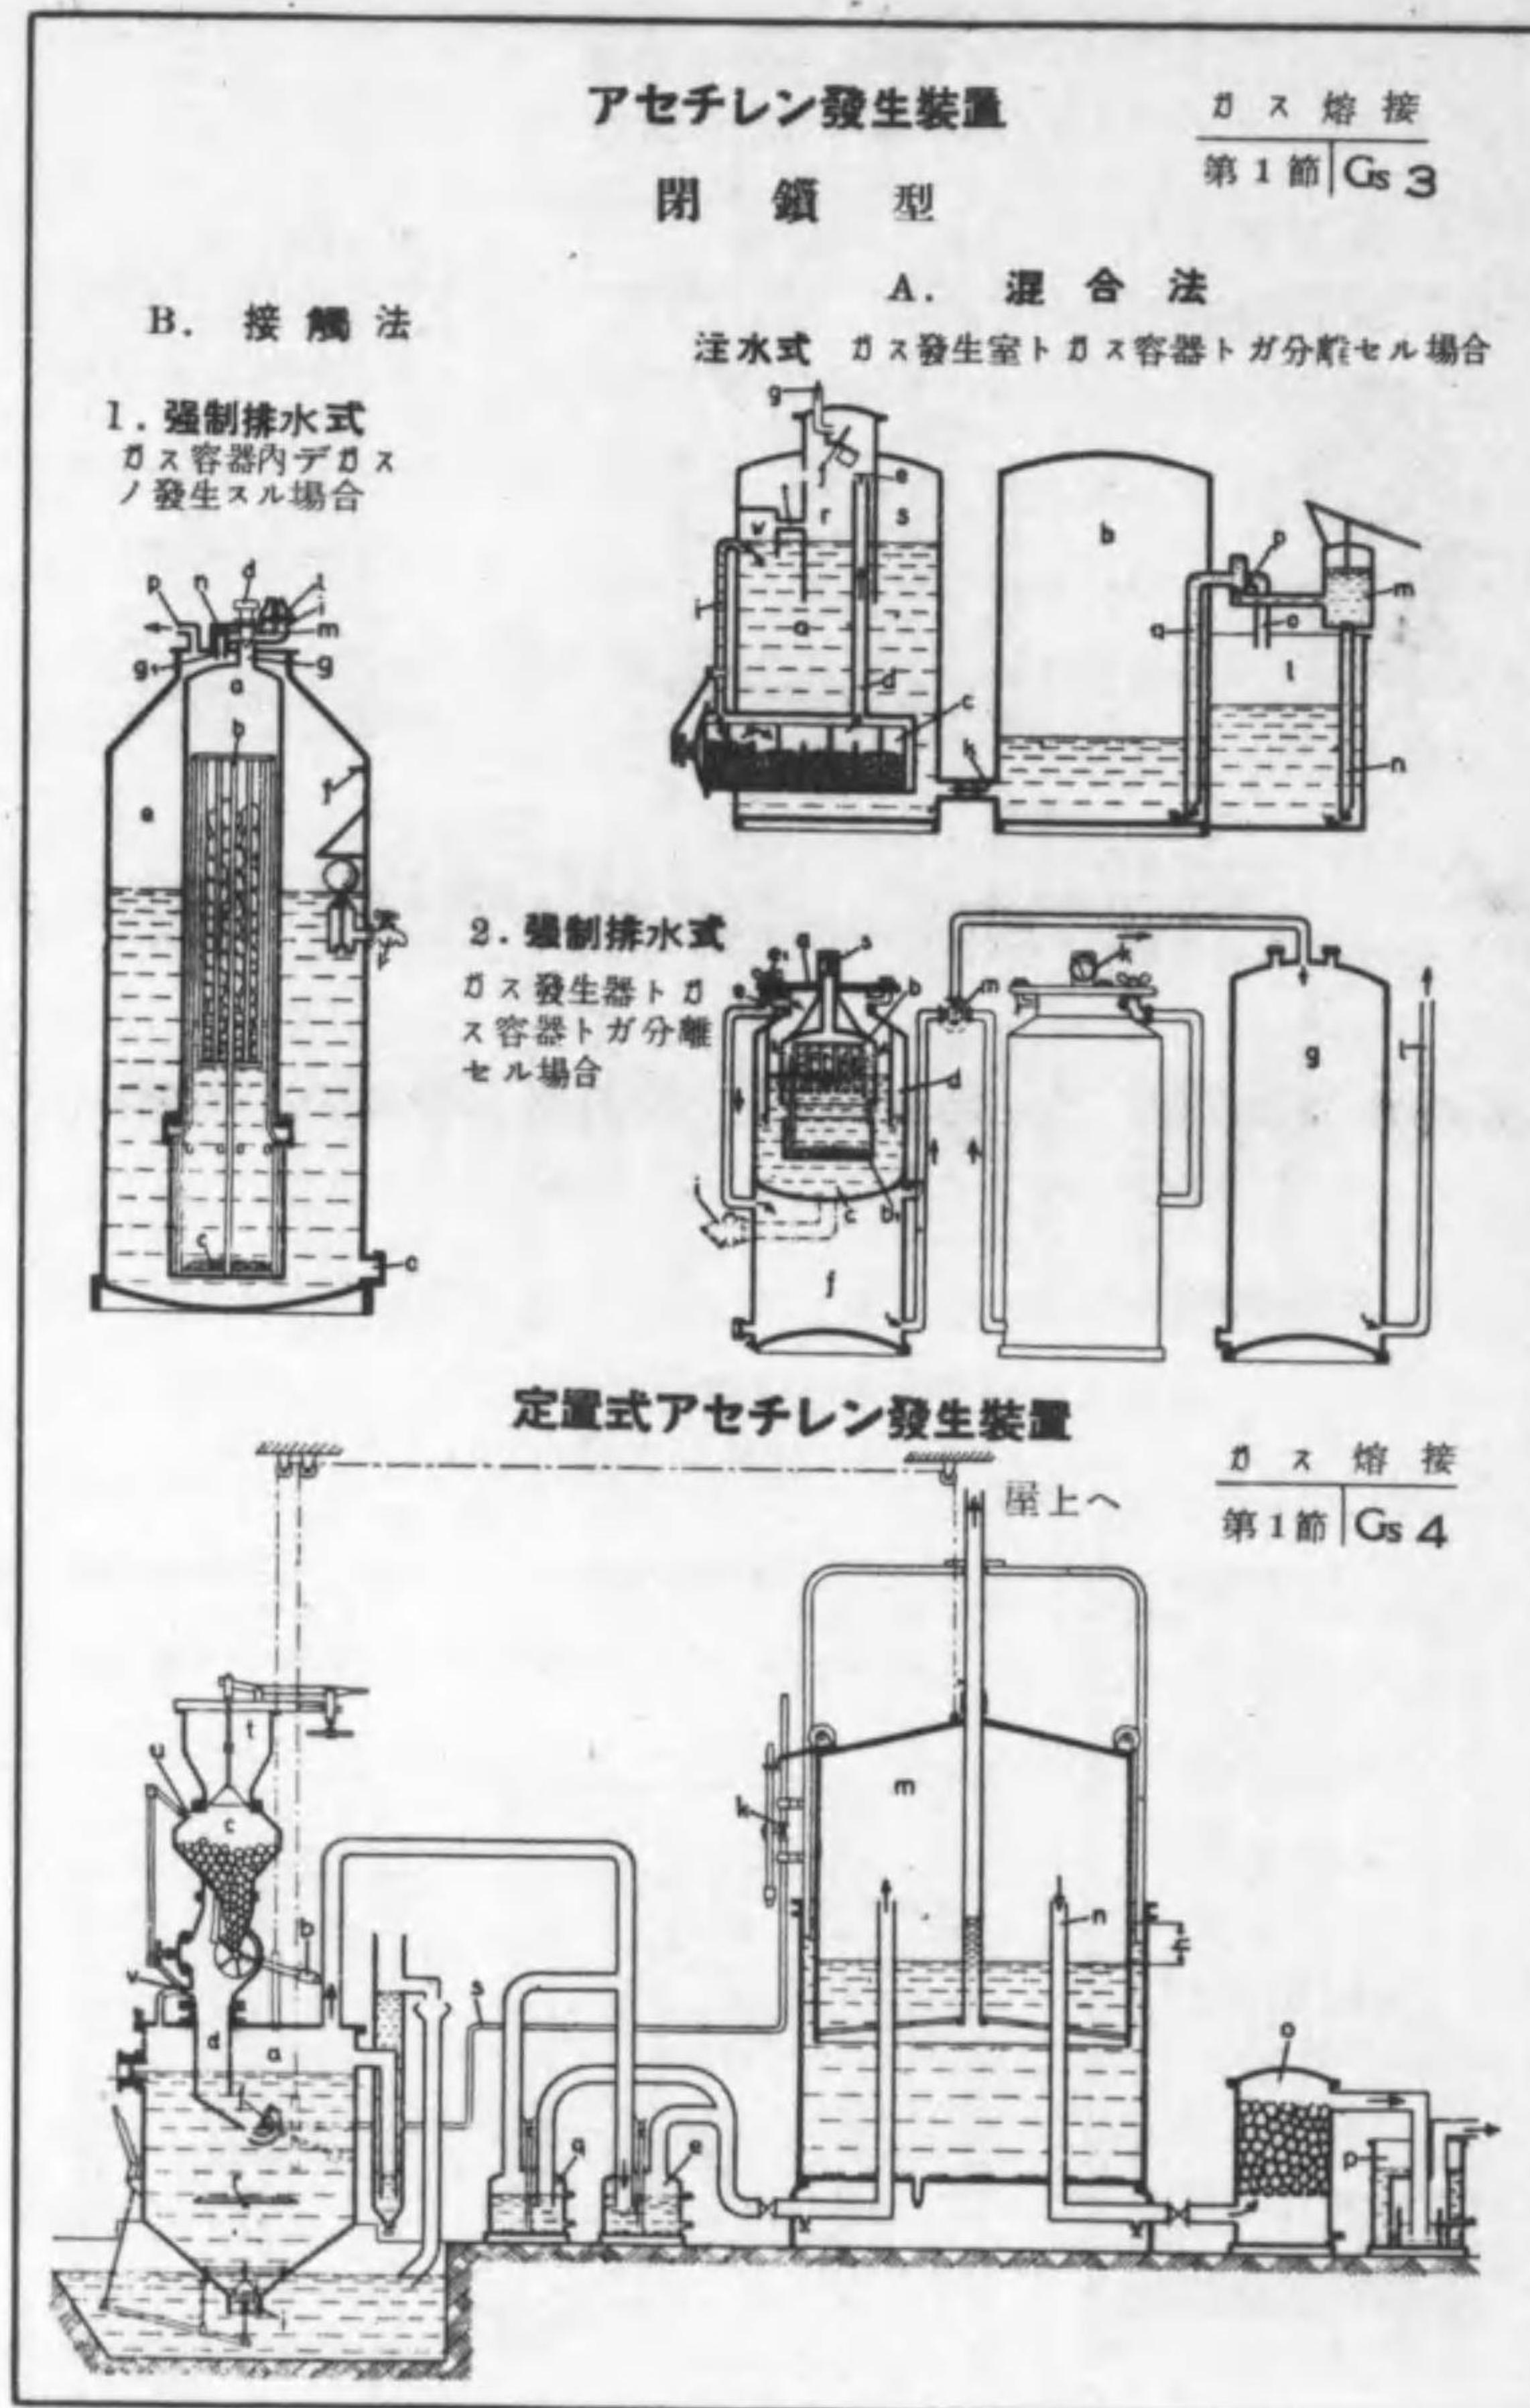

ガス發生用水ハ、wヨリ管iヲ通ジテルウ<sup>1)</sup> c内ノカーバイFへ流レ込ム。發生ガスハ管dヨリ逆止辨eヲ通過シテ rノ中ヘ流レ出シ、a内ノ水ヲ kヨリ脊壓室 b内ヘ送ル。然シテガスハ gカラ外部ヘ導カレル。逆止辨eニヨツテ、ガスハルウ<sup>1)</sup> c内ヘ逆流スルコトナク、且ツ cガ開放シテイル場合ニモ、ガスガ大氣中ヘ放散スルコトハナイ。又a内ノ水ガ昇ツテ gニ達シタ場合ニモ、コレヨリ流レ出ナイヨウニ fニ浮子辨ガ附イテ居ル。管iハ室wト連結シ、且ツ wハ管tニヨツテ氣室rト連絡スル。故ニ氣室内ガ使用壓力ニ達スレバ、直チニ r及ビw内ノ水面ハ下リ、水ハ wカラ流レ落チナイヨウニナル。從ツテカーバイFノ分解ガ中絶スルノデアル。ガス發生器aカラ壓送サレタル水ハ、b内ニ收容サレル。bハ管qデ安全辨pト連絡シ、又他方ニオイテポンプmト接續スル。然シテポンプハ管nニヨツテ下部ノ貯水槽lト連絡スルノデアル。室b内ノ水面上ニ存在スル空氣ハ共ニ壓縮サレルカラ、コノ壓縮室ノ空氣壓ニヨリ容氣s内ノガス壓力ガ決メラレル。壓力ガ昇レバ b器内カラガスデハナク、水ガ管q、安全辨p及ビ管oヲ經テ水槽l内ヘ流レ込ム。水ガ減少スレバ、ポンプmヲ動カセテ吸入管nカラ lノ水ヲ吸上ヶqヲ經テ b内ヘ送リ返エス。安全辨pノ動キニヨリ、許容壓以上ニガス壓力ガ昇ルコトハナイ。ガスガ採取サレル壓力ハ、コノ種ノ閉鎖型發生器ニオイテハ、一般ニ水柱2,000~6,000mmデアル。然シ最高壓力トシテ、警察デハ水柱15,000mm<sup>1)</sup> デ許可シテ居ル。コノ壓力ハ安全辨ノ調整ニヨツテ限定サレルノデアル。

## B. 接觸法

### 1 強制排水式—ガス容器内ニテガスガ發生スル場合

發生室ノ上部ニ固定シタ容器aヲ、カーバイF籠b及ビ泥受容器cト共ニ、調整辨dヲ閉ジタマニ豫カジメ指標fマデ水ヲ充タシテアル水槽内ヘ沈メル

1) ワガ國デハコノ壓力ニ關スル規定ハナイ。一般ニ低壓(500mm以下)ガ用イラレテ居ル。タゞ燒接裝置ノ構造、設備及ビ安全器ニ關シテハ警視廳令第7號(アセチレン燒接取締規則)第7條ニ制限規定ガアル(附錄參照)。

ト、水ハ水槽ノ上端マデ昇リ、ソコニ存在スル空氣ヲ排除スル。調整弁dヲ開ケバ發生筒aハ短イ導管g及ビg<sub>1</sub>ヲ通ツテ脊壓室eト連絡スル。故ニ壓力ハ平衡シテ水ハカーバイFニ達スルカラ、ガスノ發生が起ル。發生シタアセナレシハ、短管gヨリ調整室i及ビ短管g<sub>1</sub>ヲ經テ脊壓室eヘ流レ込ミ、餘計ナ水ハ常ニ開口シテ居ル排水用コックkカラ吐キ出サレル。然シテ浮子ノ球ガ沈ミ、ゴムノ盤デ水ノ排出ガ止マルマデ水面ハ下ル。ガスノ壓力ガ上昇スレバ、オネデ張力ヲ與エラレテ居ル膜lガ上ノ方へ移リ、從ツテコレト接續スルテコムニヨツテ辨nガ閉ジル。故ニソノ後發生筒a内デ發生シタガスハ、カーバイF内ノ水ヲ除クカラ、ガスノ發生ハ中絶スルノデアル。Pカラガスヲ取り出シテ壓力ガ下レバ、オネハ元ヘ戻ツテ膜lハ下ノ方へ曲ゲラレ、テコムニヨツテニツノ容器間ノ通路ガ開カレル。故ニ水ハ再ビカーバイFニ達シ、ココニガスノ發生ガ新ラシク始マルノデアル。カーバイF泥ハOカラ排出サレル。發生器ノ上部ニハ、尙發生室内ノ壓力ヲ示ス壓力計及ビ過剰ガスヲ放出スル安全辨ノ裝置ガ附イテキル。

## 2. 強制排水式一ガス發生室トガス容器トガ分離シテ居ル場合

閉鎖蓋aニ固定シ且ツカーバイF泥受容器b<sub>1</sub>ヲ共ニ具エタカーバイF籠bガ、ガス發生室c内ヘ裝置サレルト、直チニカーバイFハ水ト接觸シ、ガスノ發生が始マル。ガスヲ使用シナイ場合ハ、蓄エラレタアセナレシニヨリ水ハカーバイF籠カラ脊壓室dニ壓送サレル。ガスガ消費サレルト、發生室c内ノ壓力ガ下ルカラ、水ハ再ビカーバイFマデ上ル。アセナレシハ發生室cカラ逃辨eヲ通り、氣室f及ビ豫備容器gヘ流レ込ミ、然ル後1カラ外部ヘ導カレル。逃辨eハ閉鎖蓋ノ締メ金ト結合シ、蓋aヲ開ク場合ニオイテ氣室fカラアセナレシノ放散スルノヲ防止スル。三方コックmハ發生器2個ヲ用イル場合ニ、ガスヲ導キ出スノニ差ツカエナイヨウニ設ケタモノデアル。

## 第4節 投入式ニヨル定置式アセチレン發生裝置

(圖Gs 4 參照)

### 混 合 法

發生器aハソノ上部ニカーバイF容器ヲ具エ、テコbノ自動裝置ニヨツテ、カーバイFノ一定分量ガ計量及ビ投入サレル。投入筒dハカーバイF容器cト發生室トヲ分離スル。コックuハ回轉コックvト連動シテ、發生室e空氣ヲ除去スルニ用イテレル。カーバイF容器cノ充填ハ、カーバイF充填裝置tニヨツテ行ワレル。然シテコノ裝置ノ下部ニハ圓錐辨ヲ有シ、カーバイFガ落チレバ容器cカラアセナレシガ壓出シテ、空氣ノ浸入ガ妨ゲラレルヨウニナツテ居ル。ナホ辨ノ詰物ニハゴム環ガ用イテアル。投入サレタカーバイFハ旋回格子f内ヘ這入ル。ココヘハ又噴水管sガ開口シ、コノ管カラ新ラシイ水ガカーバイFヘ注ギ込マレル。旋回格子fハガス容器ニ接續シテ居ルコトニヨリ周期的ニ搖レ動ク。ガスノ發生シナイ殘溜物ハ一度回轉格子rノ上ヘ落チルガ、格子ノ回轉ニヨツテ絶エズカーバイF泥ノ吐出シロiヘ送ラレル。噴水管ヘ自動的ニ送水スル調整用コックkハ、マタ同様ニbト關係ガアル。コノ關係ニヨリ旋回格子ガ水平位置ニアル間ハ、絶エズ送水管ノ新ラシイ水ガ格子ノ吐出シロヘ流レ出ス。從ツテコノ周圍ニアルカーバイFヘ注水シテ、ガスノ發生作用ガ充分ニ遂行サレルノデアル。發生シタアセナレシハ水室eヲ通ツテ、氣室mニ達スル。コノ氣室ノ壓力ノ下ニガスハ導管n、清淨器o及ビ主水式安全器pヲ經テ、需要場所ヘ供給サレル。ガス發生器ト氣室トノ間ニハ逆流用水室qガ接續シテ居ル。コレニヨツテカーバイF泥ノ除去裝置ヲ働カセル際ニ、水面ガ降ツテ壓力ノ低下ヲ來シタ場合、容器mカラアセナレシノミ逆流セシメルコトガ出來ル。

## 第 II 章

### 第5節 水式安全器 (圖 Gs 5 參照)

アセナレンガ高壓ノ酸素又ハ空氣ト共ニ密閉器内デ燃焼スル場合、例エバ  
總テノ燃接及ビ切斷裝置ノ如キモノニオイテハ、特殊ノ危険ガ伴ウ。即チ酸  
素ガ低壓ノ狀態ニアルアセナレンノ導管、ガス容器、及ビ發生器内ヘ逆流シ、  
コ、デ適當ニ混合シテ爆發性ノガスヲ形成スル。然シテコノガスガ吹管ノ點  
火ノ際ニ起ル逆火ニヨツテ點火スルノデアル。從ツテ法令ニヨツテガス發生  
裝置ト使用場所トノ間ニハ安全裝置ヲ設ケ、發生裝置ヘノ酸素ノ逆流及ビ逆  
火ヲ防止セネバナラナイ。コノ安全裝置ハ監督官廳ノ検査ヲ受ケテ、許可ヲ  
得ル必要ガアル。<sup>1)</sup> 現今デハ所謂水式安全器ノミガ許可サレ、他ノ安全裝置ハ  
許可ヲ受ケタ水式安全器ノ附屬品トシテノミ使用ガ出來ル。

一般ニ安全器ハ各吹管毎ニ1個宛設ケネバナラヌ。又同一發生裝置ニ多ク  
ノ吹管ヲ接續スル場合ハ、前記ノ如ク各個毎ニ安全器ヲ置ク外、ナオ發生裝  
置ノ傍ニ特別ノ安全器ガ必要デアル。然シ第12節ニ説明スル特定ノ等壓發生  
裝置ニオイテハ、例外ガアル。(圖 Gs 12 參照)

コノ安全裝置ハ水密型ノ低壓水式安全器ト、閉鎖型ノ高壓水式安全器トノ  
2種類ニ區別セラレル。

低壓水式安全器(圖 Gs 5 A～C 參照)ハ、ガスノ導入管 a 及ビ吐出口 f ノ  
外ニナオ大氣ト相通ズル逃管ヲ有スル一種ノ容器デアル。ガス導入管ハ、安  
全器ノ閉鎖水 w ノ中ヘ逃管ヨリ一層深ク浸ツテ居ル。閉鎖水ハ壓力ノナイ場  
合、即チガスノ通路ニ抵抗ガ無イ時ハ、試シコックマデ昇ル。

1) ワガ國ノ規定ヘ警視廳令第7號(アセナレン熔接取締規則)第7條第6項ニ安  
全器ニ關スル規定ガアリ、許可ヲ受ルコトニナツテ居ル(附錄參照)。

2) 同一安全器ニ多クノ吹管ヲ接續スルコトハ一般ニ許可サレナイ。然シ例外ノ  
場合ハ差支エナイ。ソレニ關シテハココデハ略スル(附錄第8項參照)。

ガスノ通路ガ閉ジテ居ル場合ニ、ガスガ發生器カラ安全器ヘ流レ込メバ、  
(第2圖、1) 壓力ノ昇ルニツレテ閉鎖水ハ逃管内ヘ昇ル。然シテ逃管ノ下  
端ガ水面ヲ離レルマデハ、大氣トノ間ニ閉鎖ガ保タレルガ、下端ガ水面カラ  
離レルト、直チニガスハ泡トナツテ、逃管カラ大氣中ヘ放散スル。最高使用  
壓力ハ製作所ノ銘板ニ記載サレテイル。即チガス發生裝置ノ銘板ニ最高壓力  
ガ記入シテアルカラ、コレト照合スレバ直チニコノ安全器ガ使用目的ニカナ  
ウカ否カガ明瞭ニ判斷出來ル。ガス發生裝置ニ記入サレタ壓力ハ、安全器ノ  
公稱壓力ヨリ高クテハナラナイ。

ガスノ流出狀態デハ、ガスノ通過量ニ比例シテ安全器ノ壓力ガ下ル(第2  
圖、2～4)。過大ナ吸入作用ヲ有スル吹管ヲ接續スレバ、安全器内ノ壓力  
ハ負トナル(第2圖、4)。然シコノ負壓ハ發生器ノ方ヘ傳達サレルコトナ  
ク、空氣ガ逃管カラ浸入シ、コノ混合氣ガ又吹管ヘ導カレルノデアル。


吹管カラ酸素ガ安全器内ヘ逆流スレバ、コレマデノ流出狀態ハ破壊サレル。  
(第2圖、5)。即チ安全器内ノ壓力ハアセナレンノ流入壓力ヨリ高ク、水  
ハガスノ導入管内ヘ上昇シテ發生器ニ對スル障壁ガ出來上ルノデアル。同時  
ニマタ水ハ逃管ヘモ昇リ、管ノ下端ハ水面カラ離レル。ココニオイテ壓力ハ  
平衡シ、酸素ハ大氣中ヘ放散スルノデアル(第2圖、6)。逆火ニ際シテモ  
同様ナ行程ノ下ニ、焰ハ冷却消滅スル。

閉鎖型ノ高壓水式安全器ノ作用(圖 Gs 5)ハ、上記ノモノト幾分異ツテ  
居ル。此場合ハ逃管ナク、マタ安全器ハ最高壓力15kg/cm<sup>2</sup>マデ懸念ナク使用  
シ得ル。一般ニ閉鎖水ノ高サガ高ク、且ツ逆止辨 C ヲソナエテ居ルカラ、ガ  
スノ流出抵抗ハ幾分大キイ。コノ逆止辨ハ酸素ノ逆流ニ當リ、水ガガス導入  
管 d 内ヘ逆流スルヲ防グタメニ必要デアル。コレニヨツテ酸素ノ逆流及ビ  
起リ得ベキ逆火ヲ止メルコトガ出來ル。カカル場合逆火ニヨル壓力ノ平衡ハ、  
亞鉛又ハ黃銅製ノ薄膜 e ノ破壊ノミニヨツテ行ワレル。

ナオカカル安全器ノ効力ハ、ソノ保守ガ適切デアルカ否カニ懸ルコトガ大  
キイ。從ツテ安全器ハ内部ノ點検ガ出來ルヨウニ、手易ク分解シ得ルヨウナ

構造デナケレバナラヌ。高壓安全器ニオイテハ逆止辨及ビ安全膜ノ作用ニ對シ、充分ナ注意ヲ要スル。辨ハ時々掃除シ、破損シタ安全膜ハ規則的ニ取換エネバナラナイ。コレヲ怠レバ、ガスガ据付室ヘ洩レル事ガアル。マタ頑丈ナ膜ヲ取付ケルコトモ宜敷クナイ。

第 2 圖

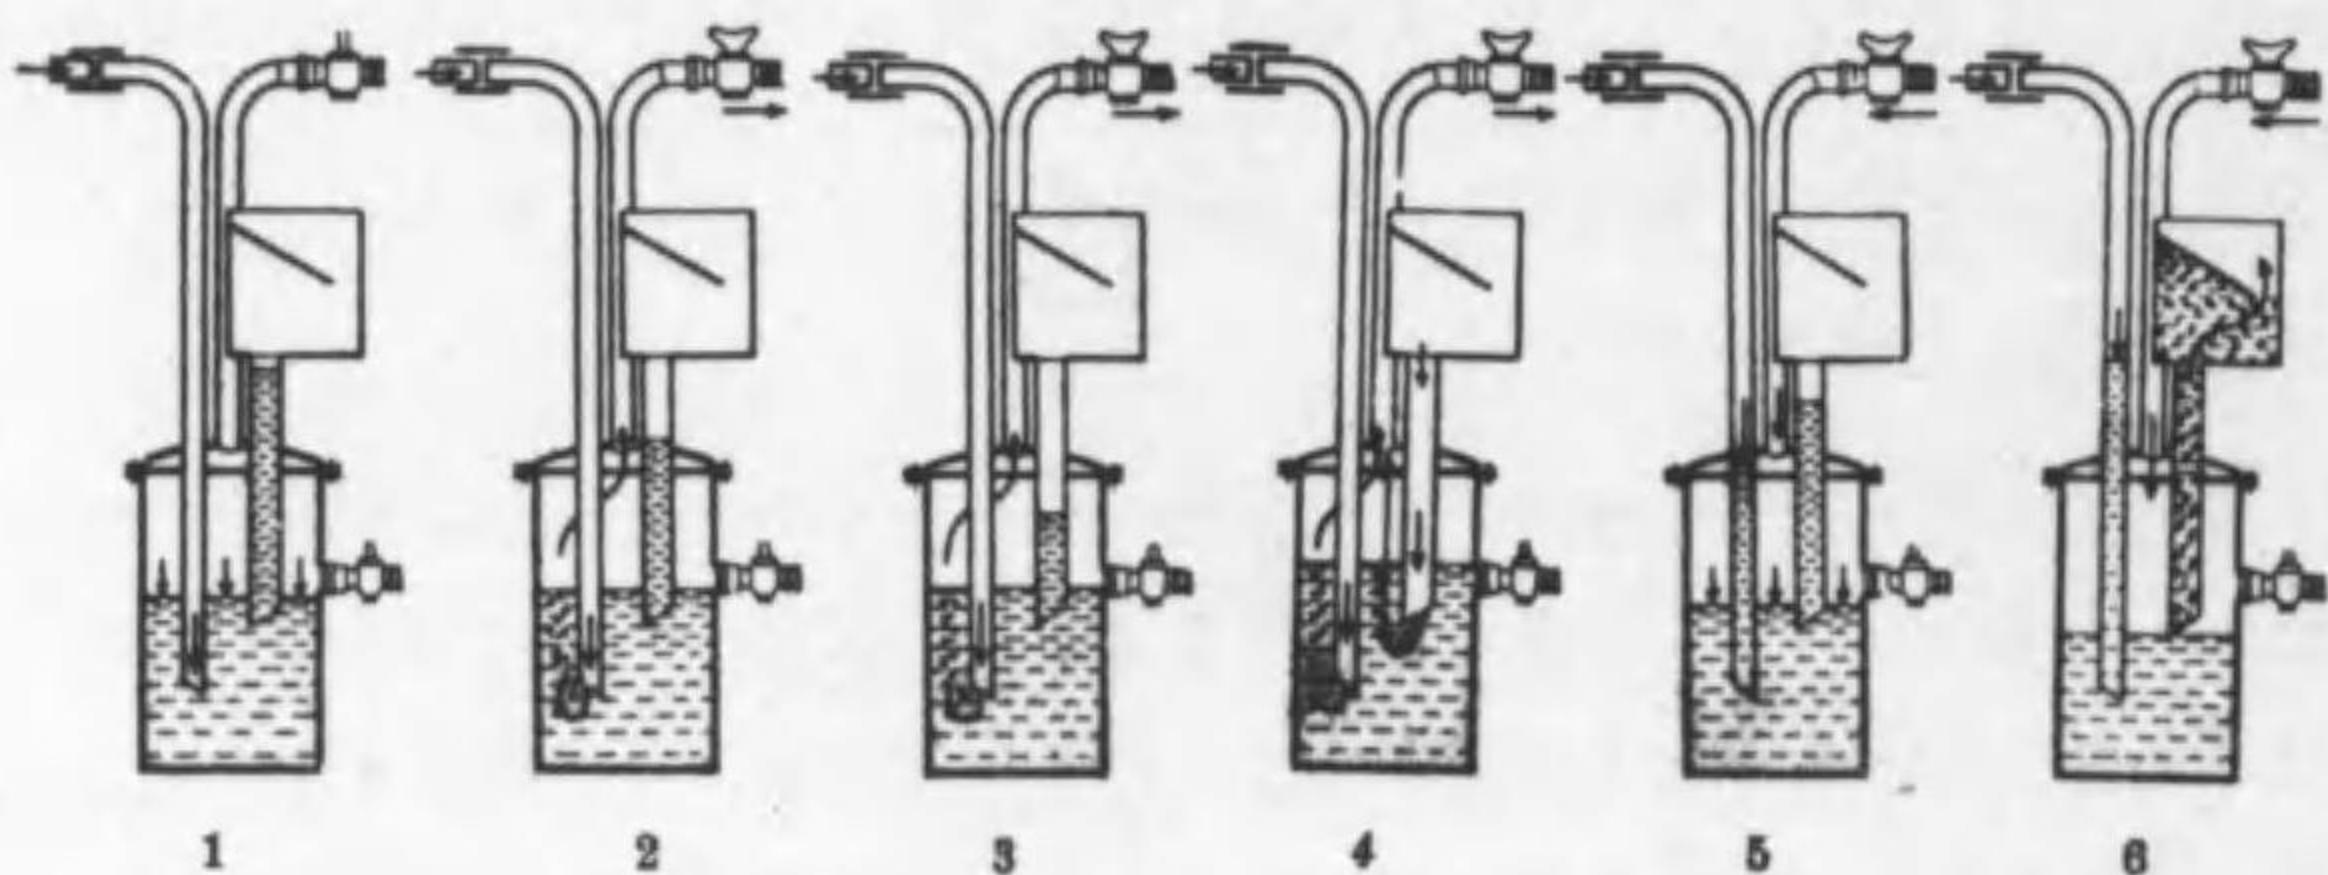

上記 2 種ノ構造ニオイテ、水ノ張リ方ニ對シテハ特ニ注意セネバナラナイ。水ハ毎日作業ノ始メニオイテ點検シ、特ニ大キナ吹管デ作業スル場合ニハ日ニ數回點檢スル必要ガアル。

### 第6節 瓶及ビ辨 (圖 Gs 6 參照)

**概說** 熔接ノ目的ニ用ウル燃焼ガスハ、一二ノ例外即チアセナレシ、ベンツール蒸氣マタハ酸素ノ製造工場ニオイテ作業スル場合ノ外、一般ニハ取扱イ易イ形狀トナス必要ガアル。大量ノガスヲ比較的小サナ容器ニ充タスニハ、ガスヲ壓搾シテ高壓ノ下ニ取扱ノ容易ナ鋼ノ瓶ニ詰メルノデアル。

**瓶ノ整備** 一般ノガス瓶ハ水容積約40立ヲ有シ、外徑 200mm・高サ約1,750mm デアル。圖 Gs 6 ノ左側ニ示スモノハ酸素又ハ水素瓶ノ斷面デアリ、右ニ示スモノハ溶解アセナレシ瓶デアル。酸素又ハ水素ノ如ク、高壓ノ下ニ尙ガス狀トナシテ瓶中ニ存在スルモノハ、何等他ノ補助充填物ヲ必要トシナイガ、アセトシニ溶解シテ居ルアセナレシニ對シテハ、重量デ約 75 %ノ多孔性充填物ガ用イラレル。コレ等ガス瓶ノ材料トシテハ、高壓ニ適スル良質ノ鋼ガ

用イラレル。然シテ試験壓力ハ、水素及ビ酸素ニ對シテハ 225 氣壓、アセナレシニ對シテハ 60 氣壓デアル。

ガス瓶ノ底部ニハ角形ノ脚ガ焼嵌メシテアル。コノ角形脚ノ目的ハ、瓶ガ運送中ニ車ノ中デ轆ガツタリ、或ハ置キ場所デ倒レルノヲ防グタメデアル。ソレト同時ニ瓶ノ頑丈ナ臺トモナツテ居ル。瓶ノ頭部ニハ圓錐ネジ接續スル止辨ガアル。コノ辨ハマタ瓶ノ頭部ニネジ付ケニナツテイル保護帽ニヨリ、運搬中損傷シナイヨウニ保護サレテ居ル。保護帽ハ固ク嵌合シテ居ルガ、頂キノ六角頭 a ヘスバナヲ嵌メテ回セバ容易ニ緩メルコトガ出來ル。瓶ノ表面 b ノ高サニガスノ種類・瓶ノ番號・製作工場名・瓶ノ重量・封入壓力・試験壓力・容積・検定證及ビ検査日ガ記入サレテ居ル。アセナレシノ場合ニハ尙コノ外多孔性詰メ物ノ種類ガ記載サレル。瓶ノ塗り色ハ法令ニヨツテ、酸素ハ藍色、水素ハ赤色、アセナレシハ黃色ト定マツテ居ル。<sup>1)</sup>

### 瓶ノ止メ辨

**概說** ガスヲ瓶ニ填メルトキ、又ハ瓶カラ取出ス場合、或ハコレヲ閉ジルタメニハ特殊ノ止メ辨ガ用イラレル。コノ辨ハ鍛造ノ黃銅又ハ青銅カラ成リ、圖 Gs 6 ノハ 3 種ノ異ツタ構造ノ辨ノ斷面ガ示シテアル。止メ辨ハ常ニ瓶ヘ取付ケテ置クベキモノデ、ガス使用者ハコレヲ取外シテハナラナイ。

**止メ辨ノ扱イ方** 瓶ノ止メ辨ハ圓錐ネジ C ニヨリ瓶ノ頭部ヘ固定スル。辨ノ開閉ハ手動ハンドル d ノ回轉ニヨリ行ワレ、ハンドルノ角孔ハ上部心棒 h ノ角座 k ヘ嵌合スル。ハンドルヲ回轉スレバ、上部心棒 h ノ角座 m ハ接手ブッシュ n ヲ動カシ、n ハ又ネジ s ヲ有スル下部心棒 r ノ角座 l ヲ動カス。從ツテハンドルノ回轉方向ニヨリ、堅ゴム栓 p ガ上下スル。即チ辨座ガ開閉ス

1) ワガ國デハ内務省令第 23 號ノ壓縮瓦斯及液化瓦斯取締法施行令中第 23 條ニ容器ニ關スル規定ガアツテ、容器ノ色別塗裝ニ關シ次ノ通り定メラレテ居ル。

酸素ガス	..... 黒	アシモニヤガス	..... 白
水素ガス	..... 赤	鹽素ガス	..... 黃
炭酸ガス	..... 緑		
アセナレシガス	..... 褐		

ルノデアル。堅ゴムノ圓錐座Pガ昇レバ、ガスノ通路eガ開キ、ガスハ側面ノ減壓辨取付用ネジOノ方へ流レ込ム。コノ袋ナットfハガスノ流出中、減壓辨（圖Gs 7）ト置キ換エラレル。

止メ辨ヲ開イタ場合ハ、ガルカシファイバーノ環qニヨリ大氣トノ間ニ氣密ガ保タレル。コノ詰物ガ完全デナイトキ、又ハ瓶ニガスヲ詰メタトキ（ガスノ全壓力）ニハ、ブッシュiノ六角頭ヲ締付ケレバヨイ。カクテナヲ不完全ナ場合ハ、大抵ファイバーノ環ガ損傷ヲ受ケテ居ルノデアルカラ、次ノ點ヲ注意シテ、コレヲ代エネバナラス。即チ先ズナットfヲ締付ケ、ハンドルヲ右ヘ確カリ回シテ、辨ヲ充分閉ジル。次ニ止メネジt及ビナットgヲ緩メ、ネジu及ビトルdヲ取外ス。最後ニ止メブッシュiヲ左ニ回シテ拔出セバ、詰物環ハ自由トナルカラ、新ラシイノト取換エガ出來ル。然シテ、組立ニハ上記ト逆ノ作業ヲ行エバヨイ。ゴムノ圓錐座Pハ、ネジノ心棒rノ内方ニ固ク嵌ツテ居ルカラ、側方ヘ外レルコトナク、從ツテ辨ノ中デ上記ノ取換作業ヲ行ウ間モ、ガスノ通路vノ上ニハPガ固着シテガスノ損失ハ起ナライ。

ゴム詰物及ビ取付ネジBヲ備エル辨（圖Gs 6ニオイテ左カラ3圖目）ハ、ガス壓力ノ下ニオイテハ、タダ締付ケ得ルノミテ、分解スルコトハ出來ナイ。

#### 減壓辨取付用金具ヲ有スル溶解アセチレン瓶ノ止メ辨


溶解アセチレン瓶（圖Gs 6ノ左カラ4圖目）ハ一般ノガス瓶ト異リ、多孔性材料ノ詰物ヲ有シテ居ル。コノ場合ハ接續ネジAノ代リニ、出口ノ取付用金具wヲ備エテ居ル。金具ハ瓶ノ接續腕金x及ビネジyニヨツテ、ガルカシファイバーノ環ヲ介シテ止メ辨ニ固ク取付ケラレル。接續腕金xハ、減壓辨ノ取付金具wヘ可動的ニ締付ケラレテ居ル。

#### 鋼瓶並ニ瓶ノ止メ辨ノ扱イ方

1. 瓶ヲ投ゲテハナラヌ。衝撃又ハ強イ動搖モ避ケネバナラナイ。
2. 瓶ハ適當ニ固定シテ、倒サナイヨウニ注意セヨ。
3. 瓶ハ磁石起重機デ運搬シテハナラナイ。
4. 瓶ハ太陽ノ直射及ビ熱ノ輻射ヲ避ケ、且ツ烈シイ霜ニ當テナイヨウニ


セヨ。

5. 保護帽ヲ取去リ、錫ビタネガハブラシテ掃除セヨ。
6. 脂肪及ビ油ヲ含有スルクリシゲリット、皮革等ノ詰物ヲ酸素瓶及ビ辨ニ使用スル時ハ、爆發ノオソレガアルカラ、決シテ用イテハナラナイ。
7. 止メ辨ニ附屬スルハンドルガ、右方ヘ充分締ツテ居ルカ否カヲ良ク検査セヨ。
8. 瓶ヲ並ベルニハ、側方ヘ並ベ、決シテ辨ノ出口ヘ向ケテ並ベテハナラナイ。
9. 接續ナットヲ緩メル。
10. ガスヲ僅カバカリ放出シテ錫及ビ濕氣ヲ取り去ル。
11. 中間ニファイバーノ環ヲ挿ンデ減壓辨ヲ取付ケル。
12. ハンドルヲ一二回靜カニ回轉シテ、瓶ノ止メ辨ヲ除々ニ開ク。
13. 作業ノ終ツタ後ハ辨ヲ閉ジテ置ク。

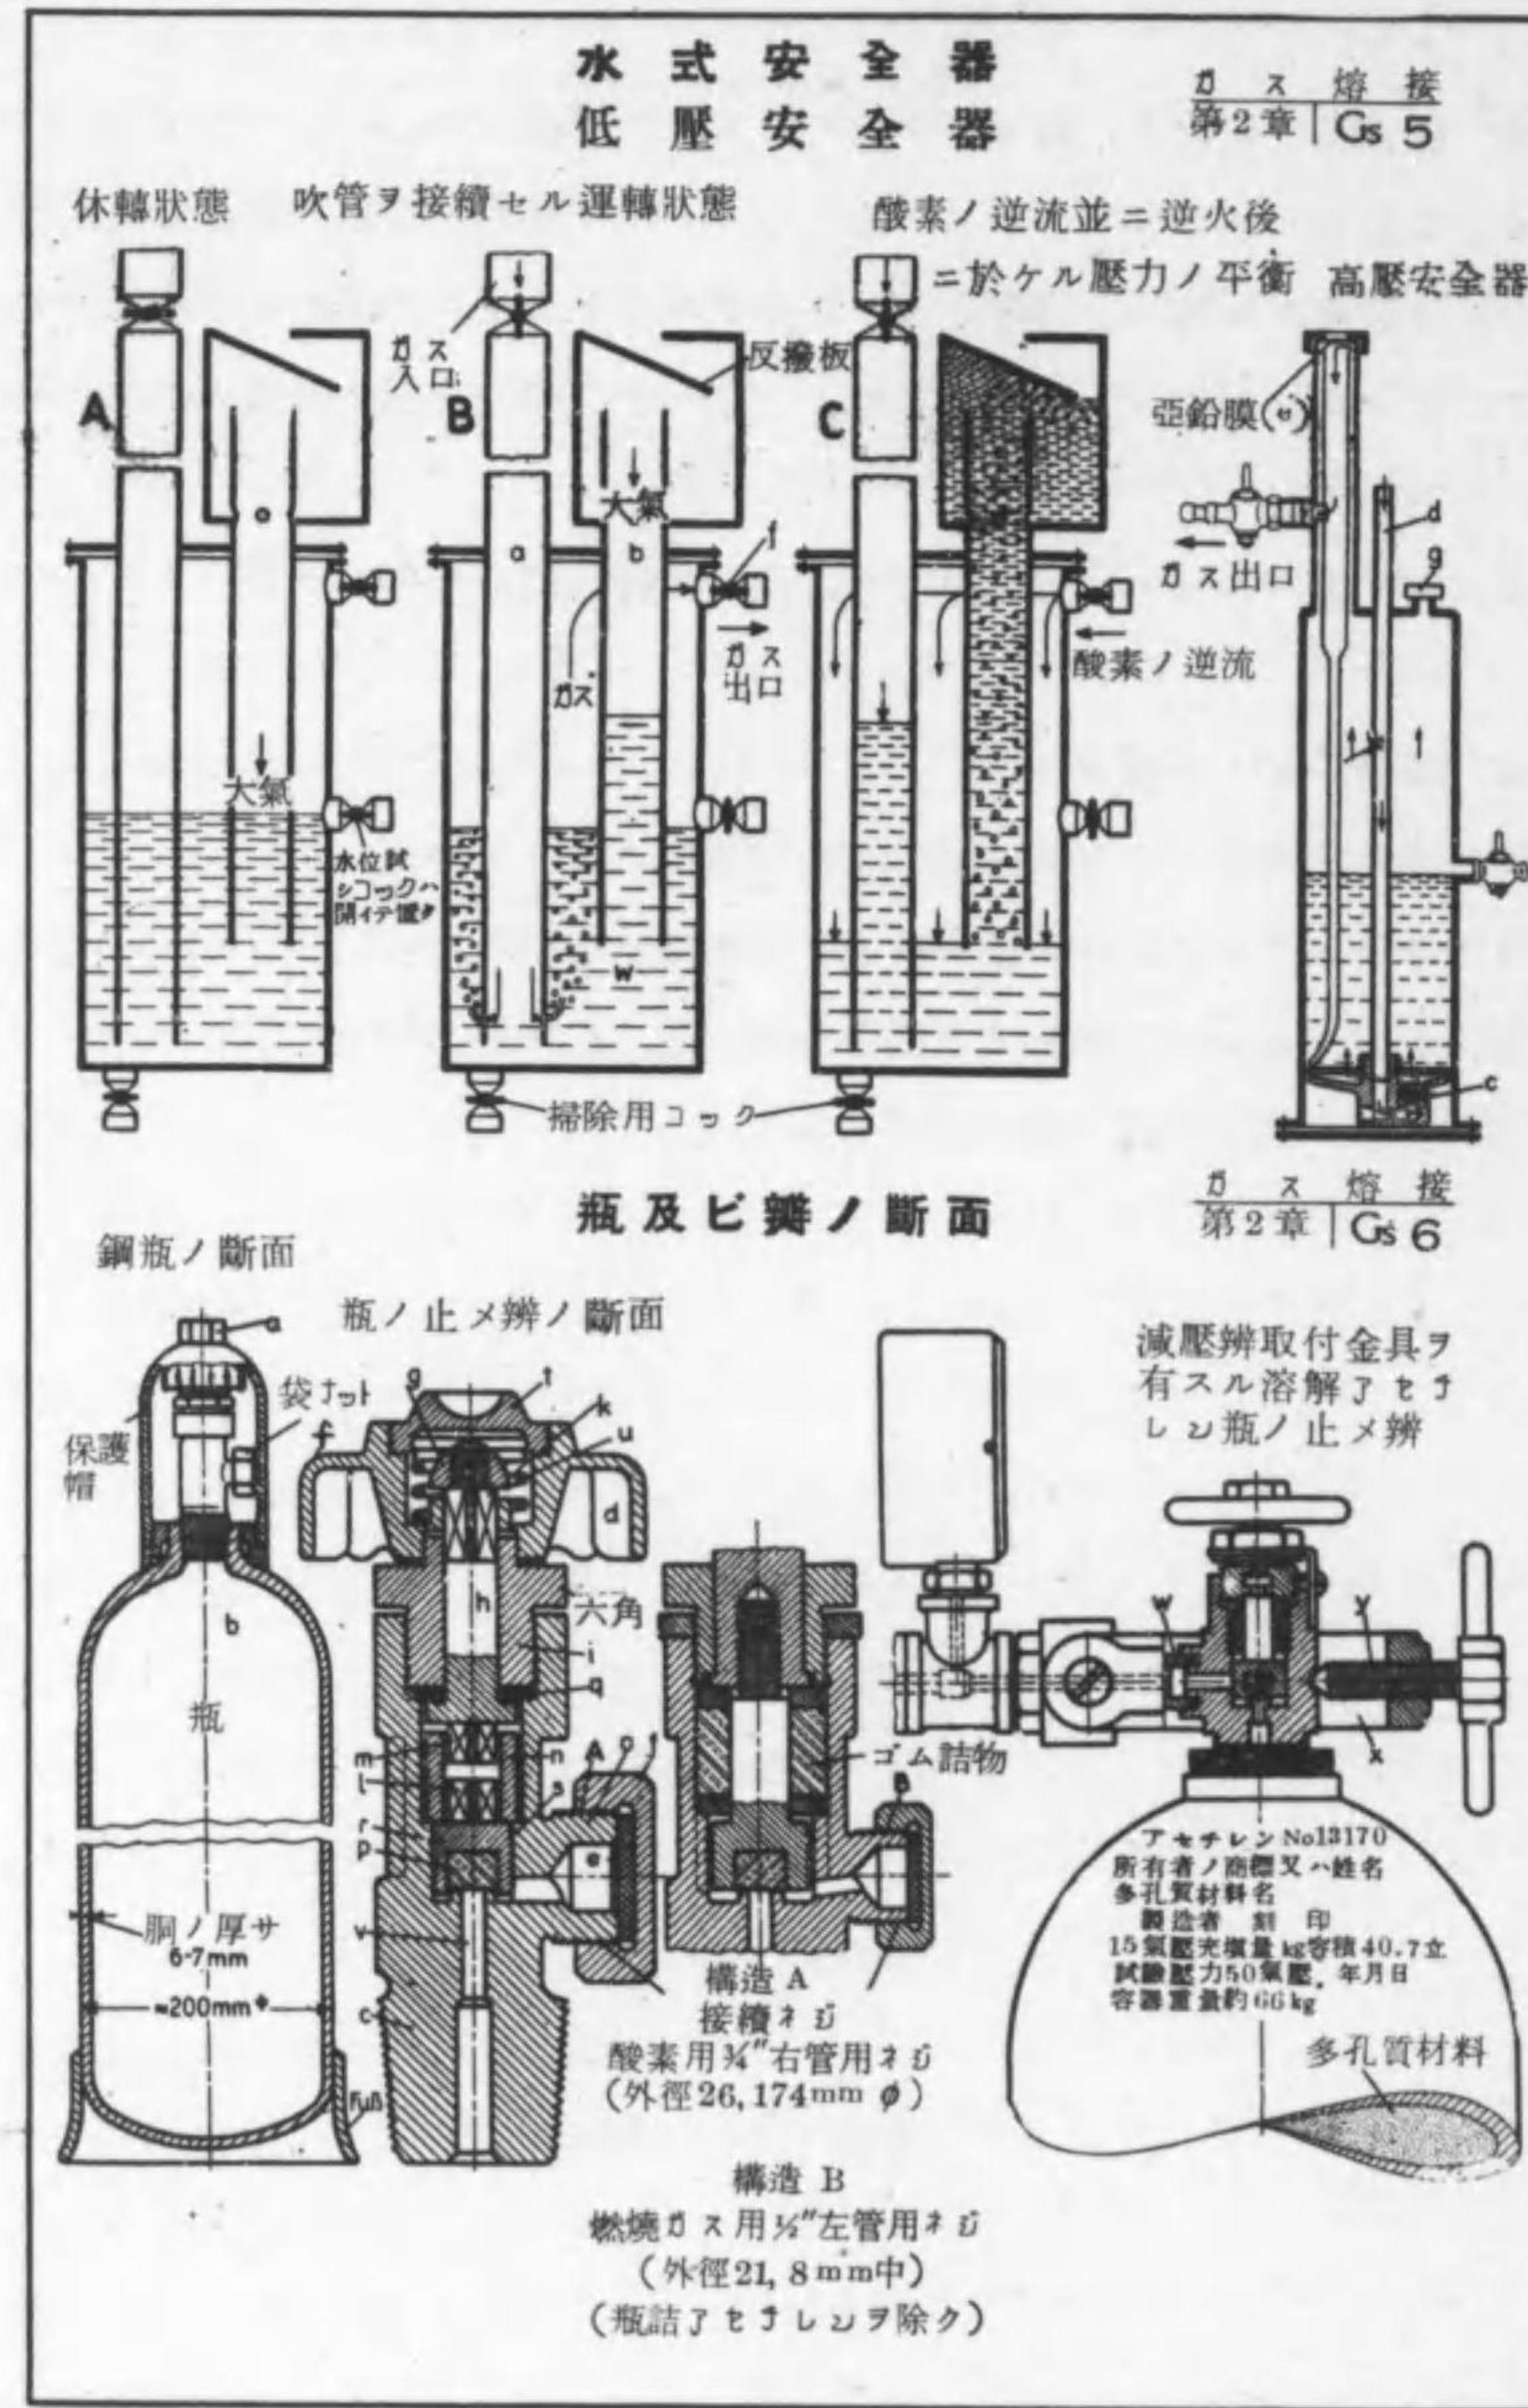

## ガス瓶及ビソノ連結方法

酸素瓶ニ於テハ1個ニツキ毎分200立以上，即チ毎時1,200立以上ノガスヲ  
使用スルコトハ出來ナイ。換言スレバ1個ノ瓶ヲ空ニスルニハ最小30分ヲ要  
スコトニナル。コレハ水素瓶ニ就テモ同様デアル。從ツテ多量ノガスヲ使用  
スル場合ハ多數ノ瓶a・b・cヲ渦巻型，又ハラップ状ノ管dニヨリ，連結  
シテ用イネバナラナイ。カカル場合ノ接續管ハ第3圖aニ示スヨウニ，1個  
ノ共通減壓弁eへ接續シテ作業スルノデアル。

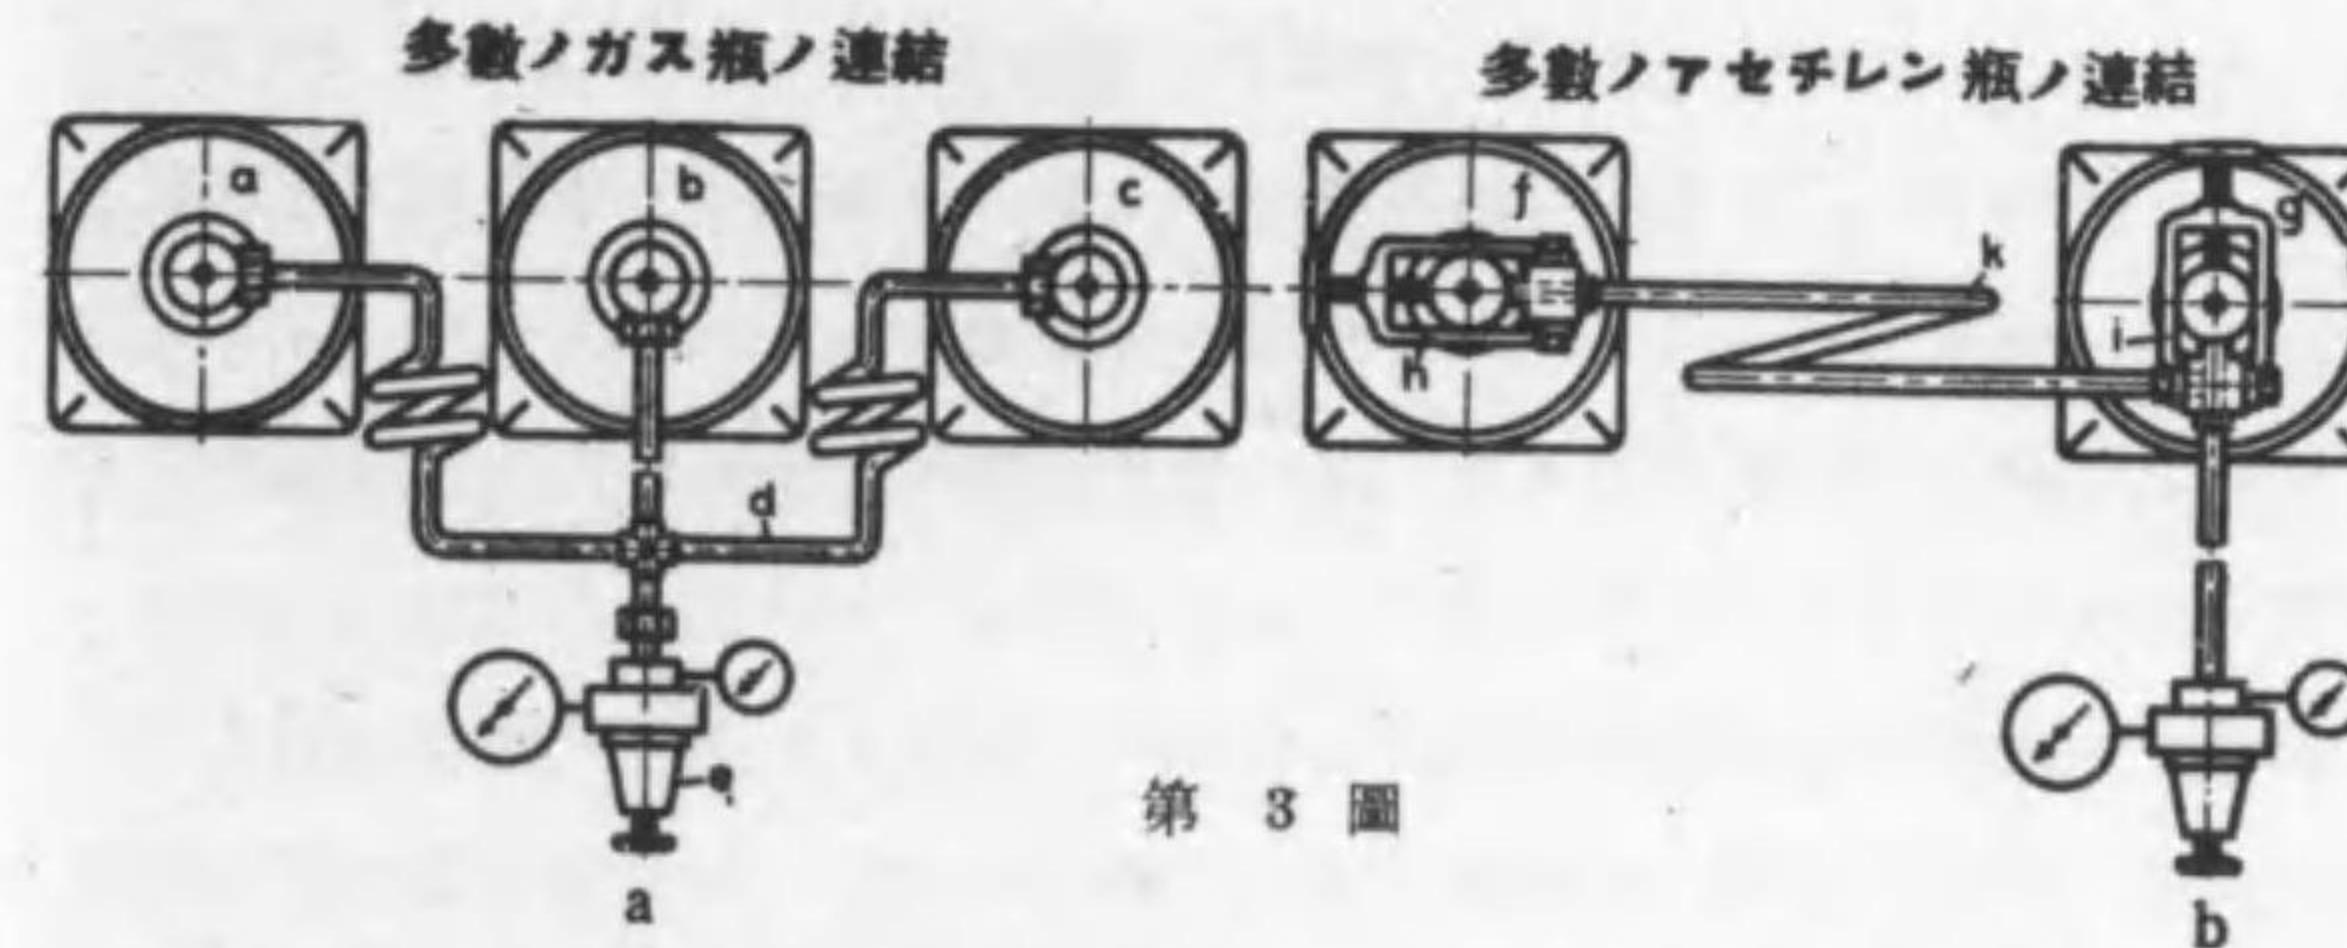

第 3 頁

アセチレン瓶ハ、1個ニツキ毎分僅カ15立ノガス、即チ毎時900立、或ハ約1,000立ノガスヲ使用シ得ルノミテアル。ソレデナケレバ許容量以上ノアセトンガ一緒ニ瓶カラ發生スルカラデアル。從ツテ10mm以上ノ鋼板ヲ熔接スル時ハ、第3圖bノヨウニ、2個ノ瓶f及ビgヲ連結シ、20mm以上ノ板ニ對シテハ、3個ノ瓶ヲ連結スル。瓶ノ連結用腕金h及ビiハ、钢管kニヨリ相互ニ連結サレル。

## 第7節 酸素減壓器 (Gs 7 參照)

**概説** 瓶詰ガスノ高壓力（酸素又ハ水素ニテハ150氣壓，アセチレンニオイテハ15氣壓）ヲ，吹管ニ用ウル使用壓力ニ下スタメニ，減壓辨ガ用イラレル。コノ辨ハ青銅又ハ鍛造黃銅ヨリ成リ，ソノ構造ハガスノ種類又ハ使用ガスノ最大量ニ從ツテソレゾレ異ツテ來ル。辨ノ色分ケハ同種ノガスニ對シテ，鋼

瓶ニ用ウルモノト同様デアル。總テノ減壓辨ハ2個ノ壓力計ヲ備エテイル。コレ等ノ内1個ハ鋼瓶内ノ壓力，他ノ1個ハ使用壓力ヲ示シテ居ル。

減壓辨ノ作用ハ，一度調整シタ使用壓力ヲ，出來得ル限り長ク一定ニ保ツコトニアル。舊式ノ構造ニオイテハ，專ラ壓力ノ低下ニノミ用イラレタガカヨウナ目的ノ構造ニハ，テコ辨及ビテコ無ン辨ノ2種類アル。然シ兩者ノ構造ハ，イズレモ使用壓力ヲ一定ニ保ツコトガ出來ナイ。ソノ理由ハ，次ノ通りデアル。即チ瓶ノ壓力ハ，ガスノ連續使用ニツレテ下り，且ツソノタメ使用壓力ニ影響ヲ及ボシテ來ル。從ツテ最後ニハ絶エズ調整ガ要ルコトニナル。故ニ最近ニ於テハ，2段落ノ減壓辨が廣ク用イラレル傾向トナツテ來タ。コノ種ノ構造デハ，第1段デ瓶内壓力ヲ一般ニ自動的ニ中間壓力マデ減壓スル。コノ中間壓力ハ，タダ僅カナ範囲内デ動搖スルノミデアルガ，コノ動搖モマタ使用壓力ニ影響スルカラ，コレヲ更ニ第2ノ辨デ吸收シ，使用壓力ニ影響シナイヨウニスルノデアル。

**扱イ方** 減壓辨ヲ酸素瓶ニ取付ケルニハ，接手ナットアヲ締メレバヨイ。辨ノ作用ハ圖Gs7ニヨツテ明瞭デアル。順序トシテ，先ズ第1段ノ辨ニ注意ショウ。調整ネジbヲ右ニ回轉スレバ，ソノ上部ニアル辨cガ開キ，酸素ガ流れ込ンデ中間ノ空室dノ壓力が昇ル。從ツテ辨ノ心棒eニ接續スル可動面fハ，ソノ背後ニアルバネニ抗シテ壓迫サレル。然シテ最後ニハ辨が閉ジテガスノ流入ハ止マルノデアル。コノ行程ハ第2段ノ辨ニ於テモ同様デアル。今起動辨hヲ開イテ酸素ヲ使用スレバ，作動室iノ壓力ハ降ル。故ニ辨ノ心棒ニ接續シテイル可動面ノ荷重ハ無クナリ，再ビバネノ力ニヨツテ辨kガ開ク。第2段ノ辨ノ背壓ニ對スル第1段辨ノ作用モマタ前記ト同一デアル。ガスノ使用量ガ一定ナ場合ハ，辨ノ平衡狀態ハ破レナイ。即チ二ツノ辨ハ開イタマトナツテ，絶エズガスハ流レ出ル。中間室及ビ作動室ニオケル壓力ハ，辨ノ揚程ノ大小ニヨリ左右サレル。コノ揚程ハ又調整ネジノ右回轉或ハ左回轉ニ從ツテソレゾレ定メラレル。普通ノ構造デハ製作工場ニオイテ中間室ノ壓力ガ一定ニナルヨウニ豫メ調整スルカラ，第1段ノ壓力降下ハオノズカラ決

定シ，變更スルコトハ出來ナイ。從ツテ熔接者ハタダ第2段ノ辨ヲ操作調整スレバヨイノデアル。

辨kノ上部ニハ，安全辨1ガ裝置シテアルカラ，辨體及ビ壓力計ノ許容最高壓力以上ニ壓力ガ昇ルコトハナイ。

**減壓辨ノ構造** 減壓辨ノ燃燒，所謂自然發火，或ハ發火現象ヲ防グタメニ，燃燒防止裝置mガアル。コノ裝置ハ鋼瓶ト減壓辨本體トノ中間接續管内ニアル。發火現象ハ特ニ酸素辨ニ限ルモノデ，次ノ原因ニヨツテ起ル。即チ瓶ノ急激ナ開放ニヨリ，新鮮ナガスガ比較的狹イ場所（堅ゴム製辨ノ尖端）ヲ通過スル際，ソノ流レニヨツテ接續管内ノ空氣，又ハ前回ノ作業時カラ殘ツテ居ル酸素ガ急ニ強ク壓縮サレ，コノ壓縮熱ニヨツテ堅ゴムガ發火スルニ至ルノデアル。化學的ニ殆ンド純粹ナ酸素内デハ，ゴムノ燃燒ハ非常ニ速カデ，コノ燃燒ハ又瞬間的ニ金屬ノ辨體へ傳ワル。

燃燒防止裝置mノ内ニハ，半徑方向ノ孔ヲ有スルフシュガ嵌メテアルカラ，ガスハ數度屈折シテ流レネバナラナイ。從ツテ酸素瓶ヲ急ニ開イタ場合ニ起ルガスノ衝擊ハ，著シク緩和サレル。シカモコノ防止裝置ハフシュ，大ナル通路，並ビニ針金ノ飾ヲ具エテ居ルカラ，ソノ表面積ガ著シク增加シ，ガスノ發生シタ壓縮熱ヲ傳導スルノニ益々都合ガヨイノデアル。最後ニ第1段ノ辨ニ至ルマデノ間デ發生シタ過大壓力ハ，ソノ上部ニアル安全辨ニヨリ防止サレル。故ニ辨ハコレ以上ノ危險ナ壓力，即チ危險ナ熱量ニ遭ウコトハナイ。故ニ燃燒防止裝置ニヨリ瓶ノ減壓辨ヲ脅ヤカス危險ハ除カレルノデアル。

辨及ビ瓶ヲ脅カス危險ナ燃燒ニ對スル保護裝置トシテ，ナオ逆火防止器ガアル。コノ器具ハ吐出シ辨（圖面Gs7ノ左側）ト導管接續口トノ間ニ設ケラレル箱デアツテ，ソノ内側ニ多孔質ノ陶土製ノ圓筒nガ嵌メ込マレテ居ル。矢ノ方向ニ流レ出スガスハ，バネノ壓力ニ抗シテ堅ゴムノ詰物pノ取付ケラレテ居ルビシロヲ壓迫スル。カクテガスハ矢ノ方向ニ流レ，多孔性ノ材質ヲ通ツテ，吹管ノ導管接續口qヘ到達スルノデアル。ガスノ逆流又ハ逆火ニ對シテハ，コノ圓筒ガ爆發波ヲ吸收シ，且ツ逆止辨ハ壓力及ビバネノ力デ閉ジル。

## 減壓弁ノ取扱イ

1. 瓶ノ止メ弁ヲ開ク前、減圧弁ノ使用圧力調整用ネジヲ戻シ、バネノ荷重ヲ除ク。
2. 瓶ノ止メ弁ヲ除々ニ開ク。
3. 吐出シ弁ヲ開ク。
4. 調整用ネジヲ右ニ回轉シテ使用圧力を調整スル。
5. 短時間ノ作業中止ニ際シテハ、吐出シ弁ヲ閉ジ、長時間ニ亘ルトキハ瓶ノ止メ弁ヲ閉ジル。
6. 油又ハ脂肪ヲ含ム材料ヲ、決シテ辨ニ用イテハナラナイ。
7. 水リツイタ辨ハ蒸氣又ハ温水デ溶カシ、決シテ火ヲ用イテハナラナイ。
8. 辨ニ衝撃ヲ與エ、又ハ投ゲテハナラナイ。
9. 安全辨ヲ勝手ニ調整シテハナラナイ。
10. 時々辨ノ氣密度ヲ検査セヨ。

第4圖ハ壓力計ノ要領ヲ示シタモノデアル。aヨリ金屬ノ彈性管bノ中へ浸入シタガスハ、コノ曲管ヲ直線ニ伸バソウトスル。コノ微少運動ハテc及ビ適當ナ傳導裝置（歯車）ニヨツテ、fノ圓リニ回轉シ得ル指針dヘ擴大シテ傳エラレル。指針ノ動キハブルFノ管ニ作用スル一定壓力( $\text{kg}/\text{cm}^2$ )ニ對應シテ、尺度c上ノ目盛デ讀ミ得ル。

壓力計ノ要領圖



第4圖


## 第8節 酸素アセチレン焰 (Gs8 参照)

**概説** 總テノ熔接焰ニオイテ、酸素アセチレン焰が最モ重大ナ意義ヲ有ス



ルコトハ明ラカデアル。然シテ焰ヲ誤リナク取扱ウニハ、焰ノ内部ニ起ル現象ヲ正シク理解スル必要ガアル。水素ト酸素ガ燃エレバ、ソノ結果常ニ水 ( $\text{H}_2 + \text{O} = \text{H}_2\text{O}$ ) ヲ生ズル。コノ燃焼行程ハ極メテ簡単デアルガ、アセチレン焰ノ場合ハコレト異ツテ居ル。アセチレン及ビ酸素ノ混合物ハ、多相トナツテ燃エルノデアル。

**燃焼行程** アセチレンガ炭素及ビ水素ノ合成ガスデアルコトハ良ク知ラレテ居ル。ソノ容積割合ハ炭素2及ビ水素2デアツテ、化學式ハ  $\text{C}_2\text{H}_2$  トナル。 $\text{C}_2\text{H}_2$  ノ  $1\text{m}^3$  ヲ完全ニ燃ヤスニハ、 $2.5\text{m}^3$  ノ酸素 ( $\text{O}_2$ ) 或ハ  $12.5\text{m}^3$  ノ空氣ガ必要デアル。然シテ燃焼生成分トシテ  $2\text{m}^3$  ノ炭酸ガス ( $\text{CO}_2$ ) 及ビ  $1\text{m}^3$  ノ水蒸氣 ( $\text{H}_2\text{O}$ ) ガ生ズル。


化學方程式ヲ用ウレバ、コノ燃焼現象ハ空氣中ノ空素ヲ考慮セザル場合ニオイテ、大體次ノヨウニナル。

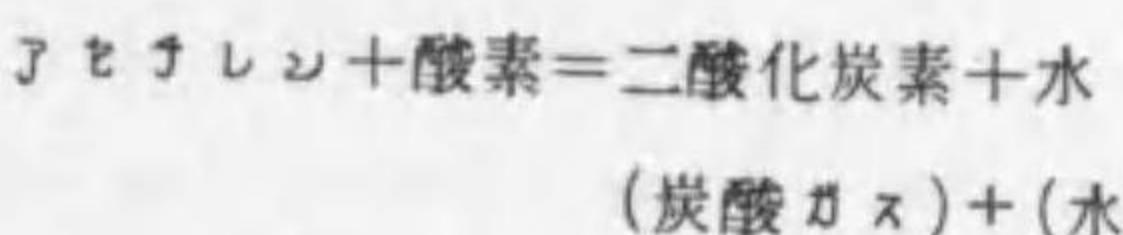

然シ熔接混合ガスノ燃焼ニオイテハ、空氣中ノ酸素ノ共同作用ニ注意セネバナラナイ。換言スレバアセチレンハ吹管内（初期燃焼）ニオイテ、完全燃焼ニ必要ナ酸素ト直接混合セズ、只一部ト結合スルノミデアル。然シテ酸素ノ殘部ハ焰ヲ取り巻ク空氣中カラ採取（後期燃焼）サレ、コレニヨツテ完全燃焼ガ行ワレル。從ツテ吹管内ニオイテハ、 $\text{C}_2\text{H}_2$  ト  $\text{O}_2$  トノ混合割合ハ約  $1:1$  デアリ、コノ初期燃焼ノ方程式ハ次ノヨウニナル。

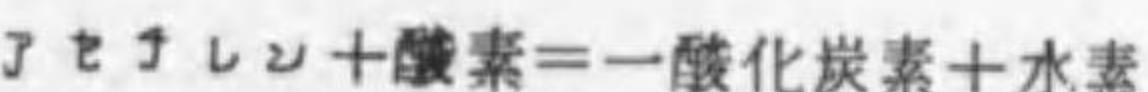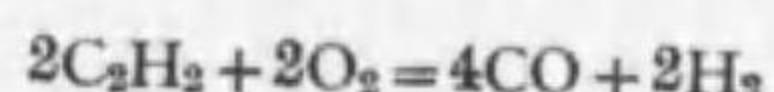

即チ不完全燃焼ノ中間生成物ハ一酸化炭素ト水素デアル。 $\text{C}_2\text{H}_2$  ノ完全燃焼ニハ、ナオ3容積ノ酸素が必要デ、コレヲ後期燃焼ニオイテ空氣中カラ採取スルノデアル。カクテ一酸化炭素ハ燃焼シテ二酸化炭素トナリ、水素ハ水トナツテ最後ノ燃焼生成物ヲ造ルノデアル。即チ化學方程式デ示セバ

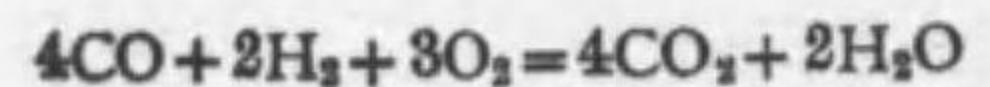

一酸化炭素十水素十酸素=二酸化炭素十水  
(炭酸ガス)+(水蒸氣)

之等ノ階段的燃焼行程ハ、焰ノ全體ヲ觀察スレバ部分的ニ色別が出來ル。

即チ圖Gs8ノ大キナ圖(上部)ニ示ス通リデアル。

圓錐形ノ焰心iノ内部ニ、アセチレン酸素ノ單ナル機械的混合ガスノ未燃燒部分ガアル。コレヲ核kト稱シテ居ル。核ハ白色ノ光輝アル焰心ニヨツテ直接取り巻カレル。コノ判然ト區別サレル白色ノ焰心ヲ、工作物ノ熔融セル池へ浸スノハ誤リデアル。從ツテ焰心ノ核ハ僅カタリトモ工作物へ接觸スルコトハ出來ナイ。若シ接觸スレバ、熔融狀態又ハ高溫狀態トナツテ居ル材料ヲ、酸化或ハ浸炭セシメル事ニナル。熔接帶ト記シタ焰ノ部分gニハ、還元性ノ成分特ニ一酸化炭素ト水素トガアル。從ツテコレヲ還元焰トモ稱シテ居ルガ、色デ判別スルコトハ困難デアル。故ニ圖ニハ點線デ示シテ置イタ。


コノ部分ノ焰デ熔接ヲ行エバ、ソノ中ニ存在スル酸化物ハ金屬ヲ還元スル。

工作物e(板)ヲ焰心iノ尖端カラ或ル距離aダケ離スヨウニスレバ、完全ナ熔接帶ニ置クコトが出來ル。コノ距離ハ吹管、即チ焰ノ大キサニ從ツテ2~5mmデアツテ、コノ距離ハ熔接シテ居ル間中一様ニ保タネバナラナイ。焰ヲ取り巻ク空氣カラ、酸素(矢ニテ示ス)ガ加ワリ、多少散亂狀トナル部分hノ内部ニオイテ、次第ニCO及ビH<sub>2</sub>(熔接帶ノ中間成生物)ガ最後ノ燃燒生成物CO<sub>2</sub>及ビH<sub>2</sub>Oヘト變化シテ行ク。然シテコノ行程ハ焰ノ先デ完了スルノデアル。又焰ノコノ部分hハ酸化ガス及ビ水蒸氣ヲ含ムカラ酸化焰トモ稱セラレル。

焰心iノ外觀及ビ大キサ、特ニソノ長サbハ、種々ノ要素、例エバガスノ密度・混合ガス(特ニ酸素)ノ壓力・孔徑c及ビ孔ノ狀態ナドニヨツテ影響ヲ受ケル。最モ重要ナ點ハ、焰が常ニ「中性」トナルヨウニ調整スペキコトデアル。即チ焰心iノ境界ハハツキリトナル必要ガアル。アセチレン又ハ酸素ノ何レカガ多過ギルト、カクナラナイ。從ツテ酸素ノ壓力ガ適度ナ場合ニ


## 2段減壓弁

ガス熔接  
第2章 Gs 7

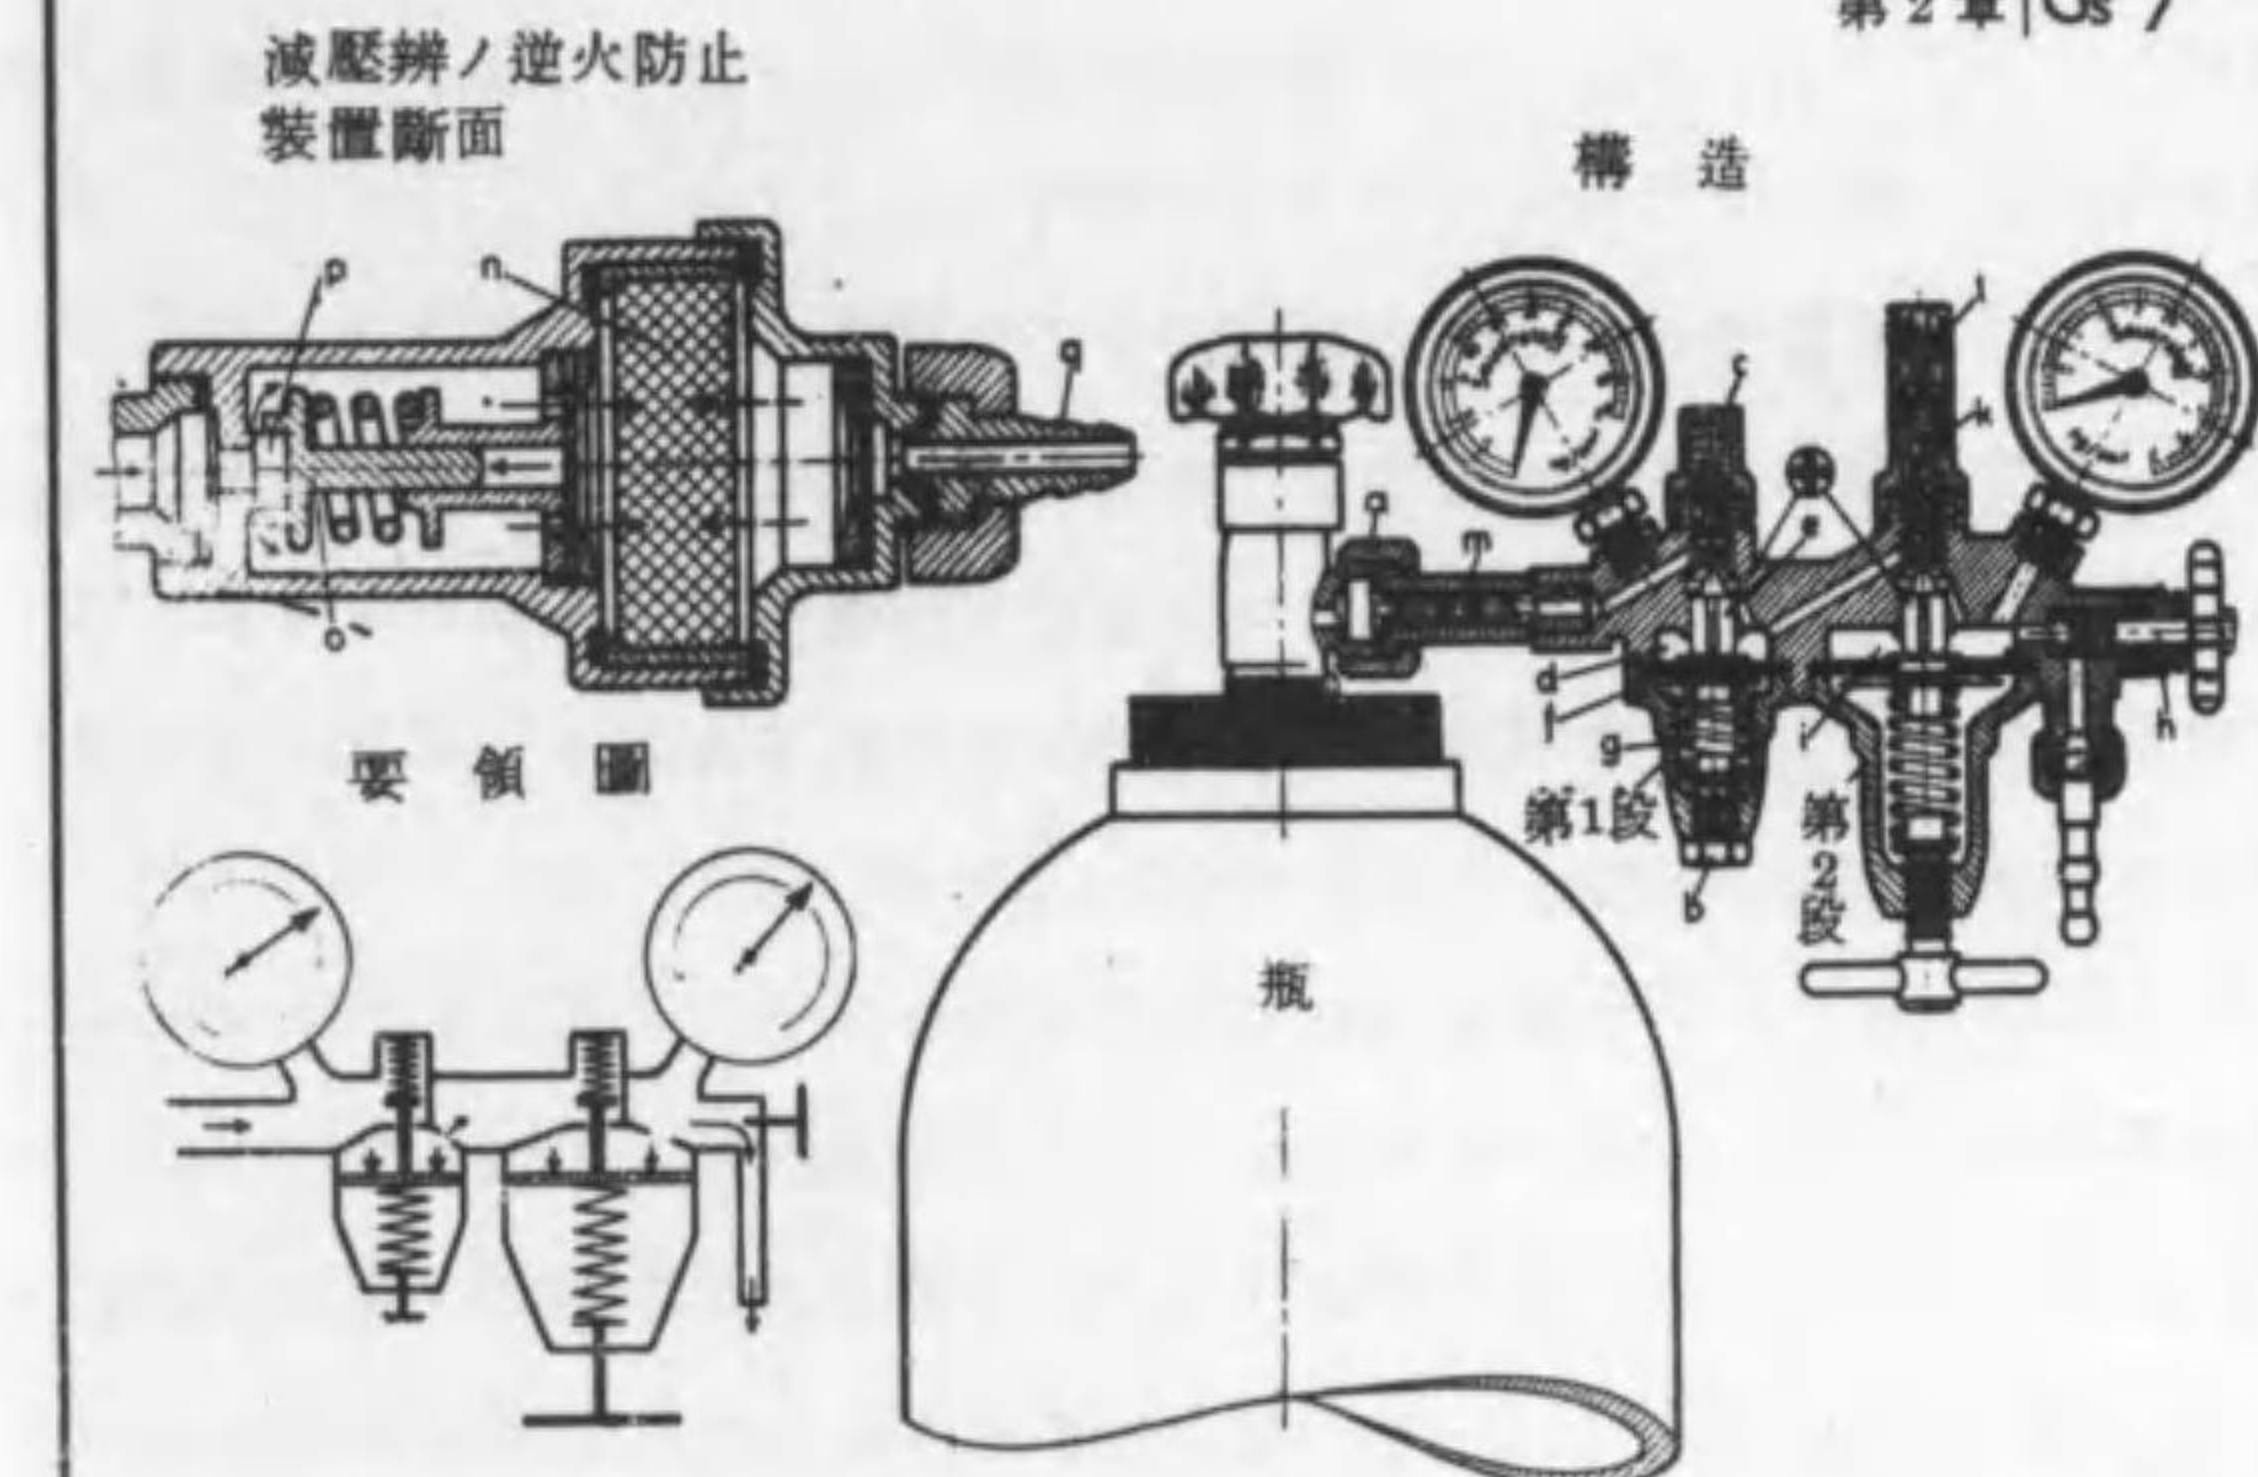

## 酸素アセチレン焰

ガス熔接  
第2章 Gs 8

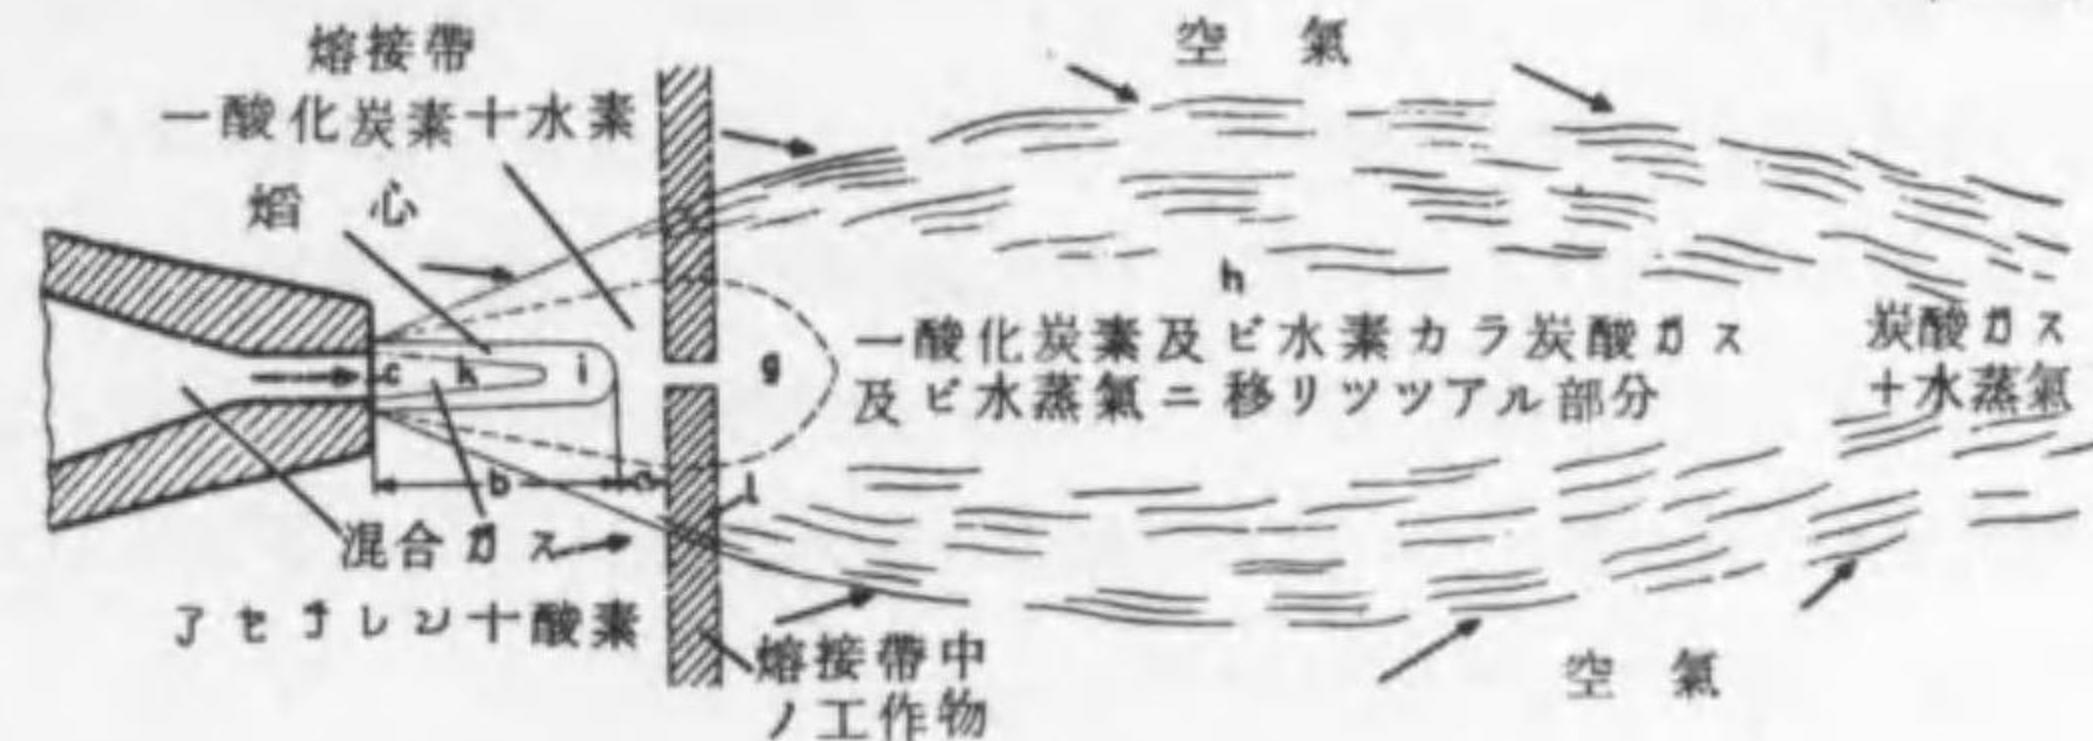

## 調整不良の熔接焰

アセチレン過多



酸素過多



火口損傷



オイテ、焰ヲ最モ良ク調整スルニハ、先ズアセナレシヲ過量ニ放出シ（後節参照）、次ニ吹管ノアセナレシ用コックヲ焰心ガ「ハツキリ」スルマデ、除々ニ絞ルノデアル。アセナレシノ過量ハ肉眼デ容易ニ區別シ得ルガ、酸素ノ過量ハ殆ンド、或ハ全然見分ケルコトガ出來ナイ。

焰ノ内部ノ最高溫度ハ、約3,200°Cトナル。然シテソノ最高溫度ノ部分ハ、即チ工作物ノ表面ヲ當テル部分デアルガ、還元焰gノ内部ニアル。ナオ又純物理學的立場カラ言ツテモ、焰ノコノ部分ガ熔接帶デナケレバナラナイコトハ明ラカデアル。iノ内部溫度ハ1,000°Cヨリ遙カニ低ク、hノ中央ニオイテ約1,800°C、焰ノ終端ニオイテハ約1,200°Cデアル。

焰ノ調整ヲ誤ツタ例ガ圖d、e及ビfニ示シテアル。アセナレシガ僅カニ過多ノ場合ハ、焰心ノ境界ガ判明セズ、シカモ動搖性ノ圓錐形ヲ呈スルノデアル。ナオアセナレシノ量ヲ増加スレバ、d圖ニ示スヨウニ、明カルク輝クマシテル狀ニ變化シテ行ク。コノ場合ハ最早本來ノ圓錐形焰心ヲ見ルコトガ出來ナイ。

e圖ハ酸素ノ多過ギル焰デアル。焰心ハ一層短ク、シカモ薄青色ヲ呈シテ居ル。然シナガラ酸素ノ過剰ハ必ズシモ壓力ノ昇ルト共ニ起ルモノデハナク、アセナレシノ不足モマタ常ニ酸素ノ過剰ヲ意味スル。酸素ノ壓力ガ昇レバbノ長サハ大キクナル。然シ又アセナレシノ量ヲ増加スレバ、コノ現象ハ止ル。コノ場合焰ハナオ中性デアル。今又酸素ノ量ヲ増加シ、アセナレシヲソノママニスレバ、焰ハ再ビ中性デハナクナル。

最後ニ、熔接吹管ノ尖端ガ破損又ハ詰マツタ場合ノ焰ノ外觀ニツイテ述べル。コノ一例ハfニ示シテアルガ、核ハ本來ノ形狀ヲ失イ、シバシバ分裂シテユガンド形又ハ筈狀ヲ呈スル。カヨウナ故障ハ直チニ修理セネバナラナイ。吹管ノ損傷ニヨルコノ種ノ焰ハ、盛ニ逆火ヲ繰返シ、作業ヲ妨ゲルモノデアル。

## 第三章

### 第9節 熔接吹管 (Gs 9 參照)

**概說** 熔接吹管（單ニ吹管トモユウ）内ニオイテハ、燃燒ガス及ビ酸素ガ必要ナ割合ニ混合シ、ソノ吹管尖端部、即チ火口ニオイテ針狀ノ焰トナツテ燃エルノデアル。吹管ハ摺ミ管又ハ柄・ガスノ混合裝置及ビ火口ヲ兼用スル混合管・調整用コック又ハ辨及ビ導管接續口カラ成ル。吹管ノ材料トシテハ一般ニ黃銅及ビ鍛造黃銅ガ用イラレルガ、最近ニオイテハ又輕合金モ多イ。火口ニハ銅・黃銅又ハアルミニウム青銅ガ用イラレル。

熔接吹管ハ次ノ諸點ニ從ツテ分類サレル。

#### 燃燒ガスノ壓力ニヨルモノ

A) **高壓吹管** コノ種ノモノハ水素ガ燃燒ガストシテ用イラレル場合ニ限ル。水素及ビ酸素ハ殆ンド同一壓力ノ下ニ、混合ノスルh（圖Gs 9ニオケルA圖ノh）ヘ流レ込ム。

B) **低壓吹管（吸入吹管）** コノ構造デハ燃料ガスガ低壓ノ下ニ吹管ヘ達シ、高壓ノ酸素ニヨツテ吸入サレル。混合裝置トシテハイショエクリーノスルiガ用イラレル（圖Gs 9ニオケルB圖i）。

C) **等壓吹管** コノ場合ハ燃燒ガス及ビ酸素ガ、同一壓力デ同一量吹管内ヘ流レ込ミ、混合裝置k内デガスノ完全ナ混合ガ行ワレル（圖Gs 9ニオケルC圖k）。

#### 燃燒ガスノ種類ニヨルモノ

1. **アセチレン吹管** 燃燒ガスノ使用壓力ニ従イ、低壓又ハ高壓吹管トシテ製作サレル。

2. **水素吹管** 高壓吹管トシテ製作サレル。

3. **燈用ガス吹管**

4. **水ガス吹管**

5. 液體燃料吹管 (ベンジン, ベンツール, 石油用)

6. 白蠍吹管 コノ吹管ハ種々ノ燃焼ガスニ對シテ作ラレ, 酸素ノ代リニ空氣ガ用イラレル。

上ノ 5 デ述ベタ液體燃料ハ, 吹管内デ氣化セネバナラヌ。コノ氣化作用ハ氣化器ニテ行ワレルガ, 氣化器ハ又吹管ノ補助焰ニヨツテ加熱サレル。一般ニコレ等ノ補助裝置ハ, 最初別ノ熱源, 例エバアルコールランプ等デ豫熱セネバナラナイ。

コレ等ノ總テノ吹管ハ, 只一種ノ燃焼ガスノミニ用イラレルモノデアル。

**吹管ノ使用範囲ニヨルモノ**

1. 草式吹管 (固定式吹管) 摘ミ管ニ只一種ノ混合管ガ附屬スルノミデアル。コノ種ノ吹管ハ常ニ厚サノ一定ナ板, 又ハ極ク狭イ範囲ニオケル種々ノ厚サノ板, 例エバ  $\frac{1}{2}$  ~ 1mm 又ハ 2~3mm ノ板等ニ用イラレル。コノ吹管ハ本來多量生産又ハ熔接機械 (後ノ 4 參照) ニ用イラレルモノデアル。

2. 複式吹管 (交換式吹管) 摘ミ管ヘ 7 ~ 9 種ノイロイロノ大サノ異ル混合管ガ附屬スル。從ツテ混合管ヲ交換スレバ, コノ吹管ハ殆ンド總テノ熔接可能ノ厚サノモノニ用イラレル。ソノ使用範囲ハ個々ノ混合管毎ニ違ウガ, 只非常ニ小型ノ吹管 ( $\frac{1}{2}$  mm 厚ノ板ニ用ウル 00 番及ビ 000 番) 並ビニ非常ニ大型ノ吹管 (30 mm 厚ノ板ニ用ウル 10 番 及ビソレ以上) ハ, 通常交換ノ組カラ除外サレテ居ル。故ニコレ等ハ何レモ單式デアルガ, コノ主ナ理由ハ, 小サナ焰ニ對シテハ摘ミ管ガ重過ギ, 大キナモノニ對シテハ小サ過ギルタメデアル。

3. 多口吹管 コノ構造ニオイテハ 2 個又ハソレ以上ノ焰ガ, 相互ニ燃エルヨウニ吹管ノ火口ガ配置サレテ居ル。長距離ノ熔接ニコノ種ノ吹管ヲ用ウルト利點ガ多イ。2 個ノ焰ヲ有スル火口ハ圖 Gs 9 ニ示シテアル。

4. 機械吹管 コノ吹管ハ通常水ニヨル冷却裝置ヲ具エ, 手デ使ウニハ適セズ, 機械ノ熔接線ニ固定シテ用イラレル。熔接機械ニハ板ノ熔接, 中

空體及ビ管ノ縦接手等ニ用ウルモノガアル。機械吹管ハ又多口吹管トシテモ製作サレル。コノ場合ハ 1 個又ハ 2 個ノ焰ヲ相接シテ配置スルノデアル。

A) **高壓吹管ノ説明 (圖 Gs 9)** 水素導管ハ一方ヲ水素瓶ノ減壓弁, 他方ヲ吹管ノ接續口 a ヘ連結シ, 酸素導管ハ一端ヲ吹管ノ他ノ接續口 b ニ, 他端ハ酸素瓶ノ減壓弁へ接續スル。兩者ノガスハ殆ンド同一壓力デ, シカモ各々別々トナツテ吹管内へ流レ込ミ, 矢ニ示ス通りコック c ノ殻ノ内へ這入り, ココデハシフル a ニヨリ必要量ニ調整サレルノデアル。殻ニハ細溝のガ設ケタルカラ, コックノ圓錐中央部ニアル圓溝ハ自由ニ大氣ニ通ズル。故ニガスハ相互ニ他ノ通路へ浸入スルコトナク, 従ツテ兩者相混合スルオソレハナイノデアル。

然シテ尚二ツノガスハ相離レテ矢ノ方向ニ流レ, 混合裝置ノ頭部 g ヘ達スル。ココニオイテガスハ回轉運動ヲ起シ, g ノ頭部ヘネジ付ケサレテ居ル混合ノスル h ヘ流レ込ム。ノスルノ壁ニハ數個ノ小孔ガアリ, コノ孔カラ混合ガスハ矢ノ方向ニ流レ出シ, 次イテ混合管 1 ヲ通ツテ最後ニ火口 m ニ達スル。然シテコノ出口ニオイテ燃焼ガ起ルノデアル。ノスルノ目的ハ, ガスヲ充分混ゼ合ワセテ逆火ヲ防グコトニアル。

總テノ水素吹管ニ對シテ 5 ~ 7 個ノ火口ガ附屬スル。コレ等ハ工作スペキ板ノ厚サニヨツテ取換エラレル。ガス量ノ調整ハ同時ニソレゾレノ壓力調整トナリ, ガス瓶ノ減壓弁ニオイテ行ワレル。

B) **低壓吹管ノ説明** 低壓吹管ト高壓吹管トノ大ナル差異ハ, 主トシテ前者ガインジェクター裝置ヲ有スル點ニアル。即チ酸素ハ又他方ニオイテ燃焼ガスノ吸入作用ヲモナスノデアル。

吹管 B ノ二ツノ端ニ, 接手ナットニヨリ連結サレタル接續口 a 及ビ b ガアルガ, 之等ハ勿論ガスノ導管へ接續スル。コノ接續口ニ記號ガナク, 何レノ口金ヲ如何ナル種類ノガスヘ接續スペキカガ疑ワシイ場合ニハ, 燃焼ガスヲ强大ナ口金ヘ, 酸素ハ短小ナ方ヘ連結スレバヨイ。酸素及ビアセレンニ

對スル止メ辨ハ、擗ミ管前方ノ端ニ取付ケラレテ居ル。故ニ吹管ヲ持ツ手デ之ヲ調整スルコトガ出來ル。從ツテコノ種ノ吹管ヲ一名片手吹管トモ云フ。

酸素ハ小型ノノズルf カラ噴キ出シ、ノズルヲ取り巻ク圓錐形ノ空所rニアルアセナレシヲ吸イ込ム。シカシテインジエクリー内ニオイテコレヲ細分シ、且ツ混合シテ、前方ニアル混合管oヘ進行スル。カクテ吹管内ニ混合セルガスハ、最後ニ火口ニ達スルノデアル。

ガス發生器カラ取ツタアセナレシノ壓力ハ、壓縮ガス、例エバ壓縮水素ノヨウニ、任意ニコレヲ變更出來ナイカラ、種々厚サノ異ナル材料ノ作業ニ對シテハ、只吹管ノ火口ノミヲ取換エルダケデハ充分デナイ。低壓吹管デハ、屢々ソノ混合管全體ヲ取換エネバナラナイ。然シテ混合管全體ト云ウノハ長イ混合管ノ外、火口・インジエクリー・酸素用ノズル及ビ接手ナットカラ成ルノデアル。接手ナットノ孔ハ總テノ混合管、即チ總テノ板厚ニ對シソレゾレ異ナツテ居ル。一般ニ互換性ヲ有スル混合管ハ、インジエクリーノズルが同一デ固クネ付ケサレ、取換エニ際シテハ只接手ナットノミヲ取換エレバヨイノデアル。

**C) 等壓吹管ノ説明** 等壓吹管ハ高壓吹管ト同一原理ノ下ニ製作サレル。即チ二ツノガスハ同一ノ壓力デ吹管ヘ流レ込み、高壓アセナレシ又ハ壓縮アセナレシニ用イラレル。辨ノ配置ハ低壓吹管ノ場合ト同様デアツテ、擗ミ管ノ前部ニアセナレシ調整辨ガアルカラ、片手吹管ト同一ニ取扱ウコトガ出來ル。カク内部ニオイテ混合セルガスハ、逆火防止裝置トシテ作用スル數多ノ小孔ヲ通ジテ混合室カラ混合管ヘ流レ出し、更ニ吹管ノ火口ニ達スルノデアル。

二ツノガスハ同一壓力デ吹管ヘ流レ込ムカラ、一度調整シタ焰ノ組成變化ハ、吹管使用中殆ンド判別出來ナイ位ノ僅カナモノデアル。又等壓吹管ニオイテハ、種々厚サノ異ナル材料ニ對シテ凡ユル大キサノ吹管ヲ取換エテ用ウルコトガ出來ル。一般ノ構造ニオイテ、狭イ範囲ノ交換ニハ、タダ吹管ノ火口ダケヲ取換エ、廣イ範囲ニ對シテハ、混合管全體ヲ取換エルヨウニナツテ

居ル。

### 熔接吹管ノ取扱イ要領

1. 熔接吹管ガ完全ナ作用ヲナスカ否カハ、熔接ノ結果ニ重大ナ影響ヲ及ボスモノデアル。ソレ故吹管ハ適切ニ取扱ウベキモノデ 様ノ代用ニシテ器物ナドヲ絶対ニ叩イテハナラナイ。
2. 火ノツイテ居ル吹管ハ決シテ鋼瓶ヘ引懸ケテハナラナイ。又少シデモ危険ノオソレアル場所へ置クコトモ禁物デアル。吹管ヲ何レカヘ假ニ置ク場合ハ、ソノ位置ガ知ラナイ内ニ變ラナイヨウニ注意ヲ要スル。
3. 先ズ混合管又ハ使用表ニ記載サレテ居ル值ニ從ツテ、酸素ノ壓力ヲ減壓辨デ調整スル。
4. 次ニインジエクリー吹管ノ調整ニ當ツテハ、先ズ酸素ノコック又ハ辨ヲ開ケテ、インジエクリーノ吸込ミ作用ヲアセナレシ導管或ハ接續口デ直接検査スル。然ル後始メテアセナレシラ流シ込ムノデアルガ、コックヲ開ケタ際ニ接續口ニオイテ少シモ吸入ガ認メラレナイ場合、或ハ酸素ガ逆流スル場合ニハ、コレ等ノ原因ヲ除カナイ内ニ火ヲツケテハナラナイ。ソノ原因ハ火口ヤノズル孔（インジエクリー）ノ詰マツタコト、接續ナット4ノ緩ミ、酸素導管ノ破裂又ハ氣密デナリタメ等デアル。
5. ナオ次ノ諸點ニモ注意ヲ要スル。  
低壓吹管又ハ等壓或ハベンツール吹管ニオイテハ、先ズ酸素辨ヲ開放シタノチ燃燒ガス辨ヲ開キ、次イデ混合ガスニ火ヲツケル。又止メルニハコノ逆操作ヲ行エバヨイ。即チ第一ニアセナレシ辨ヲ閉ジ、次ニ酸素辨ヲ閉ジル。然ラザルトキハ逆火ガ生ズル。高壓吹管ニオイテハ先ズ水素ニ火ヲツケ、次イデ酸素ヲ送リ込ム。止メル場合ハコノ逆デ、先ズ酸素ヲ閉ジ、次ニ水素ヲ止メル。コノ行程ハ燈用ガスノ場合デモ同様デアル。
6. 吹管内部ニオイテ、爆發ノ音ニ次イデシュット音ガ起リ、逆火ガ生ジタ場合ニハ直チニ燃燒ガスヲ止メル。ソシテ暫ラク休止スレバ、再ビコ

コクヲ開キ火ヲツケテヨイ。

7. 熔接部分カラ反射スル熱ノタメ、吹管ノ先キガ過熱シタ場合ハ、水デ冷ヤセバヨイ。但シカカル場合ハ燃焼ガスノコックヲ閉ジル。
8. 吹管火口ガ詰ツタ場合ハ、銅又ハ黄銅ノ針、或ハ丸イ堅イ木デ掃除スル。
9. 吹管カラガスノ洩レル部分ハ直チニ修繕スル。

## 第10節 切断吹管 (圖Gs10 參照)

**概説** 切断吹管ハ熔接吹管ト2個ノ高壓酸素導管トノ結合シタモノト見テヨ。コノ器具ニオイテ、熔接吹管ニ當タル部分ノ焰ハ、鋼ノ切斷部ヲ熔融溫度マデ熱スルノニ用イラレ、高壓ノ噴出酸素ハ、ソノ切斷作業ニ使ウノデアル。從ツテ切断吹管ガ切斷線ニ沿ウテ進行スル場合ハ、常ニ噴出酸素ガ豫熱焰ニ從ウノデアル。

切断吹管ノ分類ハ大體熔接吹管ト同一デアツテ、次ノ諸點ニ從ツテ行ワレル。

### 燃料ガス（豫熱焰用）ノ種類ニヨルモノ

1. 了セナレシ切断吹管
2. 水素切断吹管
3. ベンツール切断吹管
4. 燈火ガス切断吹管等

### ノズルノ配置ニヨルモノ

1. 2個ノノズルガ相前後スル切断吹管  
(偏心的配置、圖Gs10 C)
2. 2個ノノズルガ同心ナル切断吹管  
(同心的配置、圖Gs10 D)
3. 階段的ノズルノ切断吹管  
(偏心的配置、圖Gs10 E)

### 使用別ニヨルモノ

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. 線切斷吹管  | 4. 銛孔アケ吹管 |
| 2. 孔アケ吹管  | 5. 水中切斷吹管 |
| 3. 銛頭孔アケ器 | 6. 鑄鐵切斷吹管 |

最後ニ列舉シタ分類ノ内、1~3ハ、相互ニ部分品ノ交換が出來ルヨウニナツテイル。ナオ同一器具ヲ切斷及ビ熔接兩用ニ用ウルコトハ屢々アル。

**切斷機械** コレハ吹管ヲ手デ動カス代リニ、機械デ動カス目的デ作ラレタ機械デアル。ソノ構造ハ多種多様ニ互リ、此處デ記述スルコトハ不可能デアルガ、只コレ等ノ機械ニハ直線・曲線・圓形・形鋼・管・波形及ビソノ他ノ形狀ノ切斷ニ用イラレル單式ノモノガアルト同時ニ、又或ル範圍内ノ形狀總テニ用イ得ル所謂萬能切斷機ナルモノガアルト云ウニ止メテ置ク。

**切断吹管ノ説明** 切断吹管ノ最モ重要ナ構造部分ハ、圖Gs 10ニ一括シテ掲ゲテアル。外形圖ニハ種々ノ辨ノ斷面ガ示シテアルガ、ソノ他ハ略圖デアル。

切断吹管ハ普通2個ノ導管接續口a及ビb(要領圖A参照)ヲ有シ、一方ハ酸素、他方ハ燃焼ガスニ用イラレル。然シテ兩者共、掘ミトシテ用イラレル部分Cニ接續スル。酸素ハhデ2分サレ、ソノ大部分ハ辨gカラ管iへ流レ込ミ、最後ニ切斷ノスルnへ到達スル。故ニコノ酸素ガ切斷用噴出酸素トナルノデアル。シカシテ殘リノ部分、即チhニオイテ下方ノ辨fへ流レ込ンダ酸素ハ、低壓デ管ヲ通過シテインジェクターノズルへ達シ、ココデ熔接吹管ト同様ニ周知ノ方法デ燃料ガスト混合スルノデアル。コノ燃焼ガスハbカラ導キ、eニオイテ分量ヲ調整シタノチ、第2ノ管kヲ通ツテ流レ込ンダモノデアル。カク混合シタ二ツノガスハ、最後ニ豫熱ノズル(加熱ノズル)ニオイテ燃焼スルノデアル。

圖ニ示シタ切断吹管ハ、環狀ノズルヲ持ツテ居ル。即チ切斷酸素ハ環狀焰ノ中央カラ噴キ出スノデアツテ、コノ構造ノ詳細ハDノ断面圖ニ示シテアル。rハ高壓酸素ニ對スル本來ノ切斷ノズルデアツテ、豫熱ノズルsニヨリ同心

的ニ取り巻カレテ居ル。兩者ノ中間環状室 v ノ内ニハ豫熱ガスガアツテ、コレガ出口ニオイテ環状焰ヲ構成スル。切斷酸素ハ豫熱焰ノ中央カラ噴キ出スカラ、コノ種ノ切斷吹管ハ任意ノ方向ノ切斷ニ用イラレル。即チ高壓酸素ノ噴出ガ、常ニ一部環状焰ノ脊後ニオイテ行ワレルタメアル。圖中ノ矢印ハ切斷方向デアル。

C ノ構造ニオケル加熱ノスルデハ正シイ圓錐形ノ長イ焰ガ得ラレル。ソノタメコノノズルハ、酸素ノスルヨリ數mm 離レテ居ル。從ツテコノ種ノノズルヲ有スル吹管ハ、只一方向（矢ノ方向）ノ切斷ノミニ用イラレル。コノ事ハ E ニ示ス段付ノスルニオイテモマタ同様デアル。而シテコノ場合ノ段 t ハ、圓錐焰ノ長サノタメ必要デアル。

吹管ノ頭部 m ニハ、ソレヲ導キ且ツソノ重量ヲ支エルタメニ、調整可能ナ案内裝置 o ガアツテ、コレニ 2 個ノ車 P ガ回轉シ得ルヨウニ取付ケテアル。コレニヨツテ吹管ヲ靜カニ、一樣ニ運動セシメルコトガ出來、且ツ切斷ノスル n ト作業面トノ距離ヲ一定ニ保ツコトガ出來ル。コンバストノ脚 r o ニ接續スレバ、何レノ吹管デモ種々ノ直徑ノ圓イ孔 r、最モ簡單ニ切ルコトガ出來ル。機械吹管或ハ手動吹管ニオイテ、非常ニ厚イ材料ノ切斷ニ用ウルモノハ、殆ンド例外ナク 3 個ノ導管ヲ備エテ居ル。ソノ要領ハ B ニ示シテアル。前述ノ 2 個ノ導管ヲ備エル吹管ト、コノ 3 個ノ導管ノモノトヲ比較スレバ、後者ニオイテハ大量ノガスヲ要シ、高壓ノ酸素ハ特別ノ導管デ供給セネバナラナイノデアル。

**切斷吹管ノ取扱イ方** 熔接吹管ノ項デ述ベタコトハ、大部分又ハ全部、コノ切斷吹管ノ場合ニモアテハマルガ、ナオ特ニ次ノ事項ヲ掲ゲテ置ク。


1. 切斷吹管ハ一樣ニ前進セシメ、逆行シテハナラナイ。然ラザル場合ハ切斷面ガ不潔ナ皺ノ多イモノトナリ、シカモ切斷行程ガ途切レル。
2. 機械ノ厚サニ應ジテ、切斷ノスル (n) ト作業材料ノ面トノ距離ヲ 2 ~ 5 mm ニ調整スル。コレニヨツテ酸素噴射ノ動搖ヲ防止シ、速カニ安定狀態ニ達スルコトガ出來ル。

3. 加熱焰ヲ過度ニ大キクシテモ、切斷行程ガ早クナルモノデナイ。カカル場合ニハ切り目ガ汚ナクナリ、且ツ熔融物ガ屢々熔ケ着ク。尚酸素ノ壓力ガ高過ギテモ宜シクナ。ソノ都度製作會社ノ作業指圖書キニ從ツテ調整セネバナラナイ。

4. 切斷吹管ノ使用準備ニ際シテハ、先ズ酸素ノ壓力ヲ指圖書キニ示シテアル值ニ合ワセル。コノ際辨 g 及ビ f ハ開ケタママデヨイ。次ニ辨 e フ閉ジ、辨 e フ開ケ放シ、然ル後火ヲツケテ焰ノ核ヲ精密ニ調整スル。

5. 切斷ハ出來得ル限り材料ノ端カラ始メネバナラヌ。酸素ノ噴射氣中ニオイテ、材料ガ燃燒スルニ必要ナ溫度（明ルイ赤色）ニ達スレバ、直チニ切斷酸素辨 g フ開キ、又切斷作業ガ完了スルカ或ハ切斷行程ガ途切レバ直チニコノ辨 e フ閉ジル。

吹管ノ火ヲトメル順序ハ、先ズ高壓酸素辨 g フ閉ジ、次ニ燃燒ガス辨 e、最後ニ酸素辨 f フ閉ジルノデアル。

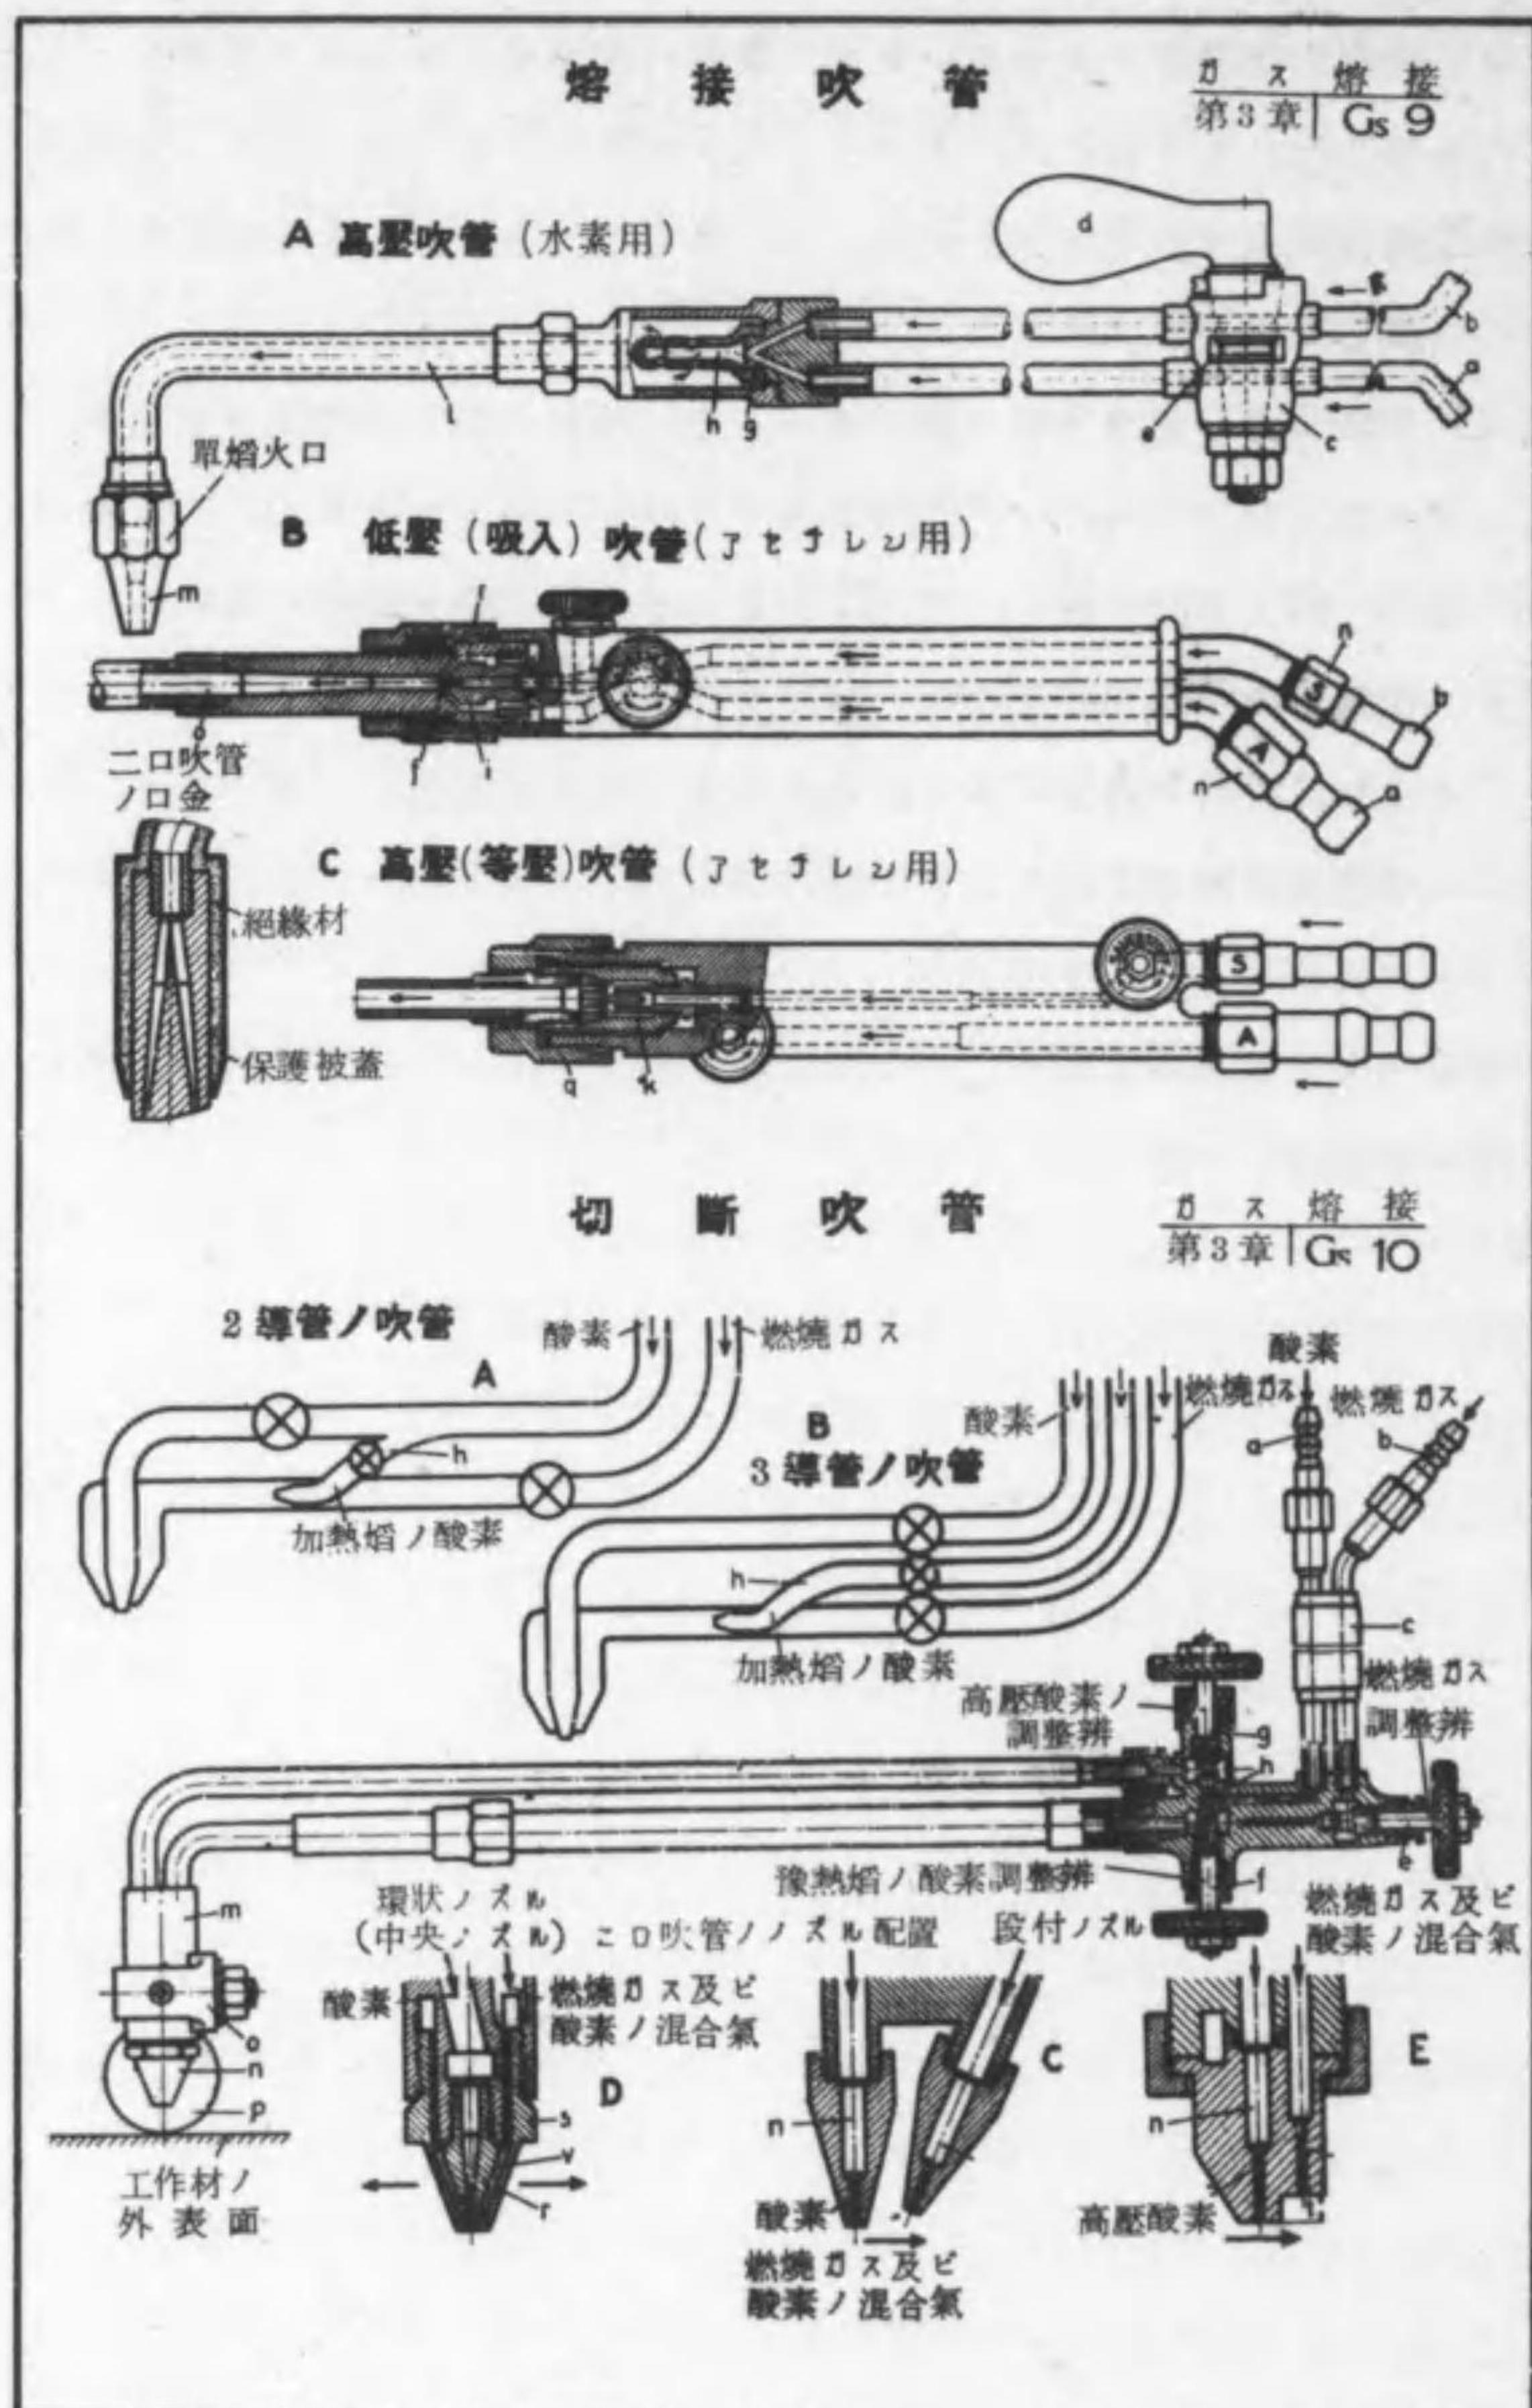

### 第11節 アセチレン熔接装置 (圖 Gs 11 參照)

**移動式装置** 可搬發生器 (カーバイド充填容量 10kg 迄) ヲ有スル移動式アセチレン熔接装置ハ、圖 Gs 11 / 左下ニ要領圖デ示ス通リ、發生器 (水槽・カーバイド充填器・水室及ビガス容器)・清淨器・水式安全器・減壓辨付酸素瓶・熔接吹管及ビ兩ガスノ接續導管カラ成ル。コレ等ノ全裝置ハ、モチロン持チ運ブコトガ出來ル。發生器 (圖 Gs 3 參照) 内ニ發生シタアセチレンハ、矢ノ方向ニ流レ出シテ清淨器、水式安全器 (圖 Gs 3 參照) へ達シ、ココカラ導管ヲ經テ熔接吹管 (圖 Gs 9 參照) ニ至ルノデアル。酸素瓶ハ減壓辨 (圖 Gs 7 參照) ヲ有シ、コレニヨリ使用壓力が調整サレル。酸素ハ辨及ビ導管ヲ經テ吹管ヘ導カレル。移動式發生裝置ハ一般ニ只 1 個所、稀ニ 2 個所又ハソレ以上ノ熔接場 (小型吹管) ヘガスヲ供給スル。多數ノ吹管ヲ同時ニ操作スル必要ガアル場合ハ、多クノ移動式裝置ヲ設ケルヨリ、1 個ノ定置式發生裝置ヲ設備スル方ガ、技術的及ビ經濟的ニ有利デアル。

**定置式裝置** (圖 Gs 11 左上) 定置式アセチレン發生裝置ノ設備場所ハ、法令ニ從ツテ定メネバナラナイ。マタ人ノ住居及ビ作業場カラモ離サナケレバナラナイ。アセチレンノ發生裝置ハ投入式 (圖 Gs 4) デアリ、發生器 2 個、洗滌器 2 個、ガス容器 1 個、及ビ 1 個乃至數個ノ清淨器カラ成ル。發生器ニハ作業ニ好都合ナタメニ適當ノ高サニ作業台ガ設ケテアル。カーバイドハ貯蔵場カラ運搬用籠デ運ヒ込マレ、滑車ニヨリ引揚ゲテ移動釣リカチ G ニ懸ケラレル。シカシテコレカラ發生器ノ投入筒ヘ投込ムノデアル。n ハ移動釣リカチノ I 形軌條デアル。圖ニハ示シテアイガ建物ノ外ニ下水渠ガアリ、發生器カラ生ジタカーバイド泥ヲ集メルヨウニナツテ居ル。過剩ガスノ逃管ハ屋上ニ設ケラレル。

清淨器カラ管 a ヲ通ツテ矢ノ方向ニ流出シタアセチレンハ、先ズ主水式安全器 (圖 Gs 5 參照) へ流レ込ム。次イデ此處カラ導管ヲ經テ工場ノ各熔接場ヘ導カレルノデアル。

ガス發生室ノ隣リノ空室ハ、カーバイド 罐ノ(毎日ノ使用量)置場トシテ用イラレル。コノ空室ト接スル所ニ、又酸素瓶ノ貯蔵室ガアル。集合管ニ接續サレタ瓶 b ノ半數(貯蔵酸素ノ左半分)、例エバ6個ガ使用サレ、他ノ半數ハ豫備トナツテ居ル。然シテ左半分ノ瓶ガ空トナツタトキニ始メテ開カレルノデアル。Iハ銅又ハ黃銅ノ喇叭狀又ハ渦巻形ノ管デ、mハ止メ辨、iハ凝結水ノ排出辨デアル。酸素ハ壓力計ヲ備エル分配器ヲ經テ、瓶ト同一壓力デ、又ハ必要ニ應ジテハ減壓(減壓器)シテ、熔接工場ノ導管へ導カレル。工場内ノ導管カラハ多クノ接續管 b ガ分レ、ソノ端ハ各々辨 d ト接續スル。コノ辨ニハ又減壓辨 e ガネル付ケニナツテ居ル。辨 d ノ傍ニハ水式安全器 c ガ配置サレテ居ルガ、コノ安全器ハ接續管 a ニヨリアセナレン管ト連絡スル。然シテ安全器及ビ辨ハ各々管 f ニヨツテ熔接吹管 g ト接續スルノデアル。

## 第12節 壓縮装置 (圖 Gs 12 參照)

低壓アセナレンヲ、特殊ノ壓縮装置ノ下ニオイテ壓縮スルニハ、二ツノ目的ガアル。ソノ一ハ高壓ガスヲ得テ取扱イヲ容易ナラシメルタメデアリ、ソノ二ハ常ニ一定壓力デ使ウガスヲ得ンガタメデアル。コノ際如何ナル種類ノ吹管ガ用イラレルカハ問題デナイ。特殊ノ裝置トシテ所謂定壓及ビ等壓裝置ガ設ケラレル。コノ裝置ニオイテハ、アセナレン及ビ酸素ハ一定壓力デ、シカモ兩者同一壓力デ等壓吹管へ導カレルノデアル。コノ際兩方ノガスハ、隨時ノ調整ニヨルカ、又ハ強制的方法ニヨツテ、常ニ同一壓力ニ保タレル。一例トシテ次ニ2種類ノコノ種ノ裝置ニ就イテ述ベヨウ。尙等壓裝置ニオイテハ、所轄官廳ノ許可ヲ得テ、<sup>1)</sup> 作業場ニオケル水式安全器ヲ省キ得ル利點ガアル。コノ點ハ本項ニ述べナイ他ノ定壓裝置ニ對シテモマタ、法令上勿論同様デアル。

**定壓熔接裝置** 低壓アセナレン發生裝置ノ水式安全器 b ノ後方カラ吸入管 a ガ分レ、壓縮裝置へ接續シテ居ル。止メ辨ヲ開ケバ壓縮機 c ニヨツテガス


1) ワガ國デハソノ必要ガナイ。

ハ吸入管カラ流レ込み、次イデ 0.5~0.8 氣壓ニ壓縮サレル。カク壓縮サレタガスハ、壓送管ニヨツテ等壓容器 d ニ達スル。壓縮機ノ冷却方法ハ水冷式デアル。等壓容器内ノ壓力ハ、壓送管ニ取付ケラレタ壓力計 e デ知ルコトガ出來、同様ニ溫度モマタコノ管ニアル溫度計デ讀ムコトガ出來ル。等壓容器ニハ詰メ物及ビ逃げ辨ガアル。壓送管ニハ逆止メ辨 f ガアツテ、壓縮機ノ電動機ガ停ツタ場合、等壓容器カラガスガ吸入管ヲ通ジテ逆流スルノヲ防イデ居ル。等壓容器カラ高壓ガスノ導管 h ガ分レ、コレカラガスハ水式安全器 q ヲ經テ吹管へ導カレル。コノ中途ニハ止メ辨ガアル。高壓ガス導管カラ逃シ辨 f 有スル逃シ管 i ガ分レ、0.5氣壓以上ノ過剩ガスヲ吸入管へ逆流セシメル。アセナレン發生裝置ノ鐘形氣室ガ殆ンド最下點ノ位置マデ下ルト、制限開閉器ノテコ k ニアル重錘ハ開閉器ヲ開キ、電動機ヲ停メル。從ツテ氣室ハ再ビ上ツテ、開閉器ノテコハネルニヨツテ元ノ位置ニ戻リ、電動機ハ再ビ運轉ヲ始メル。コレニヨツテ壓縮機ガガス容器カラ空氣ヤ水ヲ吸い、コレヲ壓縮裝置ノ方ヘ送リ込ムコトヲ防グ。壓縮裝置ハ發生室へ設ケルコトヲ許サレナイ。

酸素ハ瓶ノ貯蔵室 I カズ採取サレ、配管 n ニ取付イテ居ル定壓ノ減壓辨 m ハ導カレル。ガスノ抽出量が多イ場合ハ3段定壓減壓辨ノ周圍ニ電熱裝置ヲ設ケ、ソレガ氷ルノヲ防イデ居ル。配管カラ酸素ヲ出スニハ普通ノ止メ辨 p ガ用イラレル。コノ場合、配管内ノ壓力ハ一定ニ保タレテ居ルカラ、減壓辨 f 接續スル必要ハナイノデアル。

**等壓熔接工場ニ於ル壓縮裝置** 發生器カラ出タガスハ、低壓水式安全器及ビ吸入管 a ヲ經テ壓縮機 c ニ達シ、ココデ 0.5~0.8 氣壓ニ壓縮サレル。壓縮機ハ水冷式デアル。鐘狀氣室ト機械的ニ結合シテ居ルテコ開閉器 e ハ、壓縮機ノ驅動用電動機ノ運轉ヲ司ル。ガス容器ガ最下點ニ到着スレバ、テコ e ハ直チニ電動機ノ運轉ヲ止メテ、壓縮機ニ空氣吸入ノ時間ヲ與エナイ。壓縮機カラ出タガスハ導管 f カラ中央等壓裝置へ流レ込ム。ココカラガスハ高壓水式安全器 i ヲ經テ配管 l ハ導カレ、更ニ別々ノ水式安全器 j 通ルコトナク、

直チニ各吹管 n ニ達スルノデアル。酸素ハ貯藏室カラ導管 h ヲ經テ前記ト同様ニ中央等壓裝置 g へ達スル。コレカラ出タガスハ同一壓力トナツテ、高壓水式安全器 k 及ビ導管 m ヲ經テ熔接場ヘ導カレルノデアル。

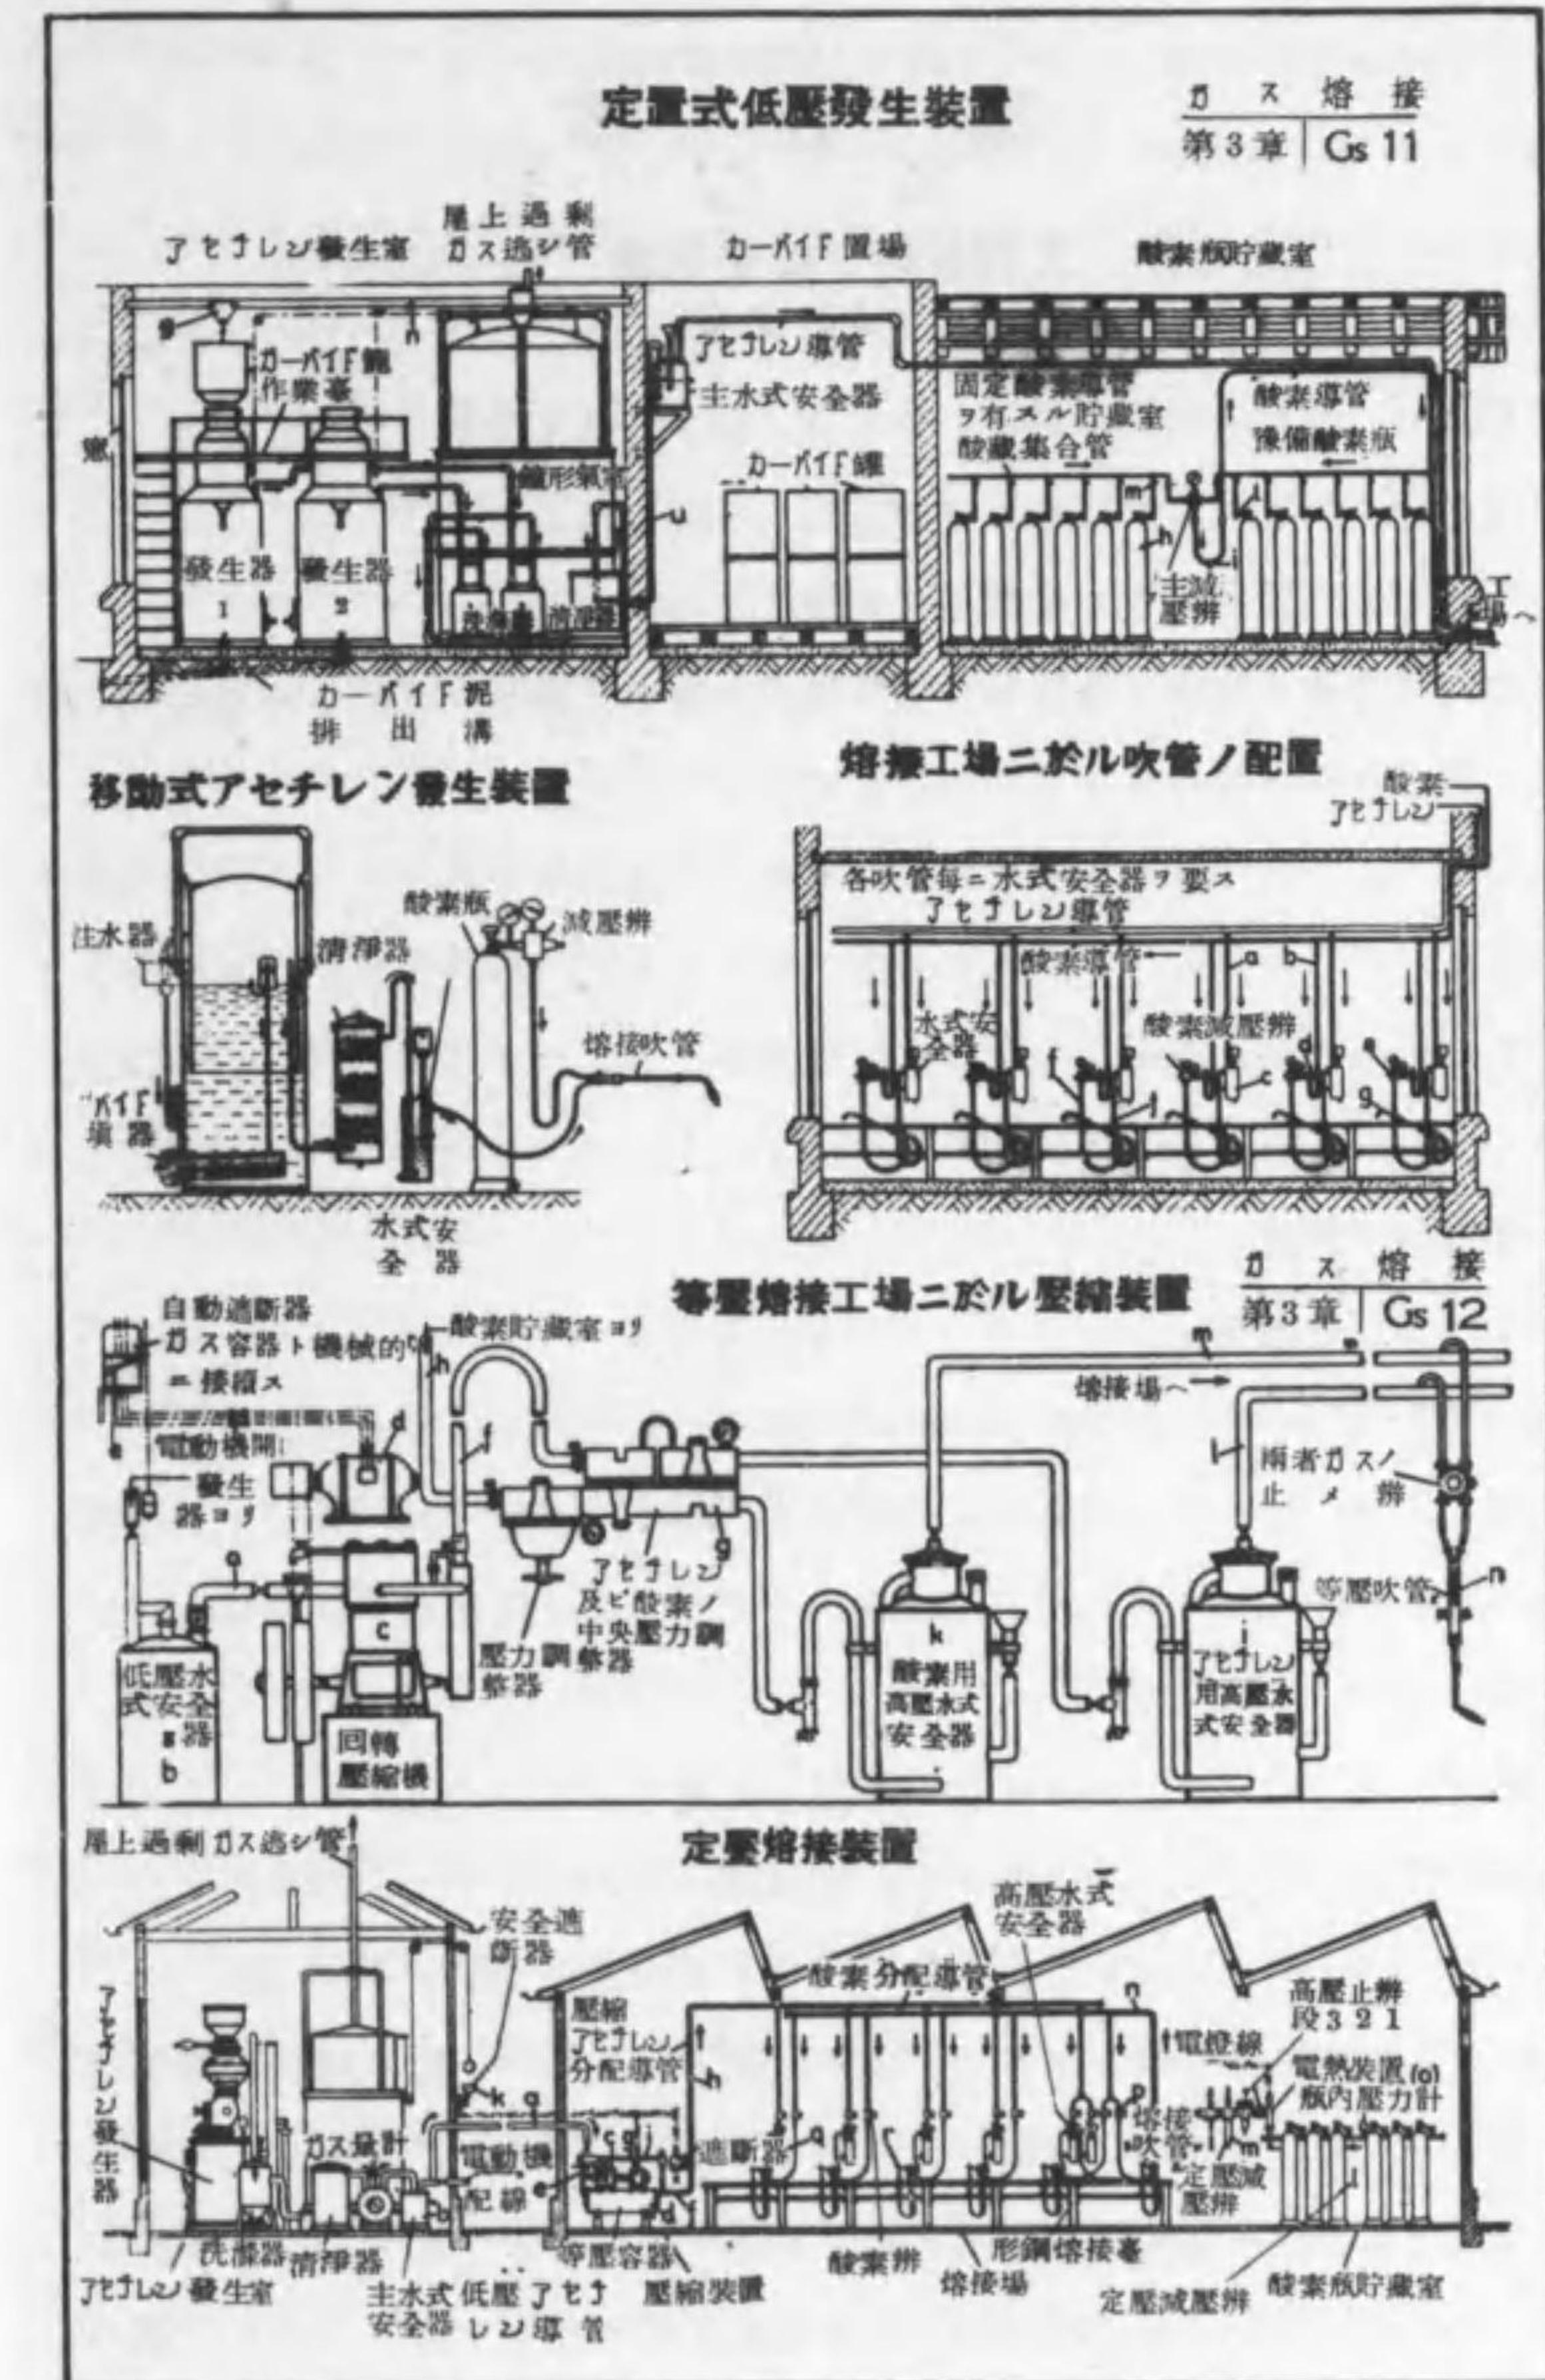

## 第 IV 章

### 第13節 工作材料ノ熔接準備 (圖Gs 13 參照)

**概説** 工作材ノ熔接準備ハ、先ズ次ノ事柄ニツイテ行ワレル。

1. 鋼板又ハ形鋼熔接縁ノ準備作業
2. 熱ノ作用ニ對スル準備並ニ處置
3. 工作物ノ構造ヲ熔接條件並ニ特殊ノ要求、例エバ强度・安全度等ノ増強等ニヨク適合セシメルコト。

コレ等ノ準備作業ヲ整エテ置クコトハ、良イ結果ヲ得ルタメノ豫備的根本條件デアル。工作物ハ熔接サエ出來レバヨイカラ、準備作業ヲソレ程嚴密ニ行ウ必要ハナイト云ウ古イ觀念ハ打破セネバナラナイ (圖Gs 13 及ビ 15ニハ良・不良ノ對照圖ガ多ク示シテアル)。

#### 熔接縁ノ準備

##### 1. 突合セ熔接

a) 板厚ノ等シイ場合: 一板ハ段違イニナラナイヨウニ注意セヨ。

厚サ 2 mm 迄ノ板ハ、出來レバ折曲ゲテ隙間ナク並ベルノガヨイ。折曲ゲ縁ハ熔接棒ニ代ルベキモノデ、出來得ル限り低クシ相互ニ少シ宛熔融スレバヨイ。

厚サ 2 ~ 5 mm マデノ板ハ最モ簡単ニ接續スルコトガ出來ル。コノ場合ニハ準備作業ヲ要セズ、只板厚ノ  $\frac{1}{4}$  ノ底部隙キ間ヲ設ケ——I形突合セ——、コノ間ヘ熔接棒ヲ熔加シテ、熔接スルコトガ出來ル (圖Gs 13 A, B)。

厚サ 5 mm 以上ノ板ニオイテ完全ナ熔接ヲ得ルニハ、板ノ縁ヲ兩側デ 60° ~ 80° ノ角ヲ有スルヨウニ斜ニ切り落シテ片刃ヲ作ル。ソシテV形ノ頂點、即チ底部ニオケル燃燒及ビ過熱ヲ防グタメニ、板厚ノ  $\frac{1}{4}$  ダケハ直角ニ残シ、且ツ前記同様板厚ノ  $\frac{1}{4}$  ノ底部隙キ間ヲ兩者ノ間に残シテ置クトヨイ (圖Gs 13 C, D)。

厚サ 10mm 以上ノ板デ接手ヲ兩側ニ設ケ得ル場合ハ、板ノ裏表ノ縁ヲ共ニ斜ニ切り落シ兩刃ヲ作リ——X形突合セ——開先角ヲ 60° ~ 80° トスルノデアル。コノ X形突合セハ V形突合セニ比シ、所要熔加材ハ僅カニ半分デ済ムカラ材料及ビ時間ノ經濟トナル。特ニ板ヲ垂直ニ立テテ熔接スル場合ノヨウニ、兩側カラ同時ニ熔接スルニ適スル。

b) 板厚が異ル場合: 一縁ヲ重ネルコトハタトエソレガ近接セル場合デモ極力避ケタ方ガ良イ。コレハ熔接行程中ニ弱イ方ノ板ガ持チ上ルカラデ、コノ事ハ又等シイ厚サノ板及ビ形鋼ニモ適用サレル。板ノ厚サニ應ジテ、厚イ方ノ板ヲソギ落ス場合ト、然ラザル場合トガアル。ソシテ熔接ニ際シテハ厚イ板ノ方ヘ吹管ヲ當テルヨウニスル (圖Gs 13 ノ矢印參照)。

板ノ熔接ニ關スル上記ノ形狀及ビ寸法上ノ注意ハドンナ板ノ場合ニモ通用スル一般的ノモノデアツテ、以下ニ述べル總テノ準備作業並ニ略圖ニナイモノニ對シテモ等シク適用サレルノデアル。

##### 2. 角及ビ隅ノ熔接

板ノ縁ヲ或ル角度デ相互ニ熔接スル場合ニ、板ノ厚サガ薄イトキハ、何等ノ準備作業ヲ要シナイ。板ガ厚クナレバ自然ニ接手 (圖Gs 13 K) ガ形成サレル。尙又片側ノミヲソギ落シテモ良イ (圖Gs 13 I)。

##### 3. T形突合セ熔接

T形ノ結合ニオイテハ、基礎板ト突合セ板トニヨリ構成サレタル隅 (隅肉接手) ニ肉盛リヲスル。 (圖Gs 13 L) 板ガ非常ニ厚ク、從ツテ力ノ傳達ニ際シテ輕隅肉接手デハ大キクナリ過ギル場合ニハ、突合セ板ノ片側又ハ兩側ノ縁ヲ斜ニ落ス方が良イ。元來接手ノ高サハ、斷面ノ厚サノ 2 乘ニ比例シテ變化スルモノデアル。ソレ故T形突合セニオイテハ、往々圖Gs 13 ノ略圖M ノヨウニ、板ノ片側又ハ兩側ノ縁ヲ削リ落シテ片刃ヲ作ルコトガ行ワレル。

山形鋼ヲ曲ゲルニハ兩邊ヲ隅デ熔接シテハナラナイ。カカル場合ハ一般ニ山形ノ角ヘ餘分ノ肉ヲ盛ルコトガ出來ズ、又後デ仕上ゲレバ銳角ガナクナル (圖Gs 13 N a)。山形鋼ヲソノママ曲ゲルト、一方ノ邊ハ充分ニ銳角トナルガ、

外側ノ引張ラレル方ノ側ハ丸クナル（圖 Gs 13 Nb）。一つノ山形鋼ヲ框ニ曲ゲタ場合ソノ端ヲ熔接スルニハ，隅デ行ウコトナク，長手ノ方デ行ウ。コレハ接手ガ常ニ平面ニ來ルカラデアル。山形鋼ヲ外方ニ開イテ框ヲ作り，シカモソノ角ヲ銳ク保ツニハ，山形鋼ノ一方ノ邊ヲ完全ニ切斷シテ他ノ一方ノ邊ヲ曲ゲ，コレニヨツテ出來タ隅ノ缺ケタ所ヘ板切レヲ嵌メ込ムノデアル（圖 Gs 13 Oab）。山形鋼ヲ内側ヘ曲ゲネバナラストキハ一方ノ邊カラ二等邊三角形ヲ切り取り，コノ三角形ノ頂點ノトコロヲ内側ニ曲ゲレバヨイ（圖 Gs 13）。即チコレ等ヲ二ツノ場合ニオイテ，框ノ隅ニ對スル熔接ハ常ニ只片方ノ邊ノ平面上デ行エバヨイ。ツマリ他ノ邊ハ完全ニソノママ殘ルノデアル。

接手ノ任意ノ位置ニオケル左向キ法及ビ右向キ法ト言ウ名稱ハ，必ズシモ意味ガハツキリシナイノデ，前進法及ビ後退法トモ稱セラレル。圖 Gs 13 P 及ビ接熔棒ノ工作材面ニ對スル位置，傾斜及ビ作業方向ヲ示スモノデアル。ナオ補足的ニ注意スペキコトハ，左向キ法ニオイテハ焰及ビ熔接棒ハ常ニ接手ノ幅ニ應ジテ左右運動ト共ニ前進セシメルガ，右向キ法ニアツテハ，吹管ハ何等左右運動ヲ要セズ，靜カニ進行セシメレバヨイ。シカシテ熔接棒ハ熔融部ノ池ニオイテ靜カニ搖リ動カスノデアル。左向キ法ニオイテハ，焰ハビーフヲ熱シテ進ミ，右向キ法ノ場合ニハ，ビーフヲ熱シナガラ退ゾク。

#### 第14節 工作物ノ熔接準備（圖 Gs 14 參照）

（熱傳導ニ對スル注意）




**自由ニ動キ得ル工作物** 熔接スペキ 2 枚ノ板ノ緣ハ，熔接ノ進ムニツレテ互ニ押シ合ウヨウニナルカラ，單ニ突キ合ワセルダケデハ不充分デアル（圖 Gs 14 A）。薄イ板デハ圖 Gs 14 B ニ示スヨウニ，順番ニ假リ熔接ヲ行ウ。接合點間ノ距離ハ，1 mm ノ板デ 30~60 mm，1~2 mm ノ板デ 80~120 mm，3~5 mm ノ板デ約 150 mm デアル。厚イ板デハ只熔接ノ始メノトコロダケヲ接合シ，他端ハ接手ノ長サノ約 5% ノ隙キ間ヲ設ケテ置ク。即チ 1 m ノ接手長サニ對シテ 50 mm デアル。コノ寸法ハ熔接速度ニヨツテ違ウカラ，熔接者ガ自


由ニ行動シ得ル場合ハ 3% ノ隙キ間デヨイ（圖 Gs 14 C）。熔接ノ進ムニツレテ板ハ次第ニ接近シ，最後ニハ正常ナ應力ナキ接手ガ得ラレル。故ニ接手ノ長イ場合ハ中途デ特ニガスノ不足ナドカラ仕事ガ思イガケナク中絶デモスルト，收縮ガ急速ニ起キルカラ氣ヲ付ケナケレバナラナイ。キー又ハタガネヲ熔接焰ノ前方ニ置イテコレヲ防グト都合ガヨイ。中位ノ厚サノ板デハ，圖ニ點線デ示スヨウニ，2 個ノ平鋼ヲ挿メバ足リル。更ニコノ方法デハ，コレ等ノ平鋼ノ位置ヲ變エルコトニヨツテ，反對側ノ板ノ縁ヲ持上ゲ得ル利點ガアル。銅板ノ熔接デモ，コレト同様ノ簡単ナ方法ガ用イラレルガ，然シ熔接ハ原則トシテ端カラ始メテハナラヌ。必ズ端カラ或ル距離 a (150~200 mm) ダケ離レタ點カラ，1 ノ矢印ノ方向へ行ウノデアル（圖 Gs 14 D）。ソウシナイト，接手ハ應力ノタメニ裂ケルコトガアル。ソシテ殘シテ置イタコノ a ニ對シテハ，大部分ノ熔接ヲ終エタノチ，最初ノ點カラ外方へ向ツテ熔接ヲ行ウノデアル。銅ノ熔接ハ最初カラ念入リニ，完全ニ行ワナケレバナラナイ。一度完成シタ接手へ再ビ熔接ヲ行ウト，ヒビガ入ル恐レガアル。

**嵌メ板ノ嵌込ミ** 既ニ述ベタヨウニ重ネ合セ熔接ハ出來得ル限り避ケルガヨイ。從ツテ嵌メ板ハ鉛ヲ用イル場合ニ普通行ワレルヨウニ板ト板トヲ重ネ合セルコトヲ避ケ，常ニ嵌メ込ミトナスノデアル（圖 Gs 14 E ハ不可）。嵌メ板ハ叩ケバ容易ニ且ツ嚴密ニ嵌合スルノガヨク，工作材カラ切り取ツタ板ハ再ビ同一場所ヘ嵌メ板トシテ用イルコトハ出來テイ。コレハ切斷線ノ幅ダケ小サクナツテ，嵌メ板が正確ニ嵌合シナイカラデアル。ソシテ熔接後ニコレ等ノ板ノフクラミハ接手ノ收縮ト共ニ一般ニ自然ニ直ルカラ，更ニ槌デ完全ニ平ラニスルノデアル（圖 Gs 14 F）。ナオ又他ノ方法ニヨレバ，熔接ヲ行ウベキ側ノ方ヘ，作業材ノ板縁リヲ折曲ゲ，之ニ縁リヲ殺ギ落シタ嵌メ板ヲ嵌メ込ンデ，ソノ縁ノ周圍ヲ熔接スルノデアル。而シテコノ突キ出シテ居ル部分ハ，コレヲ反對側カラ赤熱スレバ，平面ニ戻スコトガ出來ルノデアル（圖 Gs 14 G）。第一ノ方法デモ同様デアルガ，特ニ第二ノ方法ニオイテハ，熔接部分ヲ槌デ打ツテ，接手ニ生ジテ居ル應力ヲ相殺セシメルト良イ。鋼ノ嵌メ

板ニ對スルコレ等2種ノ熔接法トハ反対ニ，銅ノ嵌メ板ニ於テハ隙キ間ガ必  
要デアル（圖Gs14H）。ソシテ收縮ニヨル應力ハ，作業中赤熱シテ居ル間ニ  
熔接部ノ一小節毎ニ槌デ打ツテ接手ヲ打チ伸バシテコレヲ除クノデアル。

角ノトガツタ嵌メ板及ビ一方向へ一度ニ熔接スルコトハ，共ニヒビヲ生ズ  
ル恐レガアル（圖Gs14Jハ不可）。從ツテ最モ良イ方法ハ隅ヲ圓形又ハ橢圓  
形トナスコトデアル。故ニ矩形ノ嵌メ板ハ角ヲ成ルベク大キク丸メネバナラ  
ナイ。接手ハ途切レ途切レニ熔接シ，特ニ長手ノ方向カラ始メテ圖Gs14K  
(及ビL，特ニLハ満足スペキ形ヲ示シタノデアル)ニ示スヨウニ，數字ノ  
順序ニ從ツテ矢ノ方向ニ熔接スルノデアル。カクテ熔接部ノ最モ冷却サレタ  
ル部分ガ，常ニ次ノ熔接ヲ始メル箇所トナル。上記ノ作業中ニオイテ加熱ガ  
一樣ニ行ワレズ，瘤（コブ）ガ生ジタ場合ニハ，吹管デ赤熱シテ元ノ平面ヘ  
戻スコトガ出來ル（圖Gs14M）。

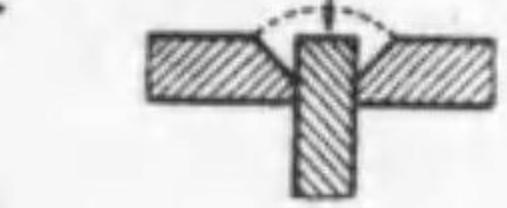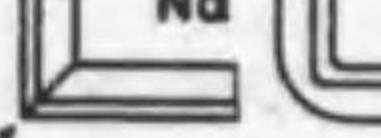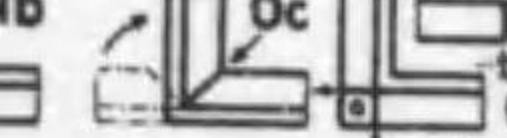工作物ノ熔接準備		ガス熔接 第4章 Gs 13
誤	正	
<p>板厚0.5~5mm (I形突合セ)</p> <p>曲合セ熔接ハ2min以下ノ板ノミニ用ウ</p>   <p>A      B</p> <p>板ハ水平面テ段違 イトナフタ居ル</p> <p>板厚ノ1/4隙キ折曲グ線ノ 高ナハナル 間ノ設ケル最モベク正確ニ 簡単ナ接縫</p> <p>板ハ水平面テ段違 イトナフタ居ル</p> <p>板厚ノ1/4隙キ折曲グ線ノ 高ナハナル 間ノ設ケル最モベク正確ニ 簡単ナ接縫</p>	<p>角及ビ隅ノ接手</p>  <p>K</p> <p>薄板ハ線ヲ 設ガナイ</p> <p>厚板ハ線ヲ設グ</p> <p>単體工作ヲ行ウ ナイ角接手</p>	
<p>板厚5mm以上(V形突合セ)</p>   <p>C      D</p> <p>(a) 部が鋸イカラ過 熱ノ恐レガアル</p> <p>板厚ノ約1/4ニ當ル底 面ハ直角トスル</p>	<p>T形突合セ</p>   <p>L      M</p> <p>隅内接手ハ一般ニ 兩側カラ行ウ</p> <p>特殊ノ場合ノ T形突合セ</p>	
<p>板厚10mm以上(X形突合セ)</p>   <p>E      F</p> <p>誤レル熔接回部 板ノ線ガ強ク過熱 スルカ又ハ熱焼ス ル</p> <p>兩側カラ熔接シ得ル 場合 X形突合セハ 出来ル限り兩側カラ 同時ニ2個ノ熔接棒 ヲ以テ作業スル</p> <p>板厚ノ10mm以上 X形突合セ</p>	<p>山形鋼框ノ熔接</p>     <p>Na    Nb    Oc    Oab</p> <p>角不良ニ 於テ順邊 リ熔接ス ルコトハ 避ケヨ</p> <p>過ノ切断ヲ 行ハザル場 合ニ切ツタ 形鋼框ノ熔接 不適當ナ形 不適當ナ形</p> <p>片ツ底合 シテ熔接 スル</p>	
<p>板厚ノ異ナル接手</p>   <p>G      H</p> <p>熔接スルトキ板 ガ反ルカラ重合 セハ宜シクナ</p> <p>突合セ熔接 吹管ハ厚板ノ方へ 多ク當テル</p>	<p>工作物ノ吹管及ビ熔接棒ノ位置</p>   <p>P      Q</p> <p>左向キ法 左手→右手 左方→右方</p> <p>右向キ法 左手→右手 右方→左方</p>	

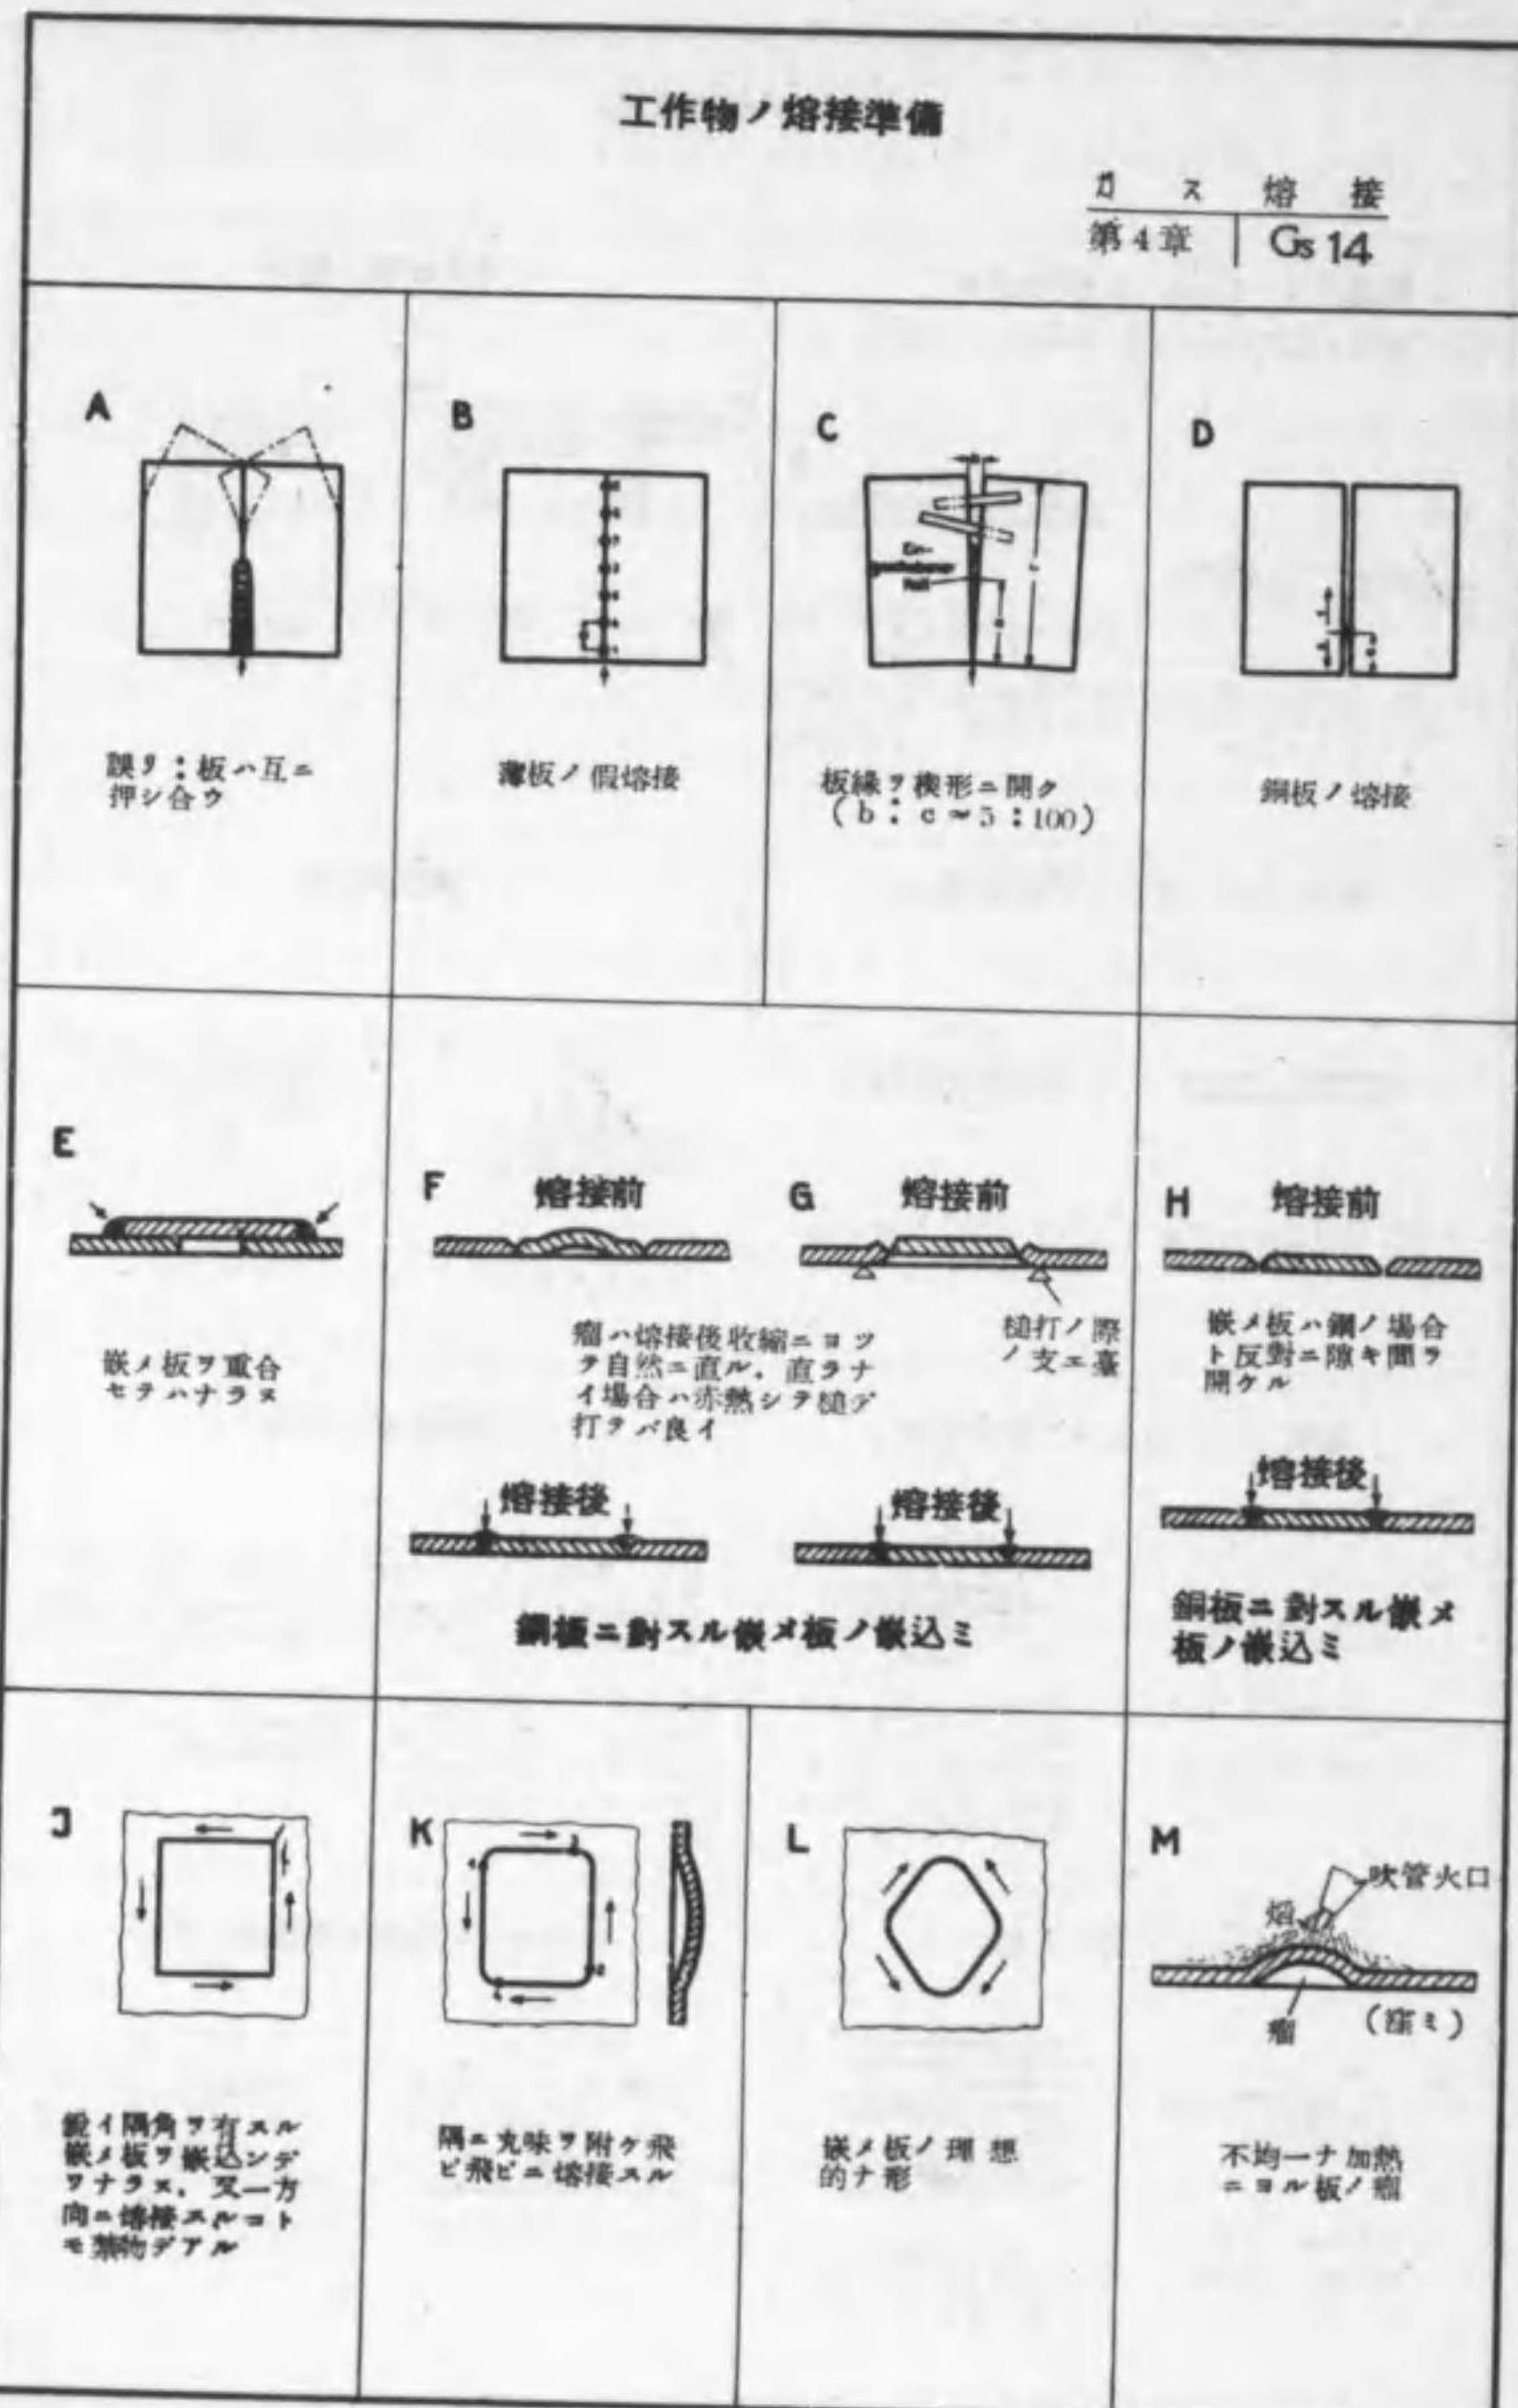

## 第15節 熔接準備 (圖Gs15参照)

**概說** 貯藏容器ハ特別ノ注意ヲ要セズ、最モ簡単ナ方法デ作業が出來ルガ、特ニ重量物ヲ容レル場合、又ハ高壓・高溫及ビ振動等ニヨツテ大キナ應力ヲ受ケルモノニオイテハ、ソレゾレ構造上ノ注意ヲ要スル。シカシテソノ構造ノ形狀ハ熔接上ノ要求ニ適シタモノデナケレバナラナイ。カクテ熔接ハ鉄締ニ比シ、次ノヨウナ種々ノ利點ガアル。即チ設計・圖面及ビ野書キガ簡單トナリ、又重ネ合セガナクナルカラ重量ガ輕クテ濟ム。マタ鉄孔ニヨツテ母材ヲ弱メルコトナク、且ツ當板及ビ接續用山形鋼等ノ必要ガナイカラ、薄イ材料ガ用イラレル。鉄ノ準備、孔アケ及ビ支持作業ハ不要トナリ、表面ハ平滑デ且ツ氣密、ソノ上作業中ノ騒音ガナ。接續ガ強固トナルカテ强度及ビ剛性ハ一層大キク、從ツテ動搖ニ際シテモ接續ガ緩ムヨウナコトハナ。更ニ技術ノ向上ト共ニ熔接ノ経費モ著シク安クナツテ來タ。

**蓋又ハ鏡板** 蓋ガ大キ過ギ又ハ小サ過ギルトキハ、突キ合セ目ガ狂イ、接手ガ弱クナル。最モ簡単ナ容器ナラバ、蓋ヲ容器ノ胴ヘ直角ニ置キ、コレニヨツテ出來タ角接手デ接續スルコトガ出來ル(特ニ板縁ヲソギ落サナイ種々ノ構造ハ、圖Gs15 Aニ示シテアル)。容器又ハ罐ガ内壓ヲ受ケル場合ハ、鏡板ハ圓錐・球又ハ卵形トシ、容器ノ角ニ曲ゲ應力ガ生ジナイヤウニスル。從ツテカカル場合ハ、決シテ熔接部ヲ最大應力部、又ハソノ附近ノ危險帶ニ置イテハナラナイ。コレ等ノコトハ接手ヲ胴ノ平行部ヘ置クカ、又ハ胴ノ端部ヲ折曲ゲテ小形ノ鏡板ヲ嵌メ込ムカ、或ハ熔接部ヲ鏡板内ニ置ケバヨイ。コノ場合ニハ針金ノ釣リヲ置イテ底板ヲ支エ、下ニ落チナイヨウニスルトヨイ。

第三ノ方法トシテハ、特ニ壓力ト共ニ振動ヲ受ケル容器デハ、胴ノ上ノ縁ヲ擴ゲテ蓋ヲ挿シ込ミ、然ルノチ胴ノ擴ゲタ部分ヲ蓋ノ周リニ折曲ゲルコトガ行ワレル。コノ方法デハ自然ニ熔接用ノ溝が出來ルカラ、ココヲ熔接デ密閉スレバヨイ(圖Gs15 B)。

**底板** 橫倒シニシテ水平ニ置ク容器又ハ罐デハ、屢々底板ト鏡板ト全然同


ヲ中間底板へ熔接スルコトモ出來ル。シカシテコノ場合ニハ、中間底板ハ接手ノ收縮ヲ緩和スルタメニ、容易ニ曲ガルモノデアルコトが必要デアル。


**二重胴ノ容器** (圖Gs 15 F) フランジヲ有スル二重胴ノ容器ハ、鑄鋼製ノ圓環ヲ併用シテ製作スルノガ最モヨイ。コノ圓環ニハ2個ノ胴體ヲ熔接スルタメニ、短カイニツノ足ヲ設ケ、先づ内側ノ胴ヲ熔接シタノチ、次イデ外側ノ胴ヲ熔接スル。シカシ第二ノ胴ト主容器トノ接續ハ圖デ明キラカナヨウニ形鋼ノ中間片ニヨツテモ同様ニ行ウコトガ出來ル。胴板ガ薄イ場合ニハ、主容器ノ接續部ヲ膨ラマセ、ココヘ第二ノ胴ヲ引寄セテコノ膨ランダ部分ト接觸セシメルノデアル。コノ構造ハ熔接接手ニ對スル内外ノ應力ヲ除クコトガ出來ル。

### 第16節 管及ビ接續管ノ熔接準備 (圖Gs 16 參照)

**縦熔接** 曲ゲテ管ニスル板ノ縁ハ前記ノ基本的法則ニ從ツテ縁ヲソギ、コレヲ溝形鋼又ハ軌條デ支エル。コノ際軌條ノ頭部ニハ溝ヲ設ケ、接手ガ拘束サレルコトナク完全ニ熔接出來ルヨウニスル (圖Gs 16 A)。自由ニ動ク板ノ熔接ノ場合ニ説明シタヨウニ、熔接スペキ縫ギ目ニハ楔 (クサビ) ヲ挿シ込み、縁ノ長サ1mニ對シ50mmノ隙キ間ヲ保ツ。熱ノ作用ニヨツテニツノ現象ガ生ズル。第一ハ管ガ軸方向ニ曲ガルコトデアル (圖Gs 16 C)。コレハ接手ヲ槌デ打ツカ又ハ反射側ヲ熱スレバ、コノ歪ミハオノズカラ直ル。第二ハ管ノ丸ミガ梢圓形ニ變形スルコトデアル。コレハ支エ臺ノ上デ槌デ打ツト同時ニ、管ヲ回セバ直スコトガ出來ル (圖Gs 16 D)。

**輪熔接** 2個又ハソレ以上ノ管ヲ突キ合セ熔接スル場合ニ、總テノ側カラ輪接手ニ手ガ届クカ、或ハ管ヲ回スコトガ出來レバ作業ハ非常ニ樂デアル。縁ハ厚サニ應ジテ殺ギトリ、管ノ端ノ喰イ違イヲ防グタメ、角形ノ支エ臺ノ上デ假リ熔接ヲ行ツタノチ、回シナガラ熔接スルノデアル (圖Gs 16 E及ビG)。管ガ固定シ、シカモ只一方ノミカラ手ノ届ク場合ハ、丸天井熔接ヲ應用セネバナラナイ (圖Gs 16 F)。コレハ管ノ突キ合セ部ニ人が出入リシ得ル

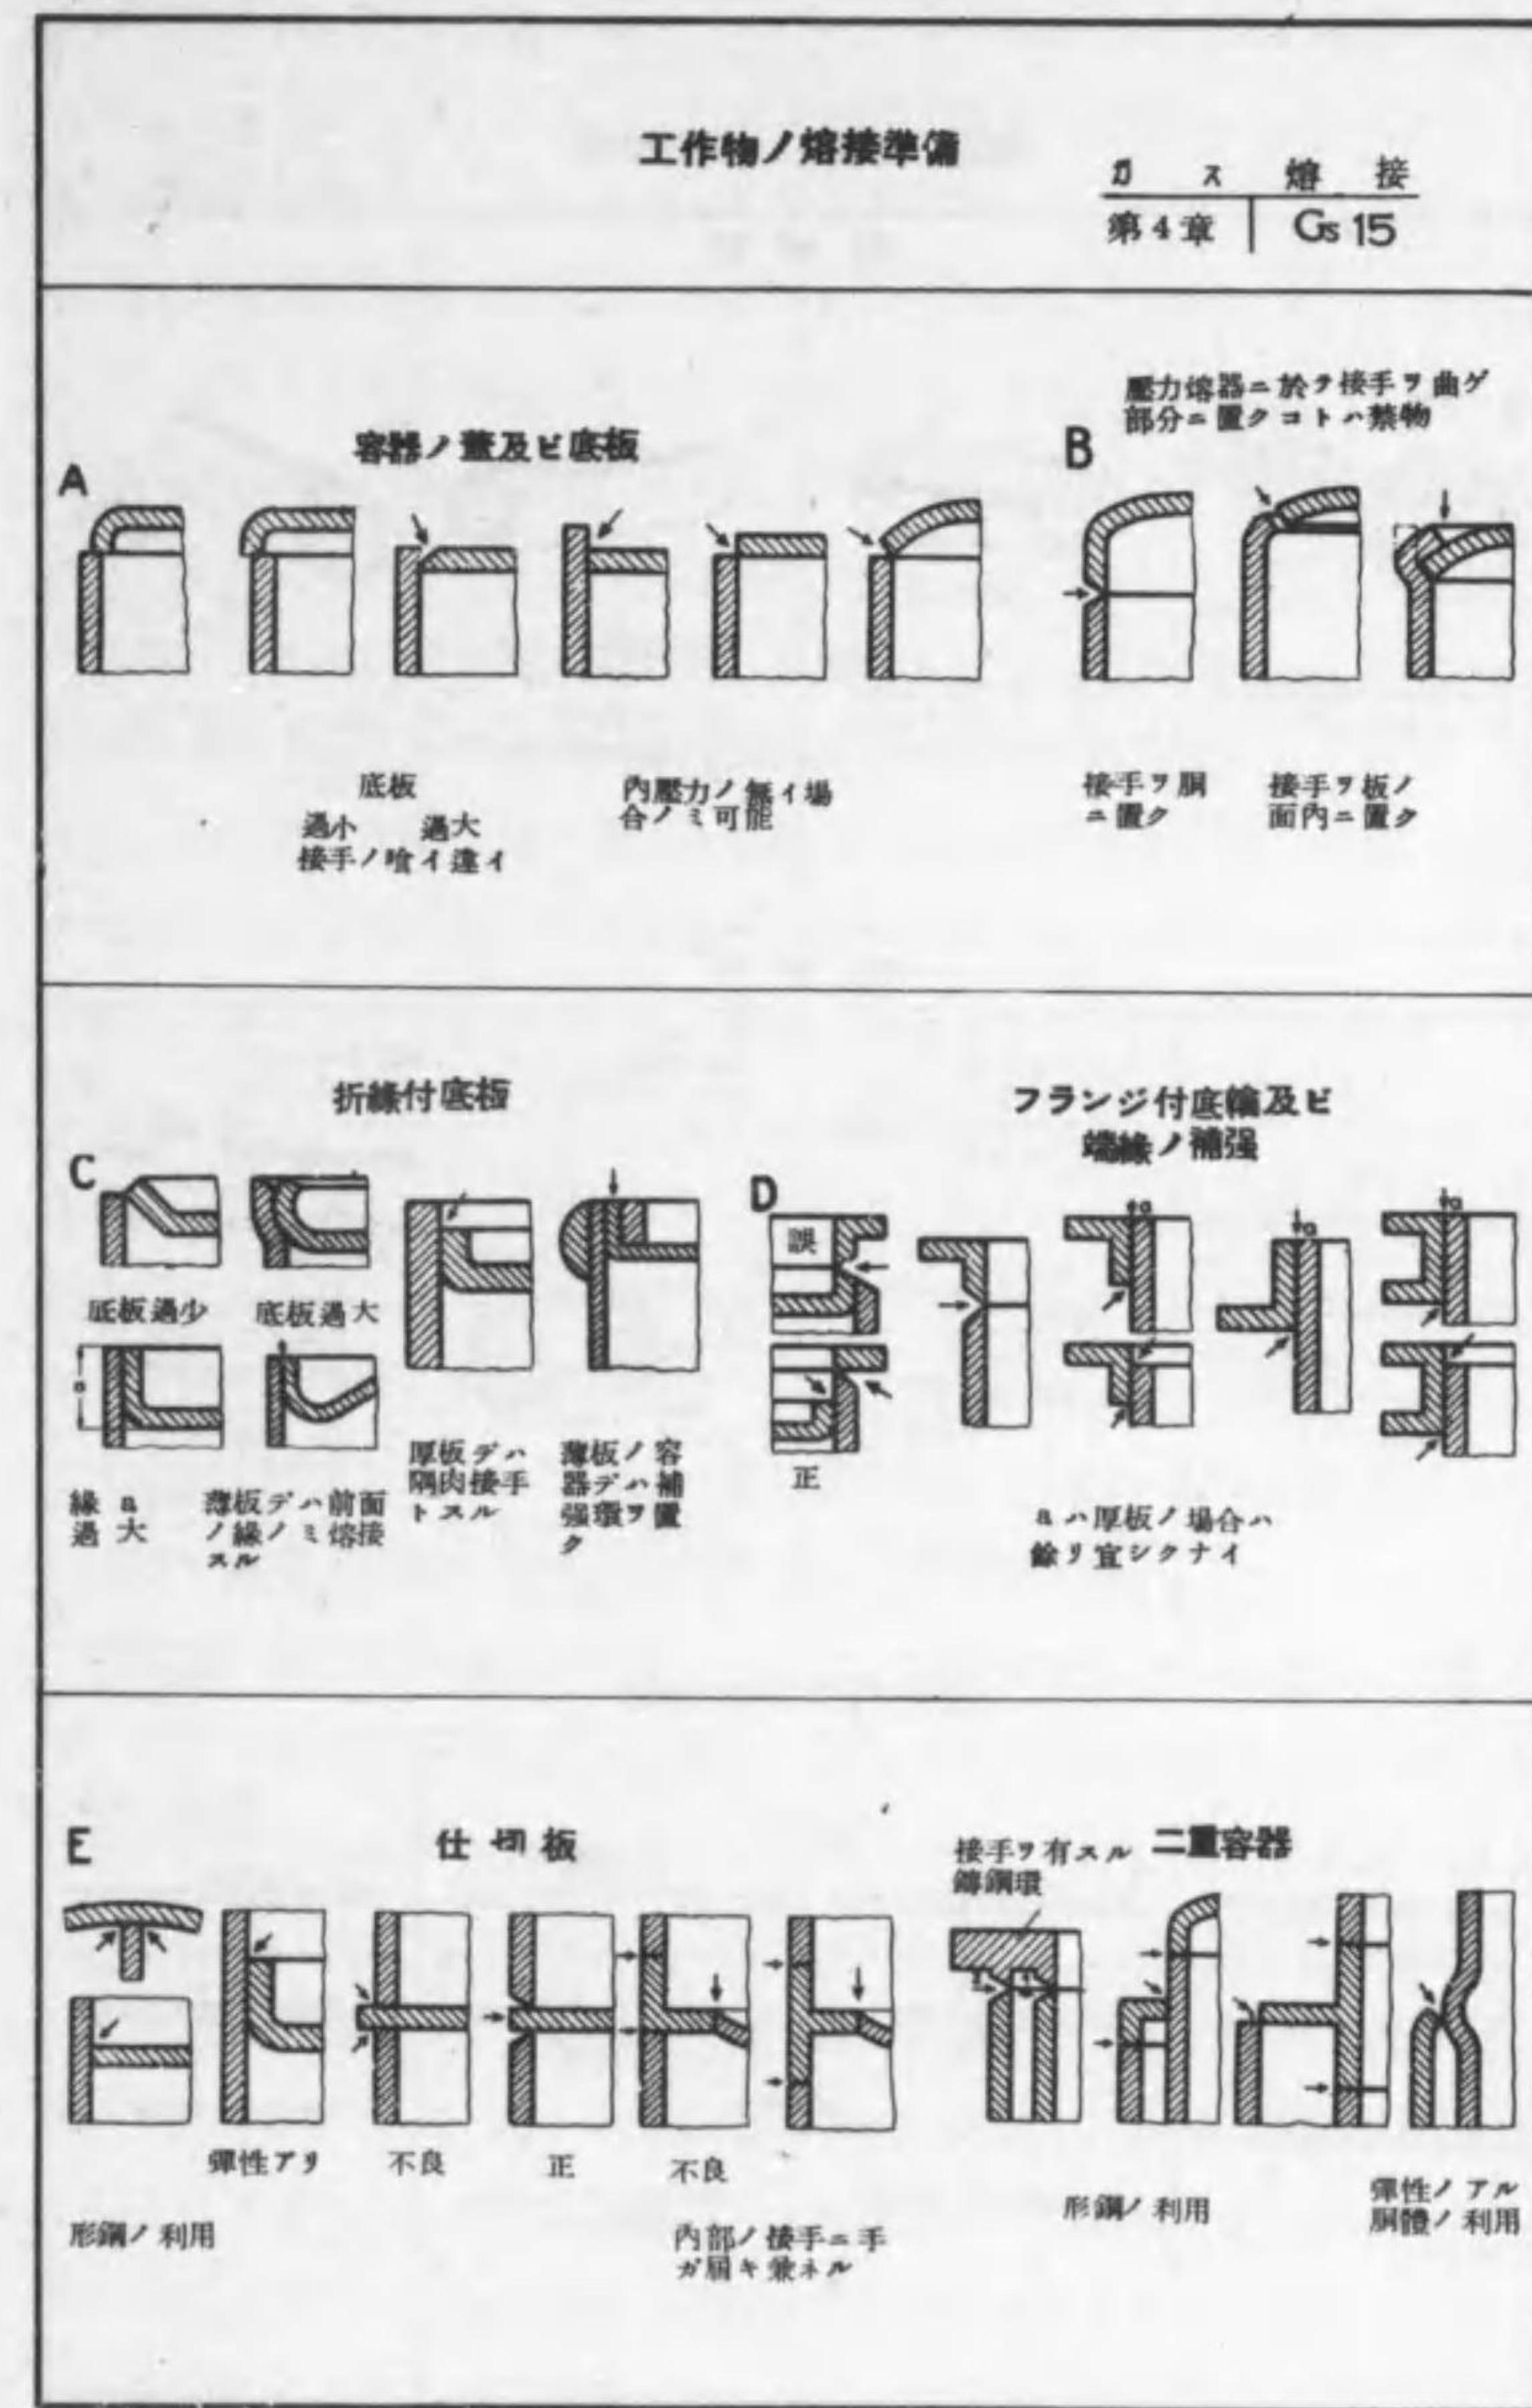

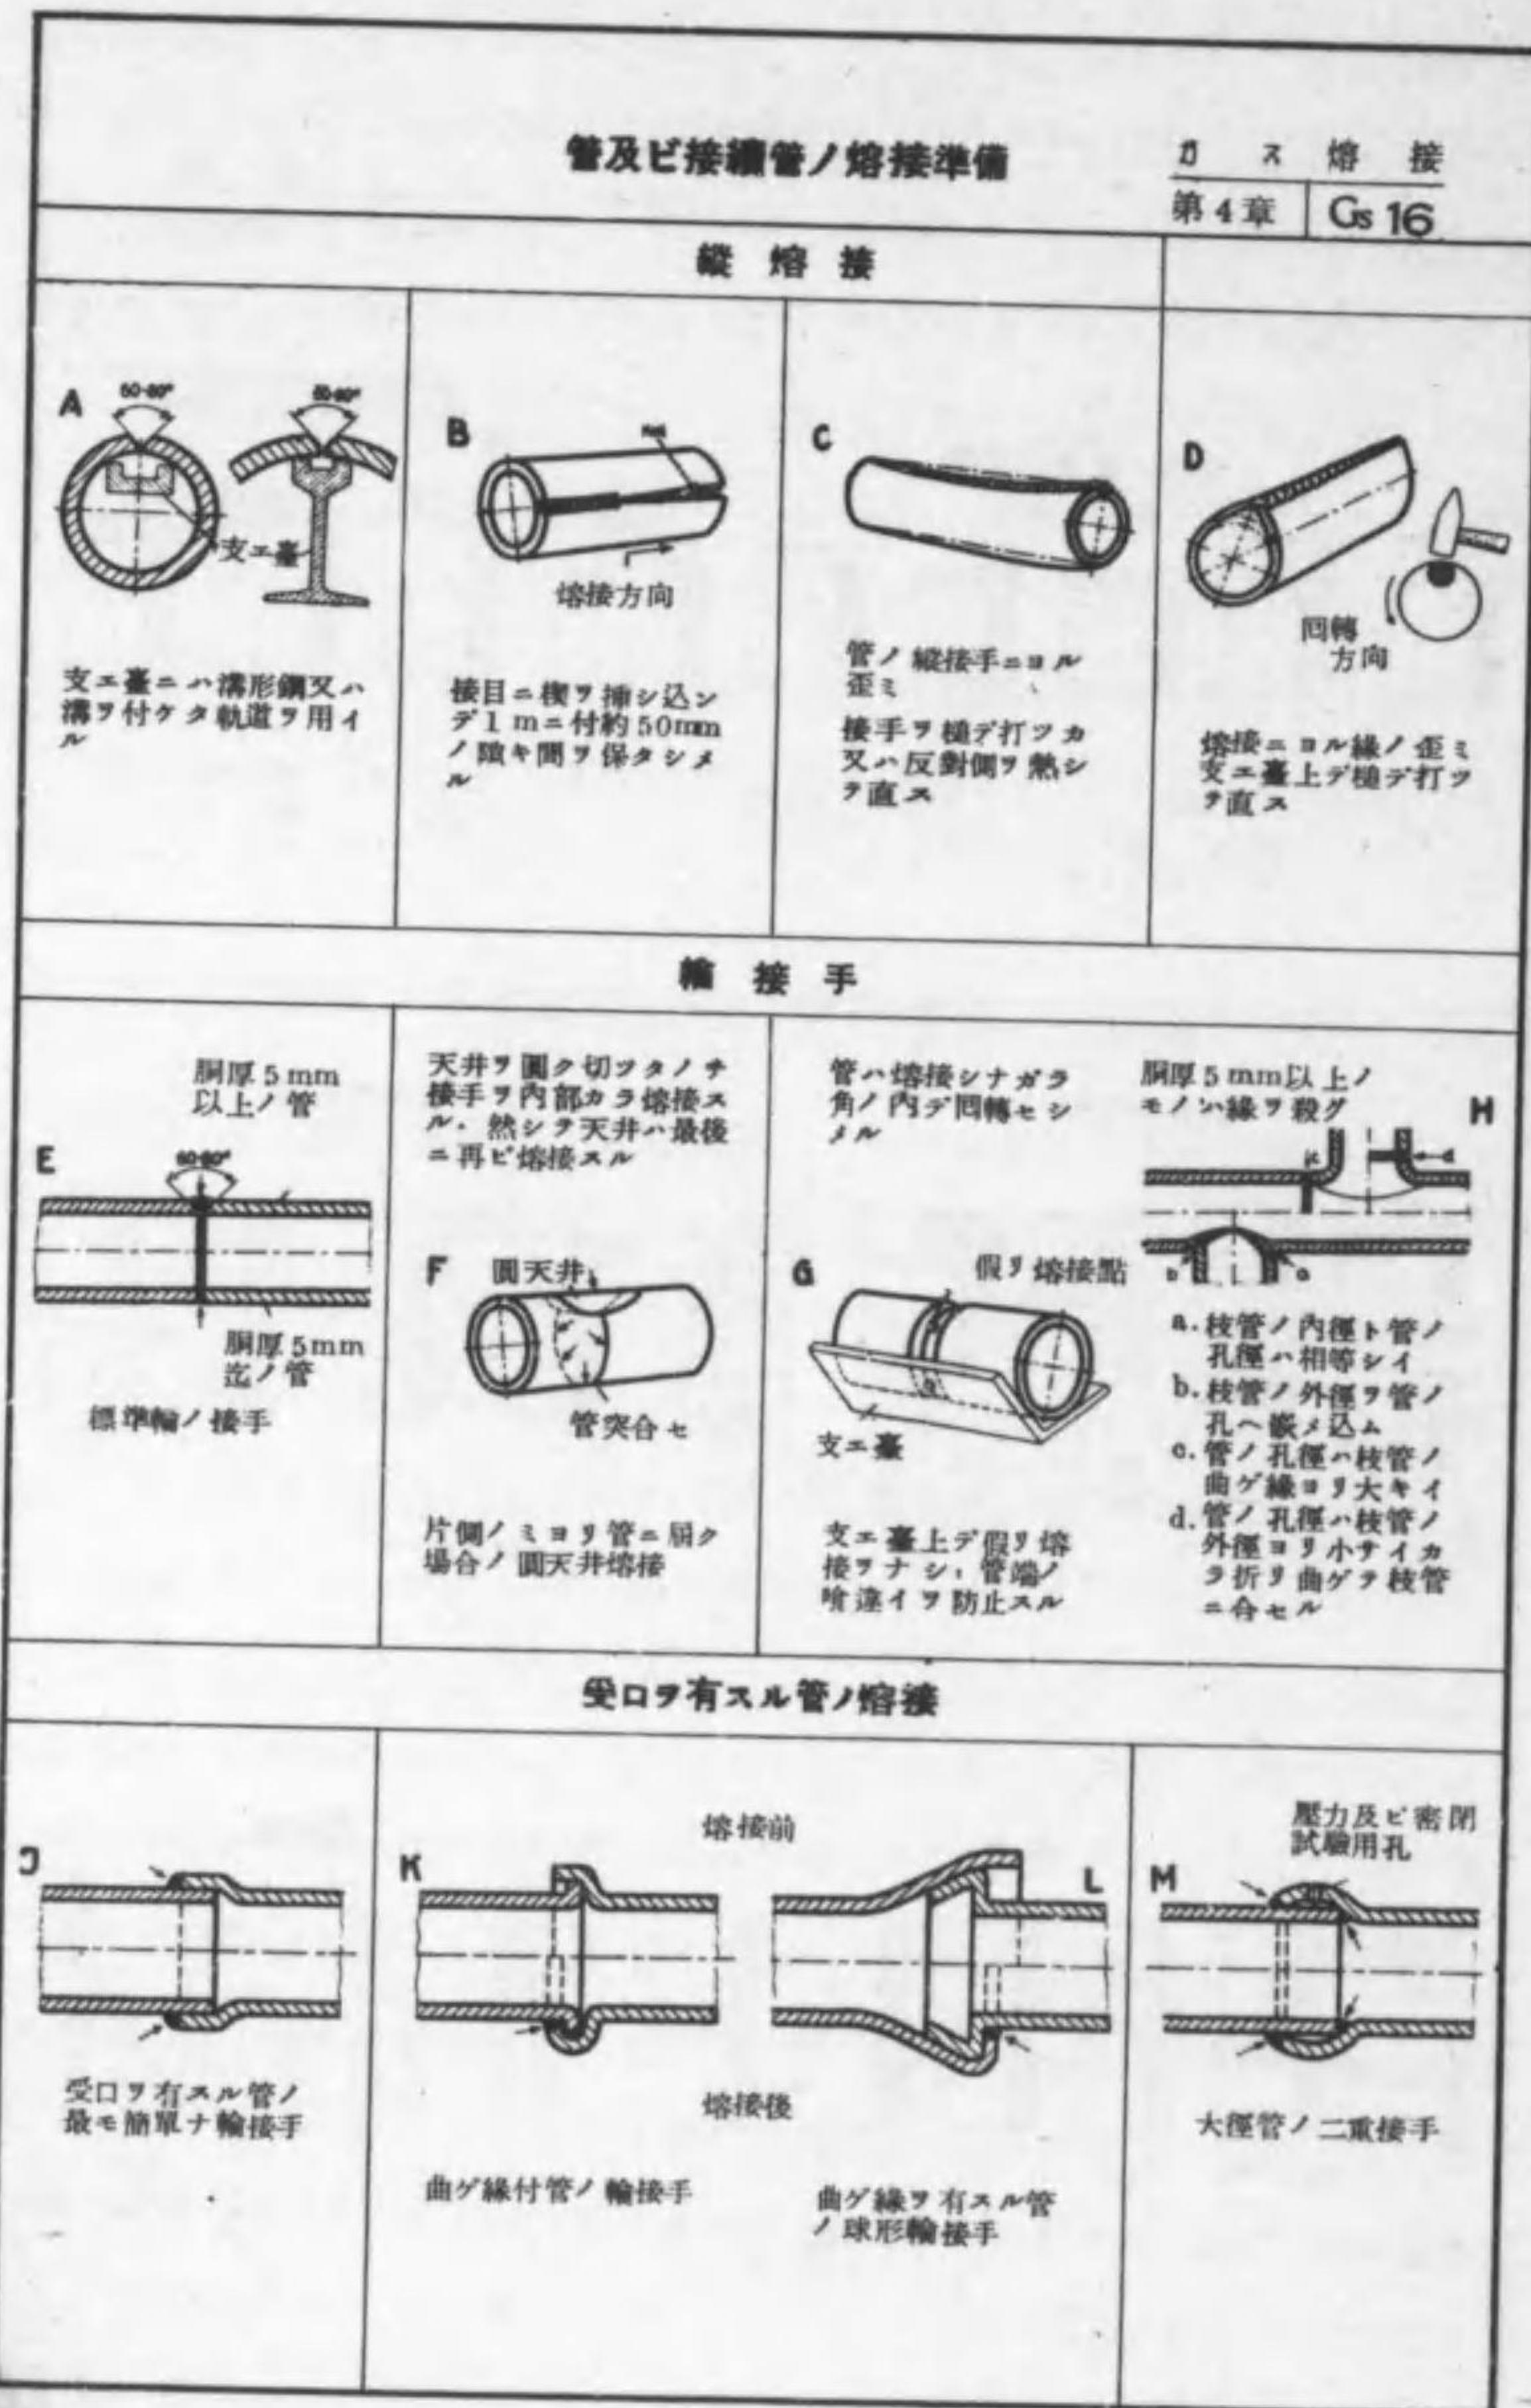

一ニ製作スル。然シ垂直ニ置クモノデハ、縫ヲ折曲ゲタ底板ヲ胴體ニ挿シ込ンダモノが多ク用イラレル。コノ折曲ゲ縫ヲ有スル底板ハ、小サ過ギルト胴體へ完全ニ接觸セズ、又大キ過ギル場合ハ胴體ヲ押シ擴ゲルカラ共ニ宜シクナイ。折曲ゲ縫ハ餘リ高クスル必要ナク、板厚ノ3~4倍ガ適當デアル。シカシテ薄板ノ場合ハ胴體ノ縫ト共ニ結合スル。補強ハ内外ノ輪ニヨリ共ニ行ワレル。厚板デハ底板ヲ押シ込ンデ、胴體ト折曲ゲ部トノ間ニ熔接用ノ溝ガ自然ニ出來ルヨウニスル（圖Gs 15C）。

**底輪・フランジ及ビ縫ノ補強材** 底板及ビ接手ノ保護策トシテ底輪又ハ山形鋼製ノ輪ガ取付ケラレル。圖Gs 15 Dノ最初ノ二ツノ略圖ハ、コレ等ノ取付方法、即チ胴・折曲ゲ縫ヲ有スル底板及ビ山形鋼ノ輪ヲ如何ニ配置スペキカラ示スモノデアル。圖ノ如ク3部分ハ總テ熔接ニヨツテ結合サレルガ、カカル場合ニ餘リニ廣クシタリ、餘リ多クノ補強材ヲ用イタリ、又ハ1個所ヲ熱シ過ギルコトハ避ケナケレバナラナイ。容器ヲ開ケル必要ノアルモノデハ、胴及ビ鏡板ニフランジヲ附ケネバナラヌガ、コノフランジハ成ルベク山形鋼ノ邊ヲソノ儘利用スルト都合ガヨイ。即チ山形鋼ノ邊ヲ容器ノ胴ノ外側ニ當テガツテ、突キ合セ接手デ接續スルノデアル。圖Gs 15 Dニ示ス幾多ノ略圖ハフランジノミナラズ、山形鋼及ビ構形鋼ヲ利用シタ縫ノ補強ノ例デアリ、既ニ述べタ繼手ノ配置ヲ再び繰返シテ示シタモノデアル。

**仕切板** 容器或ハ罐ノ仕切板又ハ底板ノ組立ニ際シテハ、幾多ノ困難ガ伴ウ。容器ノ周囲ト軸方向ノ仕切板トノ挾ム角ハ、直徑ノ小サイモノデハ非常ニ銳クナツテ角ノ隅ヘ近寄ルコトガ困難トナル。横板ハ正確ニ嵌合スルコトガ一層困難デアルカラ、縫ヲ折曲ゲルト都合ガヨイ。曲ゲ縫付キノ底板ニオイアハ、内部熔接ニヨツテ起ル收縮ヲ緩和スルカラ、平面板ヲ用イタ際ニ起ルヨウナ縫裂ハ決シテ生ジナイ。最モ簡単ナ構造ハ、容器ガ組ミ重ネルヨウニ分カレテ居テ、仕切底板ノ縫ノ上ニ組立テラレル場合デアル。シカシテカカル場合ノ底板ノ寸法ハ、罐ノ内徑ヨリ大キクセネバナラナイ。尙マタフランジ或ハ脚部ヲ有スルT形鋼ヲ積ミ重ネル中間ニ置キ、ソノ自由片又ハ脚端

孔ヲ設ケ、内側カラ自由ニ熔接スル方法デアツテ、孔ハ良ク嵌合スル丸天井板デ後デ塞グノデアル。但シコノ際圖 Gs 15 Dニヨル蓋及ビ第14節ノ嵌メ板ノ熔接ニ關シテ述ベタ事項ヲ注意セネバナラヌ。

低壓ヲ受ケル管ニオイテハ、枝管ノ内法ハ主管ノ孔径ト等シクシテ、枝管ガ主管ノ胴ニ接スルヨウニスルコトガ出來ル（圖 Gs 16 H a）。又枝管ノ外径ガ孔ノ径ニ等シケレバ、コレヲ孔ノ中ヘ挿シ込ンデモヨイ（圖 Gs 16 H b）。コレ等ノ場合ニオイテハ、何レモ隅肉接手デ充分ニ作業ガ出來ル。

高壓ヲ受ケル管ニオイテハ、主管ノ胴又ハ枝管ニ、銳イ角度ノ接手ヲ作ツテハナラヌ。ソレデ主管ノ孔径ガ枝管ノ直徑ヨリ大ナル場合ハ、主管ノ胴ノ孔ヲ擴ゲネバナラズ（圖 Gs 16 H c），又小サイ時ハ主管ノ孔縁ヲ枝管ノ寸法マデ縮メルノデアル（圖 Gs 16 H d）。カクスレバ主管カラ枝管ヘノ入口ハ熔接シナイ完全ナ胴體ノ所ニ位シ、且ツソノ箇所ノ丸味ニヨツテ、内部ノ流レガ枝管ノ内ニ分岐シ易クナルノデアル。

**受口管ノ熔接** 機械的ノ受口管接手ニ代ツテ種々ノ熔接接手ガ發達シテ來タ。コノ一部ニハ特許ノモノモアルガ、次ニコレ等ノ二三ニ就テ述ベル（圖 Gs 16 K, L, M 參照）。

最モ簡単ナ方法ハ、一方ノ管ノ受口ヘ他ノ管ノ端ヲ挿シ込ミ、コレニヨツテ出來タ隅肉接手ヲ熔接スル方法デアル（圖 Gs 16 J）。

引張リ及ビ壓縮ヲ受ケル管ニハ、曲ゲ縁付ノ輪接手ガ用イラレル。一方ノ管ニ曲ゲ縁ヲ設ケ、他方ノ管ニコレヲ受ケ入レル大キナ受口ヲ設ケテコノ中ニ挿シ込ミ、曲ゲ縁ノ周リヲ受口ノ縁デ包ンデ熔接スルノデアル（圖 Gs 16 K）。

圖 Gs 16 L/略圖ニ示スヨウナ 2 個ノ球形突合セ管接手ニオイテハ、引張リ及ビ壓縮應力ノ何レモガコレニ吸收サレル。從ツテ熔接接手ハ何等ノ應力モ受ケズ、只密閉ヲ保テバヨイコトニナル。尚コノ構造ニオイテハ、取付ニ際シテ多少ノ管ヲ曲ゲルコトモ出來ル。

大キナ直徑ノ管デ、内部カラ作業ノ出來ル場合ニハ、二重熔接接手ヲ用イ

ルコトガ望マシイ。一方ノ管ニ圓弧狀斷面ヲ有スル受口ヲ設ケ、コレニ他方ノ管ヲ挿シ込ム。ソコデ自然ニ構成サレタ輪接手ヲ内外カラ熔接スルノデアル。從ツテ圓弧狀ノ受口ト、直管挿口トノ間ニハ、空間ガ存在スルコトニナル。ソコデコノ空間ノ外方ヘロヲ設ケ、管接手ノ壓力及ビ密閉試験ヲ行ウコトガ出來ル。即チココカラ水ヲ注ギ込メバ管ノ内部ニ水ヲ充タス必要ナク、極メテ手易クスペテノ突合セ部分ノ熔接點ヲ試験スルコトガ出來ル。ソシテコノロハ用ガ濟ンダノチ、栓デ塞ゲバ良イ（圖 Gs 16 M 參照）。

## 附 錄

### 警視廳令第7號第7條 アセチレン詳説

第7條 熔接装置ノ構造、設備ハ左ノ制限ニ依ルベシ

1. 発生器ノ水室ハ厚3耗以上ノ鋼板、氣罐ハ徑40釐以上ノモノニ在リテハ厚2耗以上、40釐未満ノモノニ在リテハ厚1.5耗以上ノ鋼板ヲ以テ構成シ「ガス」ノ漏洩セザルモノトナスコト
2. 発生器ハ地盤ヨリ10釐以上ノ「コンクリート」瓦等ノ臺上ニ安定ニ据付クルコト
3. 発生器ニハ氣罐ノ昇降ヲ支持スルニ必要ナル鐵柱及安全排氣管、清淨器ヲ設クルコト
4. 発生器、安全器、清淨器、吹管其ノ他ノ附屬器具ニシテ「アセチレン」ノ接觸スル處アル部分ニハ銅ヲ使用セザルコト
5. 安全器ハ厚2耗以上ノ鋼板ヲ以テ構成シ、接合部ハ熔接又ハ之ト同等以上ノ強度ヲ有セシムルコト
6. 安全器ハ水封式トシテ其ノ内部ニ異常ノ壓力ヲ生ジタル際之ヲ容易ニ外部ニ逸散セシムル構造トスルコト
7. 安全器ハ内徑12釐以下、有效水柱25耗以上トシ、水位ヲ檢スルニ便ナル構造ト爲スコト
8. 安全器ハ吹管毎ニ設ケ「ガス」溜ガ發生器ト分離セルモノニ在リテハ更ニ其ノ間ニ之ヲ設クルコト
9. 導管ハ容易ニ毀損セザルモノヲ用ヒ「ゴムホース」ヲ使用スル場合ハ、其ノ接合部ニ締金等ヲ附シ弛緩セシメザルコト
10. 導管ノ酸素用ニ在リテハ黒色、「アセチレン」用ニ在リテハ赤色ノモノヲ用ヒ其ノ混同ヲ防グコト
11. 「カーバイド」ノ殘渣ノ溜柵ハ發生器室内ニ設ケ「カーバイド」填充器ノ容積ノ10倍以上ト爲シ「コンクリート」煉瓦等耐水材料ヲ以テ構成スルコト

前項ノ制限ハ構造上支障ナシト認ムルトキハ時ニ斟酌スルコトアルベシ。出張用熔接裝置ニ在リテハ第1項第2號及第11號ノ制限ニ依ラザルコトヲ得

### ガス熔接實習教程

(英語版)

定價 ¥0.50

昭和14年11月20日印 刷  
昭和14年11月25日發 行



編輯者 日本工業協會

日本工業協會

發行者 二階堂正治  
東京市京橋區銀座4の3富士ビル

印刷者 森下笑吉  
東京市芝區芝浦1の23

專賣所  
合資會社 共立社

東京市神田區駿河臺3丁目9  
振替東京46074 電話神田1518-2634

單式印刷株式會社・菊地製本所

# ダッヂ機械實習教程

ドイツ工業教育委員會編  
日本工業協會譯

ダッヂ工業實習教程ハ「イツ工業教育委員會が多年ニ亘リ豊富ナ經驗ト技能ニ基キ各種ノ技術的職業ニ對スル極メテ系統的ニシテ組織的ナ、且ツ統一ナレタ實習教程ノ編成ヲ試ミタモノデアツテソノ内、特ニ現下ノ我國工業界ノ諸状勢ニ鑑ミ年少機械工ニ對スル基本的ナ實習教程ヲ上梓セントブルモノデアツテ、其ノ意圖スル所ハヨリ合理的ナ熟練工ノ養成ト其ノ最モヨキ指針デアリ且ツ教材ニショウトスルノデアル。即チ數十年ニ亘ルダッヂ（ドイツ工業教育委員會）ノ研究調査ヲ經トシ、豊富ナル經驗ト材料ヲ緯トシ、以テ慎重ナ審議ノ結果編纂ナレタ本書ノ、内容ノ完璧ナノハウナヅキ得ヨウ。而モ翻譯ニ當ツテハ規格其他ハ凡テ我國ニ於ケル現行規格ヲ採用シ、平明ナ記述ト微細ニ亘ル説明トハ、年少向學ノ士ノヨリヨキ伴侶デアルト同時ニ工場、工業學校、青年學校等ニ於ケル實習教材トシテ亦、極メテ大ナル役割ヲ果シ得ルコトヲ信ズル。

## 總 科 目

### 旋盤實習教程

（第1部） ¥ 0.50

### 仕上實習教程

近刊

### フライス盤實習教程

近刊

### 平削盤實習教程

近刊

### ボール盤實習教程

近刊

### 鍛冶實習教程

近刊

### 熔接實習教程

ガス熔接（基礎編） ¥ 0.50

### 木型實習教程

近刊

### 鑄型實習教程

近刊

### 板金實習教程

近刊

特223

356

¥.50

終